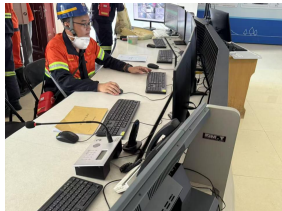


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1340/23-9-25024	2025.8.11	二采区1#在用主要通风机系统合格。	
5	GX-B1340/23-9-25025	2025.8.11	二采区2#在用主要通风机系统合格。	
6	GX-B1340/23-9-25026	2025.8.11	一采区1#在用主要通风机系统合格。	
7	GX-B1340/23-9-25027	2025.8.11	一采区2#在用主要通风机系统合格。	

8	GX-B1371/21-9-25037	2025年8月13日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 3、报警记录月报表内容不全。 建议：加强传感器日常维护及调校。除上述问题外，其余所检项目合格。	 
9	GX-B1370/21-9-25017	2025年8月14日	存在问题： 安全监控设备台账中开停传感器型号错误。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。	
10	GX-B1340/25-9-25044	2025.8.14	合格。	

11	GX-B1340/25-9-25045	2025.8.14	合格。	
12	GX-B1340/23-9-25038	2025.8.14	东一风井1#在用主要通风机系统合格。	
13	GX-B1340/25-9-25039	2025.8.14	东一风井2#在用主要通风机系统合格。	

14	GX-B1340/25-9-25048	2025.8.14	合格。		
15	GX-B1340/25-9-25049	2025.8.14	合格。		
16	GX-B1340/25-9-25050	2025.8.14	合格。		

17	GX-B1340/25-9-25051	2025.8.14	合格。	
18	GX-B1341/24-9-25103	2025.8.20	综合判定：合格。	
19	GX-B1343/21-9-25045	2025.8.20	1. 矿井总进风量: 47.69 m³/s, 总回风量: 47.82 m³/s; 2. 主通风机风量: 48.33 m³/s; 3. 矿井有效风量: 33.78 m³/s; 4. 矿井有效风量率: 69.9%; 5. 通风机负压 (机站风压): 北牛矿区主通风机1604Pa; 6. 矿井通风阻力: 417线回风井通风系统1448.1Pa	

20	GX-B1425/23-9-25030	2025.8.20	1. 机站正常通风风量：北牛矿区主通风机48.33 m ³ /s； 2. 机站反风风量：北牛矿区主通风机35.64 m ³ /s； 3. 机站反风率：北牛矿区主通风机73.7 %； 4. 矿井风流反向用时：8分20秒	
21	GX-B1341/24-9-25104	2025.8.20	综合判定：合格。	
22	GX-B1343/21-9-25046	2025.8.20	1. 矿井总进风量：26.09 m ³ /s，总回风量：27.07 m ³ /s； 2. 主通风机风量：28.49 m ³ /s； 3. 矿井有效风量：18.67 m ³ /s； 4. 矿井有效风量率：65.5%； 5. 通风机负压（机站风压）：抱板矿区主通风机882Pa； 6. 矿井通风阻力：SJ竖井回风通风系统782.0Pa	
23	GX-B1425/23-9-25031	2025.8.20	1. 机站正常通风风量：抱板矿区主通风机28.49 m ³ /s； 2. 机站反风风量：抱板矿区主通风机18.95 m ³ /s； 3. 机站反风率：抱板矿区主通风机66.5 %； 4. 矿井风流反向用时：8分00秒。	

24	GX-B1345/21-9-25002	2025.8.18	1、矿井需要风量：11636m ³ /min； 布置1个采煤工作面、3个掘进工作面； 2、矿井总进风量：13153m ³ /min； 3、矿井总回风量：13543m ³ /min； 4、矿井等积孔：5.65m ² ； 5、矿井有效风量率：91.7%； 6、矿井外部漏风率：3.1%。 核定矿井通风能力：184.2万吨/年。 核定采掘工作面个数：1个采煤工作面、3个掘进工作面。		 2025.6.17	
25	GX-B1340/23-9-25036	2025. 8. 15	2#在用主要通风机系统合格。		 2025.4.30	
26	GX-B1340/23-9-25037	2025. 8. 15	1#在用主要通风机系统合格。		 2025.4.30	
27	GX-B1341/24-9-25050	2025年8月20日	综合判定：合格。		 2025年8月19日	

