

鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司

不连沟矿井

安全现状评价报告



中检集团公信安全科技有限公司

APJ-（鲁·煤）-003

二〇二五年八月



安全评价机构资质证书

统一社会信用代码:91370400665749438D

机构名称: 中检集团公信安全科技有限公司

注册地址: 枣庄市清泉西路1号

法定代表人: 李旗

证书编号: APJ-(鲁·煤)-003

首次发证: 2020年01月13日

有效期至: 2030年01月12日

业务范围: 煤炭开采业。*****



鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司

不连沟矿井

安全现状评价报告

项目编号：CCIC-ZJGX-MK-XZ-2025-026

生产规模：18.00 Mt/a

法定代表人：李 旗

技术负责人：朱昌元

项目负责人：孙传利

中检集团公信安全科技有限公司

二〇二五年八月



**鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井
安全现状评价项目组人员**

	姓 名	专 业	资质证号	从业登 记编号	签 字
项目负责人	彭海龙	机械	1700000000200696	031462	彭海龙
项目组成员	徐自军	采矿	1700000000301120	031320	徐自军
	朱德奎	地质	1700000000301264	031350	朱德奎
	王兆亮	电气	1600000000301034	029258	王兆亮
	孙传利	安全	201810033370001221	3719023 1676	孙传利
	申立华	通风安全	20211004637000002106	3722029 3345	申立华
	刘 超	矿建	1800000000300774	033225	刘超
报告编制人	彭海龙	机械	1700000000200696	031462	彭海龙
	徐自军	采矿	1700000000301120	031320	徐自军
	朱德奎	地质	1700000000301264	031350	朱德奎
	王兆亮	电气	1600000000301034	029258	王兆亮
	孙传利	安全	201810033370001221	3719023 1676	孙传利
	申立华	通风安全	20211004637000002106	3722029 3345	申立华
	刘 超	矿建	1800000000300774	033225	刘超
报告审核人	王宜泰	采矿	1800000000200742	033105	王宜泰
	郭同庆	机械	1500000000100083	020644	郭同庆
	张 建	地质	1500000000201034	025297	张建
	马鸿雷	通风安全	1700000000200733	020761	马鸿雷
过程控制负 责人	刘云琰	安全	1100000000201885	020599	刘云琰
技术负责人	朱昌元	地质	1600000000100176	014856	朱昌元

第一章 概 述

第一节 安全现状评价对象及范围

一、安全现状评价对象

鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井（简称为不连沟煤矿）。

二、安全现状评价范围

对不连沟煤矿《采矿许可证》范围内的现开采煤层的各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施及装备、安全管理、应急救援、职业病危害防治等方面进行全面、综合的安全评价。

第二节 安全评价目的

不连沟煤矿安全生产许可证有效期至 2025 年 10 月 25 日，本次安全现状评价的目的是为该矿《安全生产许可证》延期提供技术支撑。

第五节 煤矿基本情况

一、概况

鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路镇，行政区划隶属准格尔旗大路镇管辖。

该矿设计生产能力 10.00Mt/a，于 2009 年 12 月建成并投产。2022 年 4 月 15 日，国家矿山安全监察局综合司以《国家矿山安全监察局综合司关于核定鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井生产能力的复函》（矿安综函〔2022〕80 号）同意该矿生产能力核增至 18.00Mt/a。

二、自然条件

（一）交通位置

不连沟煤矿位于内蒙古自治区准格尔旗东北部，行政区划属准格尔旗大路镇。地理坐标为：

东经：111° 16′ 02″ ～111° 20′ 04″ ；

北纬：39° 55′ 44″ ～40° 00′ 02″ 。

不连沟煤矿南距内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇约 11km，距准格尔旗薛家湾镇

丰准铁路集装站（丰镇-准格尔旗）11km。S103 省道从煤矿外西北部通过，G109 国道与 S103 省道在准格尔旗西南部相接，沿 G109 国道 150km 可至鄂尔多斯市东胜区，再与 G210 国道、包（包头）-神（神木）铁路相接。城大高速（S31）、荣乌高速（G18）从煤矿周边通过，交通便利。交通位置详见图 1-5-1。

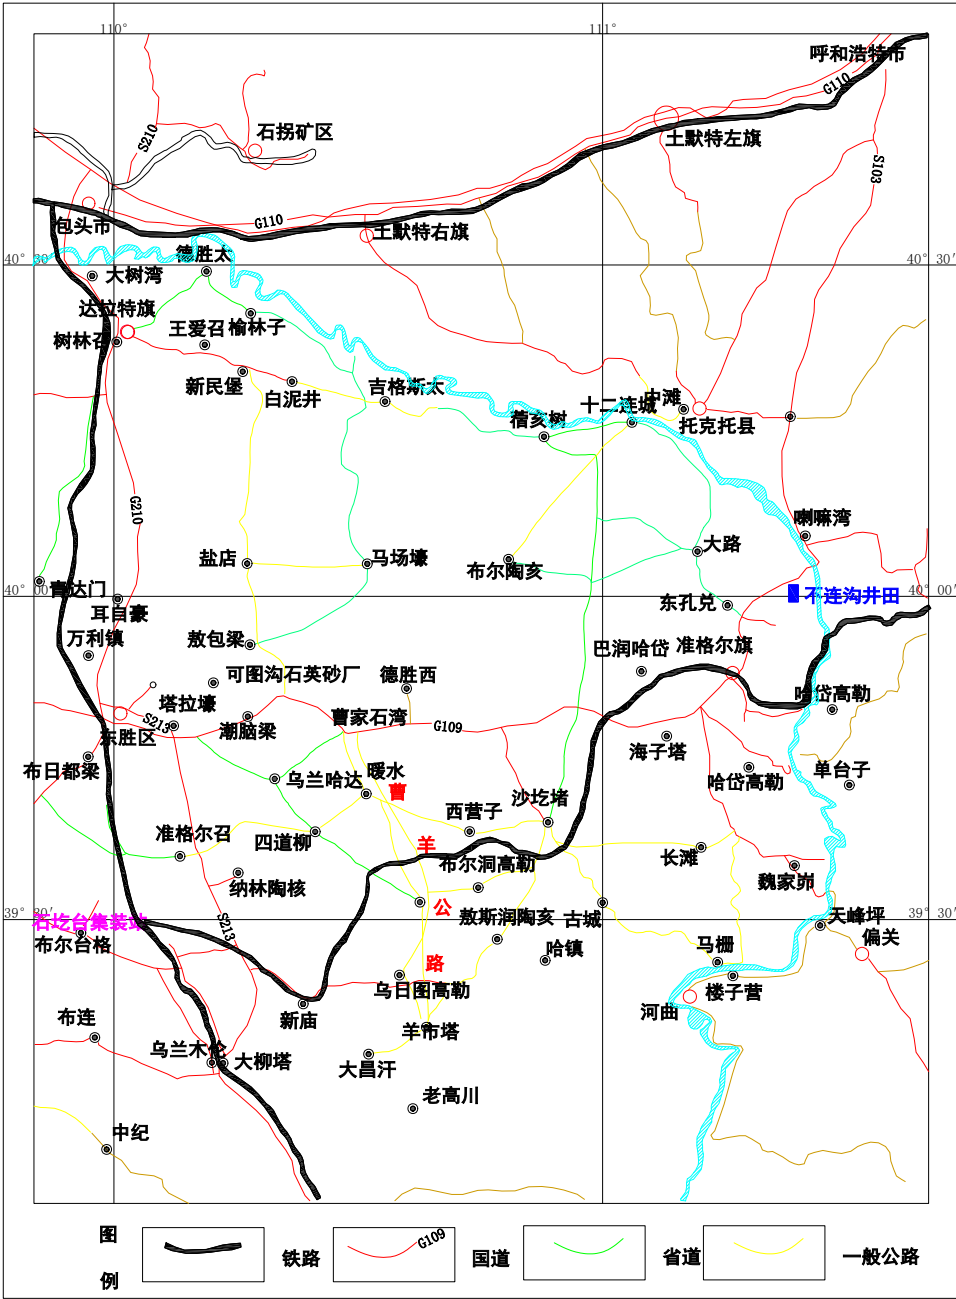


图 1-5-1 交通位置图

(二) 地形、地貌

不连沟煤矿位于鄂尔多斯黄土高原，呈典型的黄土高原地貌。地表被广布的黄土和风积沙大面积覆盖。只在较大的冲沟中才有基岩出露，因受流水等自然引力作用，水土流失严重，树枝状冲沟十分发育，形成沟壑纵横、沟深壁陡、支离破碎的复杂地

形。地形总趋势是西南高，东北低。海拔标高+1127m~+1346m，地形最大相对高差219m。

（三）水系

黄河从煤矿东部边界外约 7km 处流过，为矿区最大的地表水体。据黄河水利委员会头道拐水文站观测资料，水位标高最低为+984.52m（1978 年 7 月 20 日），最高为+990.33m（1981 年 9 月 26 日）；河水流量最小 55.2m³/s（1980 年 6 月 27 日），最大 5150m³/s（1981 年 9 月 26 日），年平均含沙量为 5.74kg/m³~24.30kg/m³。不连沟煤矿主斜井井口标高+1180m；副斜井井口标高+1180m；进风立井井口标高+1273.5m；回风立井井口标高+1273m；南回风立井井口标高+1280m。主斜井、副斜井、进风立井、回风立井、南回风立井井口标高均高于历史黄河最大水位标高。

不连沟煤矿内发育有大不连沟、小不连沟、不连沟、房塔沟、水涧沟等，其支沟特别发育，多以向源侵蚀为主，横断面常呈“U”字型，形成陡峻的峡谷，沟谷及两侧多有泉水涌出，形成溪流，经不连沟注入黄河。雨季多暴发山洪，其流量大，时间短，水动力强，水土流失严重，旱季沟口截流灌溉农田，但时有干涸。井田北侧发育有门沟、三拉沟及孔兑沟，近年来，由于降水偏少以及人类工程活动加剧，沟源及两侧已难以见到有泉水涌出的现象。

（四）气候

矿井所在地区属中温带半干旱大陆性气候。冬季严寒，夏季温热而短暂，寒暑变化剧烈，昼夜温差大，年平均气温 7.6℃，最低气温-36.3℃，一般结冰期为每年 10 月至翌年 4 月，最大冻土深度 1.50m。年总降水量为 231mm~459mm，多年平均降水量 408mm，月最大降雨量 247.5mm。降雨多集中在 7、8、9 三个月，占年总降水量的 60%~70%。年总蒸发量为 1824.7mm~2204.6mm，是降水量的 5~8 倍。该地区无霜期约 150d，初霜日为每年 9 月 30 日左右，积雪厚度 20mm~150mm。

（五）地震

根据内蒙古地震观测资料记载，1976 年 4 月 4 日，在距该区约 100km 的和林格尔县新店子，发生了 6.3 级地震，波及到准格尔旗一带，地震烈度为 VI 度。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，地震动峰值加速度为 0.10g，对照烈度 VII 度。

矿区内从未发生过较大的破坏性地震，亦无泥石流、滑坡及塌陷等不良地质灾害现象发生，区域稳定性较好。

三、证照情况

采矿权人：鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司

矿山名称：鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井

企业类型：有限责任公司（法人独资）

单位地址：鄂尔多斯市准格尔旗大路镇

采矿许可证：C1000002008111110001147，有效期限：2008年11月05日至2038年11月05日

安全生产许可证：（蒙）MK安许证字〔2013〕KG012，有效期限：2022年10月25日至2025年10月25日

营业执照：统一社会信用代码 91150622787072760P，营业期限：2006年04月27日至长期

主要负责人（法定代表人）：葛凯

主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证：610523198503158478，有效期限：2023年10月27日至2026年10月26日

企业生产经营合法性：该矿依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照；主要负责人取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。证照齐全，生产经营合法。

第七节 煤矿生产现状

一、安全管理

该矿成立了安全生产委员会，建立了安全管理机构，配备了相应的安全管理人员；主要负责人组织制定了安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程和作业规程；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员均经考核合格持证上岗；该矿为从业人员办理了工伤保险，并缴纳了工伤保险费。

二、生产概况

1. 开拓开采系统

矿井采用斜井开拓方式，设有主斜井、副斜井、进风立井、回风立井、南回风立井5条井筒。各井筒间距均大于30m。

主斜井井筒装备带式输送机，担负矿井的煤炭提升任务和少量进风任务，兼作矿井安全出口；副斜井内运行防爆无轨胶轮车，担负矿井材料、设备及人员运输任务和主要进风任务，兼作矿井安全出口；进风立井装备梯子间，担负矿井辅助进风任务，

兼作矿井安全出口；回风立井井口设防爆盖及行人安全出口，装备梯子间，担负矿井回风任务，兼作矿井安全出口；南回风立井井口设防爆盖及行人安全出口，装备梯子间，担负矿井回风任务，兼作矿井安全出口。

矿井共设两个水平。一水平标高为+952m，主要开采 6、6 下号煤层；二水标高为 +911m，开采 9 上、9 号煤层。目前，矿井正开采一水平 6 号煤层，6 下号煤层未开采；二水平尚未进行开拓。

一水平划分三个盘区开采，即一、二、三盘区。一、二盘区已开采完毕，生产盘区为三盘区。一水平沿 6 号煤层南北向布置 6 煤带式输送机大巷、6 煤辅助运输大巷、6 煤回风大巷 3 条水平大巷，兼做盘区巷道；东西向布置总进风巷、南翼总回风巷（I、II）、北翼总回风巷（I、II）。

现场评价时，该矿在三盘区布置 2 个采煤工作面、4 个掘进工作面；其中三盘区西翼布置 F6304 综放工作面、F6308 辅运顺槽掘进工作面和 F6308 运输顺槽掘进工作面，三盘区东翼布置 F6303 综放工作面、F6305 运输顺槽掘进工作面和 F6307 运输顺槽掘进工作面。

采煤工作面采用长壁后退式采煤法，综合机械化放顶煤采煤工艺，全部垮落法管理顶板。掘进工作面采用综掘工艺。

2. 通风系统

矿井通风方式为分区式，通风方法为机械抽出式，主斜井、副斜井、进风立井进风，回风立井、南回风立井回风。回风立井安装 2 台 FBCDZ-№36/2×710 型防爆抽出式对旋轴流通风机；南回风立井安装 2 台 FBCZ№24.5/630（I）型抽出式轴流通风机；均为一台工作，一台备用，均通过风机反转来实现反风。矿井目前设 1 个生产水平和 1 个生产盘区，分区通风符合规定。采煤工作面采用“U”型通风方式；掘进工作面采用局部通风机压入式通风；在通风路线上设置风门、调节风窗、密闭等通风设施。

3. 主要设备情况

序号	名称	型号	数量	安装地点
1	主运输带式输送机	DTL160/500/5×1800	1	主斜井
		DTL160/500/4×1250	1	6 煤大巷（一部）
		DTL160/400/3×1250	1	6 煤大巷（二部）
2	无轨胶轮车	WCJ8E（A）型 29 台 WCJ24RE（B）型 19 台 JC4E（A）型 8 台	117	辅助运输巷

		WC5/0.5 型 7 台 WC9R 型、WC9RJ (A) 型、ZL30EFB (B) 各 6 台 WCJ20RJ (C) 型 5 台 WC10/0.5 型、WC10R 型、WCJ10E (A) 型 各 4 台 WLR-5A 型 3 台 WC100CJ 型、WC11RJ 型、WCJ30E 型、 WCJ5GE (A) 型 各 2 台 WCB20Y 型、 WCJ24RE 型、WCJ28E (B) 型、WCJ5ES 型、WCJ8E (B) 型、 WCJ8GE 型、WJ-10FB 型、WJ-12FB (A) 型 各 1 台		
3	主通风机	FBCDZ-№36/2×710	2	回风立井
		FBCZ№24.5/630 (I)	2	南回风立井
4	水泵	MD450-60×8	3	一盘区水泵房
		MD450-60×8	3	二盘区水泵房
		MD-S550-50×2	3	三盘区水泵房
5	空气压缩机	AED250A	3	南回风立井空气压缩 机站
		AED90A AED220A	3 2	回风立井空气压缩机 站

4. 瓦斯防治系统

该矿配备了瓦斯检查工和各类检测仪器仪表，建立了瓦斯巡回检查和瓦斯日报审签等制度，安装 1 套 KJ90X 型安全监控系统，形成了瓦斯检查工巡回检查和安全监测监控双重瓦斯防治系统。

5. 粉尘防治系统

在副斜井东侧建有 2 座 1000m³ 静压水池，水源取自净化后的矿井排水，不足部分由生活供水水源补给。防尘管路采用Φ219×6mm 无缝钢管分别沿主斜井、副斜井敷设至井下，后经Φ219×6mm、Φ159×6mm、Φ108×4mm 无缝钢管敷设至各用水地点。带式输送机巷道每隔 50m 设置支管和阀门，其他巷道每隔 100m 设置支管和阀门。

在水平大巷、盘区巷道设置主要隔爆水棚或自动隔爆装置，在采煤工作面顺槽、掘进巷道等地点设置辅助隔爆水棚或自动隔爆装置。

6. 防灭火系统

该矿开采的6号煤层为自燃煤层，矿井编制了防灭火专项设计，采取注浆、注氮、喷洒阻化剂等综合防灭火措施；建立了束管监测系统、人工取样分析监测系统。

消防洒水系统与防尘供水系统共用1套管路。井下消防管路系统敷设到采掘工作面，并按要求设置支管和阀门。

井上、下均建有消防材料库，并配备了消防器材。井下机电设备硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机的巷道和采掘工作面附近的地点等均配备了灭火器材。

7. 安全监控、人员位置监测与通讯系统

该矿安装1套KJ90X型安全监控系统，已与国家矿山安全监察局内蒙古局、准格尔旗应急管理局联网。

该矿通信系统包括行政通信、调度通信和无线通信。

该矿办公楼信息中心内设有C&C08 B2000型512线数字程控调度电话交换机1部，负责全矿的行政电话用户和生产调度电话用户的通信联络及数据传输。

该矿调度通信系统采用北方联创通信有限公司生产的KT147调度通信系统，容量200门。该矿井下无线通信为4G无线通信系统。中心站主备机设置在生产调度室机房，井上、下共安设通信融合基站70台，信号覆盖主运、辅运大巷、采掘工作面、主要机电设备硐室。井下安装KT662型语音广播系统。

该矿安装有工业视频监控系统 and 1套KJ366型精确人员定位系统。

8. 排水系统

矿井采用分区排水，一盘区设一盘区水泵房，担负一盘区排水任务。二盘区设二盘区水泵房，担负二盘区、三盘区排水任务，为矿井主要排水系统。三盘区设三盘区水泵房，担负三盘区涌水排放至二盘区的任务。

一盘区水泵房安设3台MD450-60×8型离心式排水泵，1台工作、1台备用、1台检修，额定流量360m³/h，扬程480m，分别配备1台YBX3-500-4型电动机，沿管子道→6煤回风大巷→主斜井井筒敷设2趟Φ245×10mm无缝钢管至井口后，经地面管路排至工业场地的井下水处理站，正常涌水时1趟工作，1趟备用，最大涌水时2趟同时工作。一盘区水仓分为主、副水仓，水仓有效总容积为1500m³。

二盘区水泵房安设3台MD450-60×8型离心式排水泵，1台工作、1台备用、1台

检修，额定流量 450m³/h，扬程 480m，分别配备 1 台 YB3-5002-4 型电动机，沿管子道→6 煤回风大巷→主斜井井筒敷设 2 趟Φ325×14mm 内环氧树脂外聚乙烯涂层复合钢管至井口后，经地面管路排至工业场地的井下水处理站，正常涌水时 1 趟工作，1 趟备用，最大涌水时 2 趟同时工作。二盘区水仓分为主、副水仓，水仓有效总容积为 1500m³。

三盘区水泵房安设 3 台 MD-S550-50×2 型离心式排水泵，1 台工作、1 台备用、1 台检修，额定流量 550m³/h，扬程 100m，分别配备 1 台 YB3 4006-4 型电动机，沿管子道→6 煤回风大巷敷设 2 趟Φ325×14mm 内环氧树脂外聚乙烯涂层复合钢管至二盘区水仓，正常涌水时 1 趟工作，1 趟备用，最大涌水时 2 趟同时工作。三盘区水仓分为主、副水仓，水仓有效总容积为 1500m³。

9. 电气系统

(1) 供电电源

该矿具备双回路供电电源，供电电压等级 110kV。其中一回路引自大路镇 220kV 变电站 110kV 母线侧，供电线路采用 LGJ-185 型钢芯铝绞线，铁塔架空敷设，线路长度 10km；另一路引自纳林沟 110kV 变电站 110kV 母线侧，供电线路采用 LGJ-150 型钢芯铝绞线，铁塔架空敷设，线路长度约 16km。电源线路全线架设避雷线，两回路电源线路上均未分接任何其他负荷，未装设负荷定量器。

(2) 地面供电

该矿工业广场建有 110kV 变电站，位置靠近矿井负荷中心。110kV 变电站内设 110kV 配电室、35kV 配电室、10kV 配电室，110kV 系统、35kV 系统、10kV 系统均采用单母线分段接线方式。

另设有南、回风立井 35kV 变电所，南、回风立井主通风机房配电室，南、回风立井空气压缩机站配电室等配电室，实现对全矿井的供配电。

(3) 井下供电

该矿采用 10kV 电源入井，有 14 路下井电源；其中井下中央变电所 2 回路，高防硐室 6 回路，二盘区变电所 2 回路，三盘区变电所 4 回路。

井下设有中央变电所、二盘区变电所、三盘区变电所、井下高防硐室、大巷一部带式输送机配电点、大巷二部带式输送机配电点、主井中驱配电点等变电所或配电点，为区域内相关设备供电。

10. 运输、提升系统

井下原煤全部采用带式输送机连续运输。

辅助提升运输共采用 116 台防爆无轨胶轮车，担负矿井设备、材料、人员等运输任务。

11. 压风及其输送系统

该矿采用地面集中供风方式，地面设置了空气压缩机站，南回风立井工业场地空气压缩机房安设 3 台风冷空气压缩机，回风立井工业场地空气压缩机房安设 5 台风冷空气压缩机。风井工业场地压风管道采用 $\Phi 219 \times 10\text{mm}$ 无缝钢管，沿南回风立井敷设至井下，回风立井工业场地压风管道采用 $\Phi 133 \times 4\text{mm}$ 无缝钢管，沿进风立井敷设至井下，一盘区、二盘区压风主管路采用 $\Phi 133 \times 4\text{mm}$ 。三盘区主管路采用 $\Phi 245 \times 10\text{mm}$ 、 $\Phi 219 \times 10\text{mm}$ 、 $\Phi 133 \times 6\text{mm}$ 、 $\Phi 133 \times 4\text{mm}$ 、 $108 \times 6\text{mm}$ 无缝钢管。采掘工作面顺槽采用 $\Phi 108 \times 4\text{mm}$ 无缝钢管。井下压风管路每隔 100m 设有供气阀门，该矿井下回采和掘进工作面安装有 ZYJ（A）或 ZYJ-M6 型压风自救装置，压缩空气经减压、过滤、限流后为井下人员提供新鲜风流。

12. 爆炸物品贮存运输与使用系统

该矿现采用综放、综掘工艺，不使用爆炸物品，井上、下未设置爆炸物品库。

13. 总平面布置单元（含地面生产系统）

地面生产系统包括主斜井地面生产系统、副斜井地面生产系统、南回风立井地面生产系统、回风立井地面生产系统、地面生产系统辅助设施等。

主斜井地面生产系统，原煤由主斜井带式输送机经导料槽落入地面 100#（DTL180/400/2 $\times$ 560 型）带式输送机，然后进入 101#（DTL180/400/2 $\times$ 560 型）带式输送机后经 102# 或 103# 刮板输送机转载至原煤仓。主斜井安装 1 部 DTL160/500/5 $\times$ 1800 型带式输送机。

副斜井地面生产系统较为简单，采用防爆无轨胶轮车运输，担负全矿井设备、材料、人员等的运送任务。

回风立井地面生产系统主要有进风立井、回风立井、35kV 变电所、空气压缩机站、制氮机房、主通风机房、注浆机房等组成。

南回风立井地面生产系统主要有南回风立井、35kV 变电所、空气压缩机站、主通风机房、注浆机房等组成。

地面辅助生产设施由设备维修车间、地面加油站、设备周转库、消防材料库、锅炉房、井口加热设施等组成。工业场地锅炉房内安装 9 台热水锅炉其中 DZL7-

1.0/115/70-AII 型 4 台、DZL2.8-1.0/95/70-AII 型 2 台、DZL4.2-1.0/115/70-AII 型 2 台、DZL4.2-1.0/95/70-AII 型 1 台，为矿井工业广场供暖，在冬季为井筒供热。

矿方还设有综合办公楼、区队办公楼、职工食堂、浴室、职工宿舍等。

14. 安全避险与应急救援系统

该矿建立了安全避险系统，为下井人员配备了 ZYX45 型隔绝式压缩氧自救器，制定了生产安全事故应急预案，井下所有工作地点均设置了灾害事故避灾路线，巷道交叉口均设置了避灾路线标识。目前井下设有 3 座永久避难硐室和 10 处自救器补给站。

该矿建立了应急救援组织，建立健全了应急管理规章制度，对从业人员进行安全避险和应急救援培训；编制了应急救援预案并组织评审、备案，由矿长批准后实施；制定了 2025 年应急预案演练计划。

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司以“《关于内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司成立矿山救护中队的通知》（不连沟煤业矿〔2010〕55 号）”文件成立了矿山救护中队。2023 年 12 月 29 日，国家矿山安全监察局内蒙古局以“《关于 2023 年内蒙古煤矿矿山救护队标准化考核定级结果的公告》（2023 年 5 号）”公告不连沟煤矿救援中队为三级标准化等级队伍。

该矿根据矿井灾害特点，结合所在区域实际情况储备了必要的应急救援装备及物资，由矿长审批，建立了应急救援装备和物资台账。

15. 职业病危害防治系统

该矿成立了职业病防治机构，配备了专职职业病防治管理人员；制定了职业病危害防治责任制及职业病危害防治管理制度；为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并指导和督促其正确使用。

该矿建立了职业卫生档案，定期进行职业病危害因素检测、评价，并告知从业人员；该矿配备了监测人员和设备进行职业病危害因素日常监测；委托有资质的单位定期对从业人员进行职业健康检查，建立了职业健康监护档案。

第二章 危险、有害因素的识别与分析

第一节 危险、有害因素识别的方法和过程

一、危险、有害因素识别的方法

根据矿井地质条件、开拓布局、生产及辅助系统的特点和煤矿生产的现状，按照《企业职工伤亡事故分类》《职业病危害因素分类目录》等规定，遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，综合考虑起因物、引发事故的诱导原因、致害物、伤害方式等，采用专家评议法、直观分析法等，对照有关标准、法规，对矿井在生产过程中可能出现的危险、有害因素识别。

二、危险、有害因素识别的过程

辨识该矿存在的危险、有害因素，主要以危险物质为主线，结合水文地质、生产工艺、作业条件、作业方式、使用的设备设施等情况进行综合分析，各专业人员通过现场调查、查找资料、测试取证和座谈分析等方法，对生产系统、辅助系统及作业场所可能存在的主要危险、有害因素逐项进行辨识，确定危险、有害因素存在的部位、方式，预测事故发生的途径及其变化规律，分析其触发事件及可能造成的后果。

第二节 危险、有害因素的辨识

经辨识，该矿在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素有：冒顶、片帮、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒、窒息、高温、低温等。

一、冒顶、片帮

（一）冒顶、片帮灾害类型

在采掘生产过程中，采煤工作面、掘进工作面、巷道、采空区、井下机电设备硐室等受矿山压力和采动的影响，都有可能引发冒顶、片帮等灾害。

1. 煤层顶底板岩性影响

矿井现在开采6号煤层。6号煤层直接顶底板多为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、细粒砂岩、中粒砂岩及粗砂岩。6号煤层顶底板局部夹煤线岩石破碎，泥岩裂隙发育，稳固性较差；个别地段顶底板强度低，顶板易产生裂隙或冒落，底板泥岩遇水易膨胀软化，可能发生底鼓现象。若管理不到位，支护不及时、支护强度降低，在采掘过程

中经常出现顶板离层失稳、漏顶、支柱（支架）钻底、倒架、歪架等现象，有可能引发片帮、冒顶等灾害。

2. 构造

矿井位于准格尔煤田东北部边缘，其构造特点与煤田区域构造格局大致相同，为一走向 SN，倾向 W 的单斜构造。区内含煤地层产状平缓，倾角 $1^{\circ}\sim 5^{\circ}$ 。采掘工程过程中已揭露断层 753 条。其中，落差小于 5m 的断层有 701 条，占总数的 93.1%；落差 5m~10m 的断层 30 条，占总数的 4.0%；落差大于 10m 断层 22 条，占总数的 2.9%。正断层规模较大，落差 0.1m~45m 不等，煤矿揭露落差最大断层 45m。逆断层落差 0.5m~2.3m。由此可见，该矿中、小型断层较为发育。开采范围内实际揭露及探查验证陷落柱 22 个，矿井南部据已有勘探资料解释构造相对较简单，但根据实际揭露构造情况看，构造发育情况随采掘程度的进行所揭露构造亦趋于复杂。根据《煤矿地质工作细则》中对地质构造复杂程度的划分原则，该矿井构造复杂程度属中等。采掘工作面进入断层、陷落柱等构造时，由于煤岩层破碎、应力增大等原因，矿压显现较为明显，煤、岩层较破碎，增加了顶板管理的难度。

3. 采煤工作面

（1）采煤工作面初次来压、周期来压，顶板压力大等特殊生产阶段，安全及管理措施制定不及时或兑现不力，容易发生冒顶、片帮等事故。

（2）综放工作面采放高度 15m 以上，由于工作面煤层顶板抗压强度低，开采高度较大，容易发生冒顶、片帮事故。

（3）工作面支护设计不合理、支护材料选用不当、支护强度不够、支柱或支护方式选择不合理，不能满足支护需要，易引发顶板事故。

（4）采煤工作面端头处跨度大，工作面与巷道衔接处空顶面积大，容易引发局部冒顶事故。

（5）工作面安装、初采、初放、撤除先支后回措施执行不好，支护强度不足，甚至空顶作业容易造成顶板事故；端头处的最后回撤容易造成压力集中，支护强度不足或支柱失稳，有可能造成冒顶。

（6）工作面出口三岔门空顶面积大，如支护质量差、支护强度不够，容易发生冒顶、片帮。

（7）采煤工作面液压系统漏液，造成支架初撑力低，支撑能力差，不能有效的支护顶板，容易造成冒顶事故。

(8) 采煤工作面采煤机割煤后移架不及时, 顶板暴露时间较长, 容易发生冒顶。

(9) 工作面支架间隔大, 顶板破碎时顶煤漏顶漏空, 造成局部支架失稳, 易发生局部冒顶。

(10) 采煤工作面支架间距、错距超过规定, 易发生架间煤矸冒落, 发生顶板事故。

(11) 采空区悬顶超作业规程规定, 未及时进行人工强制放顶, 易引发工作面推垮型冒顶事故。

(12) 若未对顶板来压规律进行有效监测, 对顶板的初次来压和来压周期预报不准确, 易引发巷道变形和采面冒顶事故。

4. 掘进工作面

(1) 施工过程中未执行敲帮问顶易造成冒顶事故。

(2) 工作面支护设计不合理、支护材料选用不当, 支护密度不够, 造成支护强度不足使顶板离层, 会造成顶板事故。

(3) 在压力较大地段或施工空间及安全距离不符合规定的地点施工容易引发事故。

(4) 巷道掘进过程中遇地质条件变化时, 如未及时改变支护设计、支护强度不够、锚杆、锚索长度不足、有效锚固深度不够或没有锚在基岩内、支护不及时, 容易造成大面积冒顶事故。

(5) 掘进工作面在交岔点、大断面硐室和巷道开门掘进时, 由于断面大, 矿山压力显现明显, 若不及时支护、支护材料或支护方式不当很容易造成冒顶事故。

(6) 巷修地点一般是服务年限较长、受围岩采动压力影响较大、顶板离层、两帮松散的巷道。因此, 在巷道更换支护材料和扩大断面时, 极易片帮和冒顶, 对施工人员的安全造成威胁。

(7) 掘进工作面过老巷、贯通时, 易发生冒顶事故。

(8) 掘进施工不使用临时支护、临时支护不及时或支设不合格, 空顶作业, 容易造成冒顶。

(9) 综掘机工作区域有人工作, 超掘空顶, 司机操作不熟练, 遇顶板破碎时未缩小循环进尺等, 易造成顶板冒顶伤人事故。

(10) 打设锚杆时, 锚固剂搅拌不均匀或者搅拌时间过长, 都能造成锚杆锚固力不足, 容易发生顶板事故。

(11) 煤巷、半煤岩巷支护未使用顶板离层仪观测系统, 未及时发现顶板离层冒

落征兆，易造成冒顶事故。

（二）易发生顶板事故的场所

采煤工作面较易发生冒顶事故的地点有：采煤工作面上、下两端头，上、下安全出口，工作面支架与煤壁衔接处，工作面支架架间处，工作面回采巷道等。

掘进工作面较易发生冒顶的地点有：掘进迎头，巷道交岔点，巷道维修施工地点、应力集中区等区域。

二、瓦斯

根据包头市安元安全生产技术服务有限公司 2025 年 1 月出具的《矿井瓦斯等级鉴定报告》（报告编号：BTAY-M（CH₄）DJJD-2024-0025），该矿为低瓦斯矿井。在生产过程中存在的瓦斯危害主要有：瓦斯爆炸、瓦斯燃烧、瓦斯窒息等。

（一）瓦斯灾害导致事故的条件

瓦斯无色、无味、无臭，其本身无毒，但空气中瓦斯浓度较高时，氧气浓度将降低，严重时可使人窒息；瓦斯密度比空气小，扩散性比空气大 1.6 倍，故常积聚在巷道顶部、上山掘进工作面、高冒区和采煤工作面回风隅角等部位。

瓦斯爆炸必须同时具备三个条件：一是瓦斯浓度处于爆炸极限（5%~16%，9.5%爆炸最猛烈）；二是存在一定条件的引爆火源（最低点燃温度为 650℃~750℃）；三是混合气体氧气浓度大于 12%。

（二）瓦斯事故的主要原因

1. 井田范围内断层附近可能存在瓦斯异常区，在开采过程中若揭露未探明的断层时，瓦斯涌出量可能会增大，若未进行瓦斯地质研究，未探明与掌握瓦斯涌出规律，未采取防治措施，可能造成瓦斯事故。

2. 若矿井开拓布局不合理，造成井下通风网络布置不合理，井下用风地点风量调配困难，出现微风区或无风区，出现瓦斯积聚。

3. 该矿采用综合机械化放顶煤采煤工艺，开采强度大，顶板冒落时，瓦斯从采空区涌入采煤工作面，易造成采煤工作面瓦斯超限。

4. 掘进巷道贯通后未及时调整通风系统或通风系统调整不到位，易发生瓦斯灾害。

5. 若采空区废弃巷道与其连通的巷道密闭构筑质量不合格，或密闭变形漏风，起不到隔绝风流的作用，在通风负压的作用下，形成通风回路，增加采空区供氧量，加剧煤的氧化和自燃，煤层自燃产生的一氧化碳等有毒有害气体随风流从损坏的密闭

或采空区涌出，进入风流中，串入沿途巷道、硐室和采掘作业地点，造成采掘工作面等作业地点瓦斯、一氧化碳等有害气体超限，危及矿井安全。

6. 瓦斯检查、管理不到位，瓦斯监测监控系统不完善，瓦斯检查制度不落实、空班漏检、瓦斯检查工配备不足，不执行瓦斯巡回检查和请示报告制度等，不能及时发现瓦斯异常涌出或瓦斯超限。

7. 存在引爆火源

电火花：采掘工作面、运输巷道或回风顺槽道中电气设备失爆，电缆明接头，井下私拆矿灯，带电检修作业等产生的电火花是引起瓦斯爆炸的主要火源。

撞击摩擦火花：采掘机械、设备之间的撞击、坚硬岩石之间的摩擦、顶板冒落时的撞击、金属工具表面之间的摩擦（撞击）等，都能产生火花引起瓦斯爆炸。

静电火花：入井职工穿化纤衣服或井下使用高分子材料（非阻燃、非抗静电的风筒布）等产生静电火花引起瓦斯爆炸。

地面雷击：地面雷电沿金属管线传导到井下引起瓦斯爆炸。

采空区内煤层自燃引起采空区内瓦斯爆炸。

8. 煤尘爆炸、井下火灾、突然断电、采空区顶板冒落、瓦斯异常涌出、停风、恢复生产的程序不合理等激发条件引起瓦斯爆炸。

（三）易发生瓦斯危害的场所

瓦斯危害发生的主要场所：掘进工作面、巷道高冒区、采煤工作面回风隅角、采空区、通风不良巷道、地质破碎带等瓦斯异常涌出地点。

三、粉尘

（一）粉尘危害及类型

在采煤、掘进、运输各环节中，随着煤、岩体的破碎、运输会产生大量的粉尘。地面生产系统，在装卸、运输等过程中也产生粉尘。风速过大，使已沉落的粉尘重新飞扬，污染环境。

粉尘危害的主要类型有：煤尘爆炸、矽肺病、煤矽肺等职业病。

（二）煤尘爆炸的条件

煤尘爆炸需同时具备以下四个条件：一是煤尘具有爆炸危险性；二是具有一定浓度的浮游煤尘（下限 $30\text{g/m}^3 \sim 40\text{g/m}^3$ ，上限 $1000\text{g/m}^3 \sim 2000\text{g/m}^3$ ，爆炸威力最强浓度为 $300\text{g/m}^3 \sim 400\text{g/m}^3$ ）；三是有足够能量的引爆火源（引爆温度一般为 $700^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ ，引爆能量为 $4.5\text{MJ} \sim 40\text{MJ}$ ）；四是有一定浓度的氧气（氧气浓度大于 18%）。

（三）粉尘危害的主要原因

1. 根据包头市安元安全生产技术服务有限公司出具的《6号煤层煤自燃倾向性及煤尘爆炸性鉴定报告》（报告编号：BTAY-MQBH-2025-0001），6号煤层具有煤尘爆炸性，具备发生煤尘爆炸的基本条件。

2. 采煤工作面开采强度大，产生的煤尘较多。采煤机组割煤、放煤、降柱、移架，掘进机组割煤是主要产尘源，若采掘工作面防尘设施不完善，无喷雾洒水装置；采掘机组内、外喷雾装置水压达不到要求，采煤工作面在割煤、放煤、移架时，防尘设施设置不全或水压不足，易引起煤尘飞扬，遇有火源等激发因素，引发煤尘爆炸。

3. 矿井通风不合理，未能及时根据采掘工作面接续情况调整风量、控制风速，风速过大，会将沉积的粉尘吹起，风速过小，不能及时排出粉尘。

4. 井下带式输送机在运行中突然断带引起煤尘飞扬，遇有明火等激发因素，引发煤尘爆炸。

5. 电气设备失爆，漏电，接地、过流保护失效，静电火花，机械摩擦火花等能引起煤尘（瓦斯）爆炸。

（四）易发生粉尘危害的场所

采掘工作面及其回风巷道、有沉积煤尘的巷道、运煤转载点等。

四、火灾

（一）火灾类型

根据包头市安元安全生产技术服务有限公司出具的《6号煤层煤自燃倾向性及煤尘爆炸性鉴定报告》（报告编号：BTAY-MQBH-2025-0001），6号煤层为自燃煤层，存在发生内因火灾的可能性；井下作业场所存有可燃物，遇火源存在发生外因火灾的可能性。井下发生火灾不仅会造成煤炭资源的损失、设备设施的破坏，同时火灾能产生大量有害气体，使作业人员中毒和窒息，严重时，可导致瓦斯（煤尘）爆炸等。

（二）内因火灾

1. 引发内因火灾条件

煤炭自燃是煤~氧复合作用的结果。煤层有自燃倾向性；有一定含氧量的空气使煤炭氧化；在氧化过程中产生的热量蓄积不散，达到煤的自燃点，引起煤层自燃。

2. 内因火灾致因分析

（1）内因火灾多发生于采空区、煤柱、回采工作面停采线或裂隙发育的煤层，空气进入破碎煤体，煤中固定碳被氧化，产生热量，热量能够积聚，温度升高达到发

火条件时，产生明火，形成火灾。

(2) 若采煤工作面政策性停产，且在停产期间未采取措施或措施落实不到位，超过煤层最短自然发火期，增加了煤层自燃的可能性。

(3) 该矿采用综合机械化放顶煤采煤工艺，在回采过程中随着采空区顶板的冒落，采空区内遗煤将增多且以破碎状态存在；工作面部分风流串入采空区，为遗煤自燃提供了的条件。

(4) 如采空区或废弃巷道密闭构筑质量不合格，或密闭变形漏风，起不到隔绝风流的作用，在矿井通风负压的作用下，形成通风回路，增加采空区供氧量，加剧了煤的高温氧化和自燃。

(5) 若没有采取预防性综合防灭火措施或措施落实不到位；通风管理不善，采空区漏风大等，一旦具有自燃条件，容易发生煤炭自燃。

3. 易发生内因火灾的主要场所

采空区、采煤工作面开切眼和停采线、煤巷高冒区、保护煤柱等。

(三) 外因火灾

1. 导致外因火灾的条件

外因火灾必须同时具备 3 个基本条件：火源（热源）、可燃物、充足的氧气（空气）。井下存有大量的可燃物，如电气设备、油料和其他可燃物等，可能引发外因火灾。

2. 外因火灾的主要原因

(1) 明火引燃可燃物导致火灾。

(2) 电火花引燃可燃物导致火灾。电气设备性能不良、管理不善，如电机、变压器、开关、接线三通、电缆等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花，引燃可燃物，如润滑油、浸油棉纱等导致火灾。

(3) 静电火花引燃可燃物导致火灾。设备、设施、服装或工具表面电阻超过 $300\text{M}\Omega$ 时，产生静电火花引起火灾。

3. 外因火灾可能发生的场所

井口及周围、井筒、井底车场、运输巷道等；机电硐室或堆放场所；电气设备集中区等。

五、水害

该矿水文地质条件中等。水害的主要类型有：大气降水及地表水、含水层水、断

层及陷落柱水、封闭不良钻孔水、采空区积水等。

（一）大气降水及地表水

不连沟煤矿位于鄂尔多斯高原，为典型的黄土高原地貌。不连沟煤矿内发育有大不连沟、小不连沟、不连沟、房塔沟、水涧沟等，其支沟特别发育，多以向源侵蚀为主，横断面常呈“U”字型，形成陡峻的峡谷，沟谷及两侧多有泉水涌出，形成溪流，经不连沟注入黄河。雨季多暴发山洪，其流量大，时间短，水动力强，水土流失严重，旱季沟口截流灌溉农田，但时有干涸。地表大部以黄土梁、峁、沟为主，植被稀少，沟谷纵横，气候干燥，蒸发强烈，降水量少且多集中在7、8、9三个月，大气降水为该矿井煤层直接充水含水岩组的主要补给来源。但因地形起伏较大，沟谷切割深，易于排泄，渗入地下者甚微。该矿井的地貌、地形与气候条件对大气降水及地表水入渗不利，对矿井充水直接影响较小。但是，煤层开采后部分区域导水裂隙带可能发育至基岩顶界面甚至地表，由于区内沟谷纵横交错，降雨时节沟谷中会形成季节性水流，若对地裂缝回填不及时，可能会造成地表水溃入井下。根据2021年3月煤炭科学技术研究院有限公司编制的《内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司特厚煤层大采高综放开采覆岩破坏及地表塌陷规律研究报告》实测成果资料，取导水裂隙带高度为6号煤层采厚的13.48倍，垮落带高度为6号煤层采厚的3.27倍，6号煤层可采厚度2.35m~35.42m，计算得6号煤层导水裂隙带最大高度为477.46m，垮落带最大高度为115.82m。井田内6号煤埋深125.23m~454.41m，导水裂隙带局部可导通至地表。因此，大气降水和地表水对矿井开采有一定影响。

主斜井、副斜井、进风立井、回风立井、南回风立井井口标高均高于历史黄河最大水位标高，井口标高及工业场地标高均满足防洪要求。工业场地及井口基本不受大气降水及地表水的威胁。

（二）含水层水

1. 二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层

2021年水文地质补充勘探阶段施工的Z1号抽水试验孔，水位埋深264.19m，单位涌水量0.0015L/(s·m)，渗透系数0.0197m/d，矿化度0.402g/L。该组地层含砂岩裂隙承压水，为开采6号煤的直接充水含水岩组。富水性弱，且不均匀。对6煤层开采影响较小。

2. 石炭系上统太原组上段砂岩裂隙含水层

顶部为6号煤层或6上煤，之下为灰白色粗砂岩、中、细砂岩。2021年水文地质

补充勘探阶段施工的 Z2 号抽水试验孔，水位埋深 385.01m，水位标高+947.273m，单位涌水量 0.0091L/（s·m），渗透系数 0.2396m/d。Z3 号抽水试验孔，水位埋深 408.63m，水位标高+879.37m，单位涌水量最大为 0.105L/（s·m），单位涌水量最小为 0.0979L/（s·m），渗透系数最大为 0.82m/d，渗透系数最小为 0.65m/d。太原组砂岩裂隙承压水，是开采 6 煤层的直接充水含水岩组。富水性弱，且不均匀。对 6 煤层开采影响较小。

3. 奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层

（1）含水层特征

2021 年水文地质补充勘探阶段所施工的 Z4 号钻孔抽水试验目的段为寒武、奥陶系岩溶裂隙含水岩组。水位埋深 376.29m，水位标高+866.42m，单位涌水量 7.6391L/（s·m）~8.1969L/（s·m）；渗透系数 22.59m/d~27.56m/d。水文 Z5 号钻孔，水位埋深 437.11m，水位标高+876.66m，单位涌水量 8.7939L/（s·m）~9.0966L/（s·m）；渗透系数 66.12m/d~78m/d。01、02、03、04、05、06、07、08、09、012、013、014、015、016、017 号钻孔，单孔涌水量 1.17m³/h~49.58m³/h；单位涌水量 0.0107L/（s·m）~10.8291L/（s·m），富水性自弱到极强，渗透系数 0.0046m/d~9.4640m/d。证明寒武、奥陶系灰岩，岩溶、裂隙发育极不均匀，富水性差异极大。

（2）突水危险性评价

不连沟煤矿 6 煤层底板标高+823.64~+976.70m，9 煤层底板标高+807.75m~+941.97m，结合井田以往测试奥灰水位标高+866.42~+876.66m，矿井 6、9 煤层部分区域煤层底板标高低于奥灰水位标高，存在奥灰水带压开采问题。

按公式计算的突水系数，在底板受构造破坏块段一般不大于 0.06MPa/m，突水危险性小；正常块段不大于 0.10MPa/m，突水危险性小。

6 煤层底板奥灰水突水系数为 0MPa/m~0.023MPa/m，底板带压区分布范围较小，主要分布于井田西部；9 煤层底板奥灰水突水系数为 0MPa/m~0.037MPa/m，9 煤层底板井田带压区分布范围较大，分布于井田中西部域。

根据突水系数计算结果，井田内 6 煤层底板灰岩突水系数最大为 0.023MPa/m，9 煤层底板灰岩突水系数最大为 0.037MPa/m，均属带压开采相对安全区，灰岩水突水可能性较小，但考虑到岩溶发育的不均匀性，不排除受断层、陷落柱等垂向导水构造的作用局部发生灰岩水突水的可能。

（三）断层水及陷落柱水

不连沟煤矿中、小型断层较为发育，井田开采范围内实际揭露及探查验证陷落柱共 22 个，说明该区构造较发育。断层及隐伏存在的导水陷落柱可能成为工作面的充水通道，生产过程中应加强探测，防止可能存在的隐伏导水构造造成突水。

（四）采空区积水

不连沟煤矿井田内采空区为 6 号煤层开采后留下的采空区，采空积水区面积共计 1180174m²，积水量共计 1458949m³。各采空积水区的积水情况见表 2-2-1。

表 2-2-1 采空区积水量估算表

序号	积水区位置	形成时间	采空区面积 (m ²)	积水量 (m ³)	积水面积 (m ²)	积水标高 (m)
1	F6102 工作面	2010.1-2010.10	209579	79407	75776	+913.0-+929.7
2	F6103 工作面	2011.6-2012.2	155578	94893	67915	+920.7-+937.4
3	F6104 工作面	2012.2-2013.2	355775	35682	55734	+942.7-+954.3
4	F6105 工作面	2013.3-2014.4	431775	60505	16265	+942.0-+954.4
5	F6106 工作面	2014.3-2015.7	448257	13490	8830	+913.5-+914.7
6	F6107 工作面	2019.5-2019.9	130550	/	/	/
7	F6108 工作面	2013.12-2014.8	131203	73786	15372	+900.4-+910.6
8	F6201 工作面	2010.10-2011.7	191324	37596	57442	+871.4-+884.9
9	F6202 工作面	2011.8-2012.10	338854	71280	78588	+853.4-+860.5
10	F6203 工作面	2012.11-2013.12	333144	21858	14572	+840.9-+853.1
11	F6204 工作面	2014.9-2015.11	311399	27214	28392	+835.1-+851.5
				12488	31219	+843.0-+845.3
12	F6205 工作面	2015.11-2017.3	419959	12100	23270	+846.7-+849.2
13	F6206 工作面	2017.5-2019.1	519228	11340	17720	+831.6-+838.0
				46869	46106	+840.0-+848.1
14	F6207 工作面	2019.1-2019.12	302391	41605	56189.8	+833.5-+839.4
				37649	34072	+841.7-+851.4
15	F6208 工作面	2015.7-2016.11	453117	11622	32284	+929.5-+930.7
16	F6209 工作面	2016.12-2018.8	555332	4972	11050	+930.5-+932.0
17	F6211 工作面	2018.8-2019.6	295352	413002	98334	+917.7-+930.0
18	F6212 工作面	2019.9-2020.6	336511	1209	20151	+938.0-+940.0
				4892	1223	+923.0-+942.5

				5892	1473	+935.2-+950.0
19	F6213 工作面	2020.6-2021.1	292020	21592	51411	+915.2-+929.0
20	F6216 工作面	2019.12-2020.10	245226	16949	37516	+878.2-+885.4
21	F6217 工作面	2020.10-2021.6	217216	/	/	/
22	F6218 工作面	2021.7-2021.12	249095	37717	42934	+869.8-+877
23	F6219 工作面	2021.1-2021.11	424614	21592	15825	+927.7-+930.2
24	F6220 工作面	2021.11-2022.12	370729	/	/	/
25	F6302 工作面	2022.3-2023.7	442185	41604	66971	+840.5-+848
26	F6306 工作面	2023.8-2024.2	280550	39620	56712	+843.3-+860
27	F6221 工作面	2022.12-2023.11	348393	42517	31876	+917.4-+922.7
				9459	7172	+916.3-+921.6
				34310	14193	+919.8-+929.5
28	F6222 工作面	2023.12-2024.6	230446	42517	31944	+913-+920.2
29	F6301 工作面	2026.6-2024.12	259420	31721	31642	+912-+914.2
30	F6101 工作面	2024.9-2024.12	193441.5	/	/	/
31	F6110 工作面	2024.2-2024.5	130863	/	/	/
32	F6215 工作面	2024.5-2024.9	118030	/	/	/
共计	/	/	/	1458949	1180174	/

现状评价时，该矿在 F6308 辅运顺槽疏放 F6306 工作面采空区积水。其余采空积水区距离现采掘作业地点较远，对正常生产影响较小。

（五）封闭不良钻孔水

不连沟煤矿以往各勘查阶段在煤矿范围内施工地面钻孔 197 个，井下奥陶系灰岩探查孔 6 个。有疑似封闭不良钻孔 6 个，分别为：检 3、检 4、528、529、540、541。现 4 个钻孔 528、529、540、541 已重新启封并封闭，封闭质量良好。未来 3 年~5 年采掘范围内，预计揭露钻孔 17 个，无封闭不良钻孔，不受封闭不良钻孔威胁。其中 X10-3、X11-2、X11-3、X12-4、X13-5、X15-2、X15-4、X15-3、X14-4 钻孔在孔口下入套管，遗留钻杆和套管均位于煤层组上部，不影响矿井正常生产。

（六）周边矿井水

不连沟井田除东北部为煤层露头或无煤区外，其余三周均有煤矿分布。周边煤矿均在批准的开采范围内依法从事煤炭采掘活动，与不连沟煤矿的矿权界限清楚，彼此

间无重叠现象。各相邻矿井之间按矿井设计留设有隔离煤（岩）柱，生产中无开采和破坏保安煤柱或防水煤柱，以及超层越界开采现象，一般情况下，受周边老空水影响不大。

（七）易发生水害的场所

工业场地、采掘工作面、采空区等。

六、提升、运输伤害

（一）带式输送机运输危险、有害因素分析

该矿主运输系统采用带式输送机连续运输，带式输送机运行过程中可能出现的主要危险、有害因素有：输送带火灾，断带、撕带，输送带打滑、飞车以及输送机伤人等。

1. 输送带火灾事故

（1）未使用阻燃输送带。

（2）带式输送机包胶滚筒的胶料的阻燃性和抗静电性不符合要求。

（3）输送带与驱动滚筒、托辊之间打滑，输送带与堆煤或输送机底部的堆积物产生摩擦，都有可能引起输送带着火。

（4）带式输送机着火后的有毒、有害气体顺着风流进入作业地点，对作业人员生命健康及矿井安全构成威胁。

2. 输送带断带、撕裂事故

（1）选用的输送带抗拉强度偏小，或者输送带接头的强度偏低。

（2）启动、停车及制动时应力变化过大，引起断裂。

（3）输送带长期运行，超载、疲劳、磨损、破损。

（4）防跑偏装置缺失或失效，输送机运行过程中，输送带单侧偏移较多，在一侧形成褶皱堆积或折叠，受到不均衡拉力或被夹伤及刮伤等，造成输送带断裂或撕裂。

（5）物料中夹杂着坚硬的固体或长条形杆状物将输送带划伤。这种损伤经常发生在输送机的物料装载点，一般有两种情况：一是利器压力性划伤；二是利器穿透性划伤。

（6）输送带断带后造成煤尘飞扬，遇有火源等突发事件，可引起煤尘爆炸。

3. 输送带打滑、飞车事故

（1）输送带张紧力不够、张紧装置故障。

（2）输送带严重跑偏，被卡住。

- (3) 环境潮湿或输送带拉湿料，造成输送带和滚筒摩擦力不够。
- (4) 输送带负载过大。
- (5) 尾部滚筒轴承损坏而不能正常运转或上下托辊轴承因损坏而不能转动的太多，使输送带与滚筒或上下托辊间的阻力增大。
- (6) 带式输送机制动器、逆止器缺失或选型不当，容易发生输送带飞车事故。

4. 输送机伤人事故

- (1) 巷道内照明设施未按要求装设，人员违章乘坐输送带。
- (2) 带式输送机各项安全保护装置装设不全或失效。
- (3) 机头、机尾处外露旋转构件、漏煤口未安设防护栏或装设不合理。
- (4) 井下行人经常跨越带式输送机处未设过桥，行人违章跨越带式输送机。
- (5) 输送机巷道行人侧宽度不够或人行道上堆积杂物。
- (6) 未严格按规程操作和检修，带式输送机突然运转造成卷人事故。

(二) 防爆无轨胶轮车运输主要危险、有害因素分析

该矿井下辅助运输采用防爆无轨胶轮车，运输过程中可能造成人员机械伤害，防爆无轨胶轮车尾气可造成人员窒息伤害，防爆无轨胶轮车选型不符合标准设计要求，尾气火花可能导致瓦斯、煤尘爆炸等重大事故发生。防爆胶轮车危险、有害事故原因分析：

1. 防爆无轨胶轮车事故原因分析

- (1) 行人不按规定要求行走，大巷内无躲避硐室，或者在巷道狭窄侧行走；行人安全意识差，与防爆无轨胶轮车抢道或扒车，均易发生运输事故。
- (2) 防爆无轨胶轮车超速运行，运行路面质量差（路基质量缺陷，巷道变形、底板破坏、底鼓），超载、偏装，造成运输伤害事故。
- (3) 没有行车信号装置或有但不完好，机车灯、闸、喇叭等装设不全或损坏，巷道拐弯处未设置警示标志、鸣笛标志等，易导致撞车、追尾碰人事故。
- (4) 防爆无轨胶轮车制动器失效，紧急情况下制动失灵，造成跑车伤人事故。
- (5) 防爆无轨胶轮车运输巷道底板效果硬化不良，底板破损，高低不平，巷道两帮变形，安全间距不够，易发生车辆伤害事故。

2. 防爆无轨胶轮车尾气造成的人员窒息伤害原因分析

- (1) 矿井通风系统不合理，运行防爆无轨胶轮车地段通风不良，尾气排放积聚。
- (2) 防爆无轨胶轮车所用燃油不符合有关标准要求或燃烧不充分。

(3) 井下防爆无轨胶轮车数量超过设计和规程要求。

(4) 尾气水过滤系统中水箱内水量不足，未及时加注。

3. 防爆无轨胶轮车尾气火花造成瓦斯、煤尘爆炸事故原因分析

(1) 瓦斯、煤尘浓度达到爆炸极限。

(2) 防爆无轨胶轮车选型不标准、尾气产生火花。

(3) 防爆无轨胶轮车状态不完好未及时检修，尾气产生火花。

(4) 防爆无轨胶轮车尾气水过滤系统中水箱内水量不足，未及时加注，产生火花。

七、电气伤害危险、有害因素的危险性分析

(一) 电气系统危险、有害因素分析

由电气设备和设施缺陷（选型不当、容量或分断能力不足、电缆过载、未使用阻燃电缆等）可能引发的电气事故：电源线路倒杆、断线、过负荷、短路、停电、人员触电、电击、电伤、电气设备起火、电火花、防爆电气设备失爆等，且电气火花有可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯、煤尘爆炸事故。

1. 该矿供电线路采用架空线引入，架空电源线路可能发生的事故因素主要是断线、倒杆、架空线路共振、线路连接处松动或拉脱等事故。

2. 塌陷对架空线路的影响

采动地表塌陷对输电线路的影响，主要由于地表的移动、变形和曲率变化，造成架空导线与地面之间安全距离减少，或使架空导线绷紧拉断，同时地表下沉还会导致线杆歪斜，甚至损坏，影响线路输电畅通和安全。

3. 过电压和消防隐患的危险性分析：雷雨时节因雷击产生过电压、放电产生火花或将设备和电缆击穿、甚至短路。放电产生的火花或短路的火源将易燃物（电缆、控制线、残留少量的油、油污等）点燃，引发火灾，变配电室内未装设机械通风排烟装置及无足够的灭火器材，处理事故困难，导致事故扩大，造成全矿停电、停风、停产。

4. 开关断路器容量不足的危险性分析：因开关、断路器遮断容量较小，短路情况下不能可靠分断，瞬间因短路故障产生大量的热能而烧毁设备及电缆，引发火灾事故，造成部分场所或全矿停电、停风、停产，严重时能导致人员伤亡，财产损失。

5. 变压器容量不足，电源线路缺陷的危险性分析：变压器容量不足，一台发生事故时，其余变压器不能保证矿井一、二级负荷供电。矿井电源线路未按当地气象条

件设计，遇大风、雪、覆冰、冻雨、极度低温、沙尘暴等恶劣气候，线路强度不足，易造成倒杆、断线，引起线路故障；线路线径过细或矿井实际运行负荷过大，导致线路压降过大或载流量超过线路允许值；上述原因均可造成全矿停风、停产，井下作业人员会因停风而有生命危险，造成财产损失和人员伤亡。

6. 继电保护装置缺陷的危险性分析：未装设继电保护装置或采用不符合规定的产品，出现越级跳闸、误动作造成无故停电，扩大事故范围。

7. 闭锁缺陷的危险性分析：未装设开关柜闭锁装置或装置失效，造成误操作、短路、人员伤害。

8. 井下电气火花事故的危险性分析

(1) 井下使用的电气设备安装、维修不当，造成失爆（如防爆腔（室）密封不严、防爆面、密封圈间隙不符合要求等），在开关触点分-合或其它原因产生电火花时，可能点燃瓦斯，造成火灾或引起瓦斯爆炸事故。

(2) 井下带电电缆由于外力原因破损、拉脱、电缆绝缘下降易造成系统短路、接地，引发电气火花，电气火花有可能造成点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

(3) 电气设备保护失效，当出现过流、短路、接地等电气事故时拒动，使设备、电缆过载、过热引发电气火花，有可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

9. 井下人员触电事故的危险性分析

(1) 绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地棒、绝缘拉杆等保安器具破损、绝缘程度降低，耐压等级不匹配，验电笔指示不正确。

(2) 闭锁装置不全、失效、警示标志不清，人员误入。

(3) 电气设备保护装置失效，设备、电缆过流、过热不能断电，使其绝缘程度下降或破损。

(4) 接地系统缺损、缺失，保护接地失灵，设备外壳、电缆外皮漏电。

(5) 使用不符合规定的电气设备。

(6) 非专职电工操作电气设备；违章带电检修、搬迁电气设备；私自停送电；没有漏电保护，人员沿上下山行走时手扶电缆等可能造成的触电事故。

10. 井下大面积停电事故的危险性分析

(1) 电气设备、电缆发生短路事故时，电气保护装置拒动或动作不灵敏，造成越级跳闸。

(2) 分列运行的双回路供电系统，违章联络运行，当一段母线发生短路事故，

引起另一段母线同时跳闸，造成双回路停电。

(3) 应采用双回路供电的区域，采用了单回路供电。

11. 雷击入井事故的危险性分析

(1) 经地面引入井下的供电线路，防雷设施不完善或装置失灵。

(2) 由地面入井的管路在井口处未装或安装少于两处集中的接地装置接地不良。

(3) 通信线路在入井处未装设熔断器和防雷装置，或装置不良。

12. 静电危害事故的危险性分析

井下能产生静电的设备和场所很多，破碎机在破碎煤、岩石的过程中，可能在煤壁、岩壁上产生静电；带式输送机的输送带与煤、滚筒、托辊快速摩擦产生静电；各类排水、通风、压气管路，由于内壁与高速流动的流体相摩擦，使外壁上产生大量的静电电荷。非导体材料、管道静电积聚导致的静电电压，最高可达 300V 以上。静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，造成爆炸和火灾事故；人体因受到静电电击的刺激，可能引发二次事故，如坠落、跌伤等。

13. 单相接地电容电流的危害的危险性分析

矿井电网的单相接地电容电流达到 20A 时，如不加以限制，弧光接地可能引起接地点的电气火灾，甚至引发矿井瓦斯、煤尘爆炸事故。

14. 谐波及其危害的危险性分析

矿井电力系统中主要的谐波源是采用晶闸管供电且具有非线性特性的变流设备。谐波的危害主要有：使电网电压波形发生畸变，致使电能品质变坏；使电气设备的铁损增加，造成电气设备过热，性能降低；使电介质加速老化，绝缘寿命缩短；影响控制、保护和检测装置的工作精度和可靠性；谐波被放大，使一些具有容性的电气设备（如电容器）和电气材料（如电缆）发生过热而损坏；对弱电系统造成严重干扰，甚至可能在某一高次谐波的作用下，引起电网谐振，造成设备损坏。

八、机械伤害

在操作提升运输设备、采掘设备、移动设备或在机械周围工作时，外露的转动或往复运动部件防护设施不齐全或不起作用，机械设备不完好，在操作、检修、维护过程中，对设备性能不熟悉，未执行操作规程，个人防范意识不强，容易发生对操作及周围人员的人身伤害。

九、起重伤害

矿井在大型设备、材料的起吊、装卸、搬运、安装、撤除等过程中（如井下带式

输送机、刮板机及大型设备的安装、撤除、检修等），起吊机械、绳索、扣环选择不当，固定不牢，指挥或判断失误，甚至违章操作，易造成人身伤害、设备损坏。

十、压力容器爆炸

矿井压力容器主要有：空气压缩机、供风管道、储气罐等。

受压容器发生爆炸事故，不但使整个设备遭到破坏，而且会破坏周围的设备和建筑物，并可能造成人员伤亡事故。

1. 安全阀、释压阀、压力开关失效、压力调节器、超温开关故障，机体和排气温度升高、压力超限（超过额定压力 1.1 倍），超温、超压保护拒动，空气压缩机在高温、高压下运行，导致主机及承压元件爆炸。

2. 未选用专用压缩机油（压缩机油闪点低于 215℃），油过滤器堵塞、粉尘颗粒随气流碳化、主机排气室温升过高，引发空气压缩机燃烧甚至爆炸。

3. 未定期对主机、承压元件检查、检验，连接螺丝松动，电动机与联轴器连接松动，销轴磨损超限，或承压元件暗伤，受压能力降低，造成主机及承压元件因震动、撞击而损坏。

4. 空气压缩机设备运转不平衡、运转摩擦、振动和撞击以及电气设备电磁力、电磁脉冲而引起的噪声又未加限制，导致操作人员听觉疲劳，精神烦躁，精力不集中而导致操作失误而酿成事故。

5. 空气滤清器过滤不好，使微小颗粒吸入主机，通过长期运行，主机、储气罐、管路等承压部位的四壁积碳过多，由于机体运动产生火花，静电放电产生火花，可能使四壁积碳自燃，积碳的自燃可能转化为爆炸。

十一、锅炉爆炸

矿井生产及生活使用热水锅炉供热。锅炉压力容器内具有一定温度的带压工作介质、承压元件的失效、安全保护装置失效等，使容器内的工作介质失控，从而导致爆炸事故。爆炸可能造成人员伤亡和设备损失。

引起锅炉爆炸危害的原因：

1. 锅炉运行过程中，安全阀故障、失效或没有使用，造成锅炉在高压下运行，极有可能发生锅炉爆炸事故。

2. 液位计出现故障，造成满水或缺水，发生锅炉爆炸事故。

3. 温度计出现故障，致使温度过高而不能正常显示温度，发生锅炉爆炸事故。

4. 未制定安全操作规程或操作人员违章操作，引起高温、高压，回火爆炸事故。

5. 管理不善，没有进行定期检测或操作人员不具备特殊作业资格。
6. 水质差，管道结垢堵塞，引起高温、高压，爆炸事故。
7. 监控设备与人员配置不合理，人员不能可靠监控设备运行。

十二、高处坠落

供电线塔、地面生产系统带式输送机走廊、风机扩散器顶部等各类高于基准面 2m 及以上的操作平台、建筑物等均可能发生高处坠落，造成人员伤亡和设备损坏。

1. 在对供电线路进行检修和维护时，自我防护不当，高空、悬空作业未按要求佩戴安全带、安全帽；外线电工作业，攀爬线杆，登高检查、检修，不按规定佩戴安全带或安全带不合格，发生外线电工坠落伤亡事故。

2. 保护设施缺陷。使用登高工具不当；高处作业时安全防护设施损坏；使用安全保护装置不完善或缺失。

3. 高处作业安全管理不到位，无措施施工、违章作业。

4. 带式输送机走廊防护设施不全或底板出现孔洞，发生人员坠落伤亡事故。

5. 井下水仓入口未设置防护栅栏或防护栅栏网孔过大，发生人员坠落伤亡事故。

存在高处坠落危害的场所为带式输送机走廊、通风机扩散器、水仓入口及各类操作平台高出基准面 2m 及以上的建筑物等均可能发生高空坠落事故。

十三、物体打击

采掘工作面、运输行人巷道、其它高处作业场所等均可能发生物体打击，造成人员伤亡和设备损坏。

1. 支护不符合要求，倾倒伤人。
2. 煤块滚落伤人。
3. 大型设备倾倒伤人。
4. 高处设备、工具掉落，砸伤人员或损坏设备。

十四、噪声与振动

噪声主要来源于机械设备的运转，由振动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和气体动力噪声。噪声不但损害人的听力，还对心血管系统、神经系统、消化系统产生有害影响。振动对人体各系统均可产生影响，按其作用于人体的方式，可分为全身振动和局部振动。在煤矿生产过程中，常见的是局部振动（亦谓手传振动）。表现出对人体组织的交替压缩与拉伸，并向四周传播。人员长期在以上环境中工作，导致操作人员听觉疲劳、精神烦躁、精力不集中，引起操作失误。

十五、中毒和窒息

井下有毒、有害气体：煤矿井下的有毒、有害气体主要有一氧化碳、氮氧化合物、二氧化硫、硫化氢、氨等，它对人体都是有害的，如果超过一定浓度，还会造成人员中毒或窒息甚至死亡。

可能发生中毒和窒息的场所主要包括：采掘工作面、盲巷、通风不良的巷道，采空区等。

十六、高温、低温

夏季炎热，很容易使人体内热量积聚，出现中暑；由于出汗多，造成人体水分和无机盐等大量丧失，若未及时补充水分，就会造成人体内严重脱水和水盐平衡失调，导致工作效率降低，事故率升高。

冬季严寒，由于极度低温，会引起地面工作人员局部冻伤。

第三节 危险、有害因素的危险程度分析

通过该矿危险、有害因素的辨识与分析，该矿在生产过程中，可能存在的危险、有害因素有：冒顶、片帮、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、起重伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、高处坠落、物体打击、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。

为了便于对危险度分级，对瓦斯、煤尘、火灾、水害、顶板重大危险、有害因素采用函数分析法，其它危险、有害因素采用专家评议法进行评价。

一、瓦斯重大危险、有害因素危险度评价

该矿为低瓦斯矿井，瓦斯危险度采用函数分析法进行评价。

矿井瓦斯爆炸评价函数为： $W_{瓦}=c(d+e+f+g+h+i+j+k)$

式中： c ——矿井瓦斯等级因子；

d ——矿井瓦斯管理因子；

e ——瓦斯检查工素质因子；

f ——井下栅栏管理因子；

g ——爆破工素质因子；

h ——机电设备失爆率因子；

i ——井下通风管理因子；

j ——领导执行安全第一方针因子；

k——采掘面通风状况因子。

各因子取值见表 2-3-1。

表 2-3-1 矿井瓦斯爆炸危险度评价计算因子取值表

序号	评估因子	矿井实际情况	因子取值	实际取值
1	矿井瓦斯等级因子 (c)	1. 煤与瓦斯突出矿井	3	1
		2. 高瓦斯矿井或存在瓦斯异常区	2	
		3. 低瓦斯矿井	1	
2	矿井瓦斯管理因子 (d)	1. 瓦斯管理制度混乱 (瓦斯检查制度、局部通风机管理制度等有一条不符合规定)	3	1
		2. 瓦斯管理制度完善, 但有部分条款不符合瓦斯等级管理制度	2	
		3. 瓦斯管理制度完善, 符合《煤矿安全规程》的要求, 但有少数次要项目不落实	1	
		4. 全部符合瓦斯等级管理制度	0	
3	瓦斯检查工素质因子 (e)	1. 瓦斯检查工未经培训就上岗、有填假瓦斯日报等违章行为	3	1
		2. 瓦斯检查工当中有未经培训就上岗者; 或检查员在检测中有漏检的现象	2	
		3. 全员虽经过培训, 但部分人员掌握不牢固或责任心不强	1	
		4. 瓦斯检查工全部经培训, 责任心强, 素质好	0	
4	栅栏管理因子 (f)	1. 井下盲巷、报废巷或采空区存在没打栅栏、挂警示牌	3	1
		2. 井下盲巷、报废巷或采空区个别没打栅栏、挂警示牌	2	
		3. 井下所有盲巷、报废巷或采空区虽均打上栅栏、警示牌, 但个别质量不符合有关规定	1	
5	爆破工素质因子 (g)	1. 井下爆破作业中存在“三违”现象, 未执行“一炮三检”	3	0
		2. 存在未经培训考核合格的爆破工	2	
		3. 虽经培训, 但责任心不强, 有疏忽行为	1	
		4. 爆破作业安全符合规定或不进行爆破作业	0	
6	机电设备失爆因子 (h)	1. 井下固定设备, 移动设备均有失爆	3	0
		2. 井下固定设备有失爆, 通风欠佳	2	
		3. 井下固定设备有失爆, 但通风良好	1	
		4. 井下所有设备无失爆	0	
7	井下通风管理因子 (i)	1. 井下通风混乱	3	1
		2. 井下通风系统合理, 风量分配合理, 但部分通风设施质量不符合要求	2	
		3. 通风良好, 极个别环节违反规定	1	

		4. 通风管理完全符合规程规定	0	
8	领导执行安全第一方针因子(j)	1. 未执行安全第一方针	3	1
		2. 贯彻执行安全第一方针, 有较大偏差	2	
		3. 贯彻执行安全第一方针有疏忽情况	1	
		4. 全面贯彻执行安全第一方针	0	
9	采掘面通风状况因子(k)	1. 通风状况差	3	1
		2. 通风状况一般	2	
		3. 通风状况较好	1	
		4. 通风状况良好	0	

表 2-3-2 矿井瓦斯爆炸危险性级别

序号	函数分值(分)	危险性程度级别		表示符号
1	>30	I级	极危险	$W_{瓦1}$
2	>20~≤30	II级	很危险	$W_{瓦2}$
3	>5~≤20	III级	比较危险	$W_{瓦3}$
4	≤5	IV级	稍有危险	$W_{瓦4}$

将表 2-3-1 中各项因子实际取值代入瓦斯爆炸评价函数公式得:

$$W_{瓦}=1 \times (1+1+1+0+0+1+1+1)=6$$

根据表 2-3-2, 该矿矿井瓦斯危险度等级为III级, 比较危险。

二、煤尘重大危险、有害因素危险度评价

该矿开采的 6 号煤层所产生的煤尘具有爆炸危险性, 对煤尘危害危险度分别采用函数分析法进行评价。

煤尘爆炸评价函数为: $W_{尘}=c(d+e+f+g+h+i+j)$

式中: c——矿井煤尘爆炸性因子;

d——综合防尘措施因子;

e——防隔爆设施因子;

f——巷道煤尘管理因子;

g——掘进工作面防尘因子;

h——采煤工作面防尘因子;

i——井下消防和洒水系统因子;

j——领导执行安全第一方针因子;

各因子取值见表 2-3-3。

表 2-3-3 矿井煤尘爆炸危险性评价因子取值表

序号	评价因子	因子取值条件	因子取值	实际取值
1	矿井煤尘爆炸性 (c)	1. 干燥无灰基挥发分含量 ≥ 25	3	3
		2. 干燥无灰基挥发分含量 ≥ 15	2	
		3. 干燥无灰基挥发分含量 ≥ 10	1	
		4. 干燥无灰基挥发分含量 < 10	0	
2	综合防尘措施 (d)	1. 年度综合防尘措施不符合矿井实际, 或无年度综合防尘措施	3	1
		2. 有年度综合防尘措施, 但措施不健全, 或落实不力	2	
		3. 有年度综合防尘措施, 但落实不全	1	
		4. 有年度综合防尘措施, 且全部落实	0	
3	隔爆设施 (e)	1. 隔爆设施安设位置不正确, 或数量不足	3	1
		2. 隔爆设施安设符合规定, 但未按规定检查、维护	2	
		3. 隔爆设施符合规定, 但检查、维护不力	1	
		4. 隔爆设施符合《煤矿安全规程》规定	0	
4	巷道煤尘管理 (f)	1. 巷道煤尘管理制度不健全, 或不符合矿井实际, 或落实不力	3	1
		2. 巷道煤尘沉积严重	2	
		3. 巷道个别地点有煤尘沉积	1	
		4. 巷道煤尘管理符合《煤矿安全规程》规定	0	
5	掘进工作面防尘 (g)	1. 掘进工作面防尘措施不健全, 或不符合矿井实际或落实不力	3	1
		2. 掘进机内外喷雾水压不足、喷雾不能正常使用等措施有 2 项未落实	2	
		3. 掘进机内外喷雾水压不足、喷雾不能正常使用等措施有 1 项未落实	1	
		4. 符合《煤矿安全规程》规定	0	
6	采煤工作面防尘 (h)	1. 采煤工作面防尘措施不健全, 或不符合矿井实际, 或落实不力	3	1
		2. 采煤工作面架间喷雾、放煤口喷雾、转载点喷雾、净化风流水幕、工作面及回风巷洒水冲尘等措施有 2 项未落实	2	
		3. 采煤工作面架间喷雾、放煤口喷雾、转载点喷雾、净化风流水幕、工作面及回风巷洒水清尘等措施有 1 项未落实	1	
		4. 综合防尘措施符合《煤矿安全规程》规定	0	
7	井下消防和洒水系统 (i)	1. 井下消防洒水管路系统不健全, 或系统水源不可靠	3	1
		2. 井下消防洒水管路系统不合理, 或未设置足够的消火栓和三通	2	
		3. 井下消防洒水管路系统洒水点设置不合理, 或洒水点漏设	1	
		4. 井下消防洒水管路系统符合《煤矿安全规程》规定	0	

8	领导执行 安全第一 方针 (j)	1. 安全生产责任制、安全生产管理制度不健全且不实用	3	1
		2. 安全生产责任制、安全生产管理制度不规范, 贯彻落实不力	2	
		3. 安全生产责任制和安全生产管理制度齐全, 贯彻不力	1	
		4. 安全生产责任制、安全生产管理制度齐全规范、落实到位	0	

表 2-3-4 矿井煤尘爆炸危险性级别

序号	函数分值 (分)	危险性程度级别		表示符号
1	>30	I级	极危险	$W_{\pm 1}$
2	>20~≤30	II级	很危险	$W_{\pm 2}$
3	>5~≤20	III级	比较危险	$W_{\pm 3}$
4	≤5	IV级	稍有危险	$W_{\pm 4}$

将表 2-3-3 中各项因子实际取值代入评价函数公式得:

$$W_{\pm}=3\times(1+1+1+1+1+1+1)=21$$

根据表 2-3-4, 该矿煤尘爆炸危险度等级为II级, 很危险。

三、火灾重大危险、有害因素危险度评价

该矿开采的 6 号煤层为自燃煤层, 采用函数分析法对火灾危险度进行评价。

火灾危险度评价函数为: $W_{\text{火}}=m(e+g+h+k+l+n+j)$

式中: m——矿井可燃物因子;

e——机电工人素质因子;

g——爆破工素质因子;

h——机电设备失爆率因子;

k——机电设备和硐室的安全保护装备因子;

l——井下消防和洒水系统因子;

n——预防煤层自然发火因子;

j——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见下表 2-3-5。

表 2-3-5 矿井火灾危险度评价计算因子取值表

序号	评估因子	矿井实际情况	因子取值	实际取值
1	矿井可燃物 (m)	1. 容易自燃的煤层	3	2
		2. 有自燃倾向性的煤层	2	
		3. 煤层不自燃, 但井下有可燃物	1	

		4. 煤层不自燃，井下及井口无可燃物	0	
2	机电工人素质因子 (e)	1. 机电工人操作中有“三违”事件，或者未经培训就上岗现象	3	1
		2. 机电工人当中文盲或者工龄在1年以下（含1年）的占总数的20%~30%，或安全活动无计划、无签到、无记录	2	
		3. 机电工人当中经过了专业培训，但存在个别不按规定操作的现象	1	
		4. 符合规程要求	0	
3	爆破工素质 (g)	1. 工作面爆破过程中存在“三违”现象	3	0
		2. 有的爆破工未经过专业培训，或经抽检考核有5~10%不及格	2	
		3. 由于操作等原因，造成5~10%的瞎炮率	1	
		4. 爆破作业符合作业规程要求或不进行爆破作业	0	
4	机电设备失爆率 (h)	1. 固定设备移动设备均有失爆	3	0
		2. 井下固定设备有失爆，通风欠佳	2	
		3. 固定设备有失爆，通风良好	1	
		4. 所有设备都无失爆	0	
5	机电设备和硐室的安全保护装置 (k)	1. 无安全保护装置	3	1
		2. 有部分保护装置	2	
		3. 保护装置基本齐全，个别缺失	1	
		4. 各种保护齐全	0	
6	井下消防和洒水系统 (l)	1. 未设消防和洒水系统	3	1
		2. 消防和洒水系统不完善	2	
		3. 建立消防洒水系统，个别地点未洒水	1	
		4. 井下消防系统建立完善	0	
7	预防煤层自然发火 (n)	1. 有煤层自燃，无预防措施	3	1
		2. 有煤层自燃，预防措施落实欠差	2	
		3. 有煤层自燃，预防落实较好	1	
		4. 无煤层自然发火	0	
8	领导执行安全第一方针 (j)	1. 未执行安全第一方针	3	1
		2. 贯彻执行安全第一方针，有较大偏差	2	
		3. 贯彻执行安全第一方针，有疏忽情况	1	
		4. 全面贯彻执行安全第一方针	0	

表 2-3-6 矿井火灾危险性级别

序号	函数分值 (分)	危险性程度级别		表示符号
1	>30	I级	极危险	$W_{火1}$
2	>20~≤30	II级	很危险	$W_{火2}$
3	>5~≤20	III级	比较危险	$W_{火3}$

序号	函数分值（分）	危险性程度级别		表示符号
4	≤5	IV级	稍有危险	$W_{火4}$

将表 2-3-5 中各项因子实际取值代入评价函数公式得：

$$W_{火} = m(e+g+h+k+l+n+j) = 2 \times (1+0+0+1+1+1+1) = 10$$

根据表 2-3-6，火灾危险度等级为Ⅲ级，比较危险。

四、水害重大危险、有害因素危险度评价

该矿井水文地质条件中等。对矿井水害危险、有害因素的危险度采用函数分析法进行评价。

矿井水害危险度评价函数为： $W_{水} = q(r+s+t+u+v+x+j)$

式中： q ——矿井水文地质构造状况因子；

r ——矿井水文地质资料因子；

s ——矿井探水因子；

t ——矿井水灾预防计划因子；

u ——矿井排水能力因子；

v ——工人对防治水知识掌握情况因子；

x ——防水煤柱留设因子；

j ——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见表 2-3-7。

表2-3-7 矿井水害危险度评价计算因子取值表

序号	评估因子	矿井实际情况	因子取值	实际取值
1	水文地质构造状况 (q)	1. 矿井水文地质复杂；或矿井周边老窑多有突水危险	3	2
		2. 水文地质中等	2	
		3. 水文地质构造简单；矿井周边无小煤窑开采。	1	
2	水文地质资料 (r)	1. 水文地质资料和图纸不符合《煤矿防治水细则》有关规定，或无对矿井周边小煤窑积水进行调查。	3	1
		2. 水文台账不全，但有矿井涌水量观测成果台账和周围小煤窑积水台账，有已采区积水台账	2	
		3. 台账和图纸齐全，但资料管理不好。如资料丢失、新资料不及时填写，不按期分析等	1	
		4. 符合《煤矿防治水细则》和《煤矿安全规程》要求	0	
3	矿井探水	1. 矿井防探水计划不符合《煤矿安全规程》的有关规定，或防探水工作不符合《煤矿防治水细则》的有关规定	3	1

序号	评估因子	矿井实际情况	因子取值	实际取值
	(s)	2. 对有水害危险的地区有预测和探水计划, 但因某种原因而未做到有疑必探	2	
		3. 能做到有疑必探, 但未及时研究所得资料, 未制定防水措施	1	
		4. 符合《煤矿防治水细则》和《煤矿安全规程》要求	0	
4	矿井水灾预防计划 (t)	1. 无水灾预防计划	2	1
		2. 水灾预防计划不全面	1	
		3. 水灾预防计划完善	0	
5	矿井排水能力 (u)	1. 排水能力不能满足突水要求	2	0
		2. 排水能力满足突水, 备用能力不足	1	
		3. 排水能力和备用能力都能满足	0	
6	工人对治水知识掌握情况 (v)	1. 工人未掌握防治水知识	2	1
		2. 工人部分掌握防治水知识	1	
		3. 工人完全掌握防治水知识	0	
7	防水煤岩柱留设 (x)	1. 未留设防水煤柱	2	0
		2. 留设防水煤柱不符合要求	1	
		3. 防水煤柱符合要求	0	
8	领导执行安全第一方针 (j)	1. 未执行安全第一方针	3	1
		2. 贯彻执行安全第一方针, 有较大偏差	2	
		3. 贯彻执行安全第一方针有疏忽情况	1	
		4. 全面贯彻执行安全第一方针	0	

表 2-3-8 矿井水害危险性级别

序号	函数分值 (分)	危险性程度级别		表示符号
1	>30	I级	极危险	$W_{水1}$
2	>20~≤30	II级	很危险	$W_{水2}$
3	>5~≤20	III级	比较危险	$W_{水3}$
4	≤5	IV级	稍有危险	$W_{水4}$

将表 2-3-7 中各项因子实际取值代入评价函数公式得:

$$W_{水}=2 \times (1+1+1+0+1+0+1)=10$$

根据表 2-3-8, 水害危险度等级为III级, 比较危险。

五、顶板重大危险、有害因素的危险度评价

该矿正在开采 6 号煤层, 煤层直接顶底板多为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、细粒

砂岩、中粒砂岩及粗砂岩。对顶板灾害危险度的评价，采用函数法进行评价。

煤矿顶板灾害危险度评价函数为： $W_{\text{顶}}=a(b+c+d+e+j)$

式中 a——煤矿地质构造因子；

b——顶板岩石性质因子；

c——掌握顶板规律因子；

d——机械化程度和支护方式因子；

e——采掘工人技术素质因子；

j——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见表 2-3-9。

表 2-3-9 顶板灾害危险度评价计算因子取值表

序号	评估因子	煤矿实际情况	因子取值	实际取值
1	煤矿地质构造因子 (a)	1. 矿井地质构造复杂程度属于复杂、极复杂或强冲击地压煤层；	3	2
		2. 矿井地质构造复杂程度属于中等或冲击地压中等煤层；	2	
		3. 矿井地质构造复杂程度属于简单；	1	
		4. 井田范围内无断层、无褶皱，无陷落柱	0	
2	顶板岩石性质因子 (b)	1. 直接顶板属于不稳定或坚硬顶板，或老顶周期来压显现极强烈	3	2
		2. 直接顶属于中等稳定，或老顶周期来压显现强烈	2	
		3. 直接顶稳定，或老顶周期来压显现明显	1	
		4. 属于容易控制的顶板	0	
3	掌握顶板规律因子 (c)	1. 没有矿压观测资料、煤矿顶板压力规律叙述没有科学根据，作业规程中支架选型和支护设计没有科学根据	3	1
		2. 矿压观测资料不全，但已经掌握无断层，无褶皱影响下的压力规律，在地质条件复杂的情况下，作业规程中的技术措施没有科学依据	2	
		3. 能掌握顶板压力规律，作业规程有科学依据，但班组个别作业人员未掌握顶板压力规律	1	
		4. 顶板管理水平高，能够有效控制顶板	0	
4	机械化程度和支护方式因子 (d)	1. 手工作业，坑木支护	3	0
		2. 炮采（掘）木支护	2	
		3. 炮采（掘）金属支护	1	
		4. 综采综掘	0	
5	采掘工人	1. 工作中有“三违”或有未经培训上岗的现象	3	2

6	技术素质因子 (e)	2. 工人经过培训, 但部分工人业务知识掌握不牢固或责任心不强	2	1
		3. 工人优良, 符合要求	0	
	领导执行安全第一方针因子 (j)	1. 未执行安全第一方针	3	
		2. 贯彻执行安全第一方针, 有较大偏差	2	
		3. 贯彻执行安全第一方针, 有疏忽情况	1	
		4. 全面贯彻执行安全第一方针	0	

表 2-3-10 煤矿顶板灾害危险性级别

序号	函数分值 (分)	危险性程度级别		表示符号
1	>30	I级	极危险	$W_{顶1}$
2	>20~≤30	II级	很危险	$W_{顶2}$
3	>5~≤20	III级	比较危险	$W_{顶3}$
4	≤5	IV级	稍有危险	$W_{顶4}$

将表 2-3-9 中各项因子实际取值代入顶板灾害评价函数公式得:

$$W_{顶}=2 \times (2+1+0+2+1)=12$$

根据煤矿顶板灾害危险性级别表 2-3-10, 顶板灾害危险度等级为III级, 比较危险。

第四节 危险、有害因素可能导致灾害事故类型, 可能的激发条件和主要存在场所分析

通过上述危险、有害因素的识别, 该矿生产过程主要危险、有害因素及存在场所见表 2-4-1。

表 2-4-1 主要危险、有害因素及存在场所

序号	导致事故类型	可能的激发条件和作用规律	存在场所
1	冒顶、片帮	1. 井下巷道失修变形 2. 井下巷道支护不规范 3. 违章进入工作面采空区 4. 工作面片帮垮落 5. 超前支护不符合要求或未进行超前支护 6. 空顶、无支护作业 7. 过应力集中区未制定安全技术措施并进行顶板预裂工作	采掘工作面、回撤工作面和井下巷道、硐室
2	瓦斯爆炸	1. 瓦斯超限, 可能发生瓦斯爆炸、中毒和窒息事故	采掘工作面、回风巷道、硐室、采空

		2. 采煤工作面回风隅角风量不足，不能有效排除瓦斯 3. 存在火源 4. 采煤工作面采空区顶板冒落，瓦斯从采空区涌入采煤工作面等	区、巷道高冒区等
3	煤尘爆炸	1. 防尘设施不完善 2. 巷道中沉积的粉尘扬起，达到爆炸极限，存在火源 3. 瓦斯爆炸引起煤尘爆炸	采掘工作面、转载点、运输巷道等产尘点
4	火灾	1. 煤层自燃 2. 外因火源 3. 电火花引起火灾 4. 采空区浮煤自燃	内因火灾：采煤工作面切眼、停采线，煤巷高冒区，保护煤柱，采空区等；外因火灾：机电硐室、带式输送机巷、地面厂房、井口
5	水害	1. 排水设备选型不合理、排水能力不足、设备故障、供配电不可靠等 2. 防治水设备设施不全 3. 地表雨季洪水、含水层水、断层水、陷落柱水、采空区水、相邻矿井水等突入井下	工业场地，采掘工作面、采空区等
6	提升、运输伤害	带式输送机制动失灵、输送带断带、挤压、输送带火灾等；防爆无轨胶轮车制动失灵、制动距离过大、撞人、挤人。	地面带式输送机运输走廊、主斜井、井下带式输送机运输巷道、副斜井、运行防爆无轨胶轮车的巷道、带式输送机机头、机尾、转载点等
7	电气伤害	1. 使用非防爆产品或电气设备失爆。中性点接地变压器为井下供电 2. 无绝缘用具或绝缘用具装备不符合要求。不使用绝缘用具或使用不规范 3. 安全装备选型不合理、装备不到位、性能检验不及时、设置使用不规范 4. 违章指挥、违章操作、无监护人员或安全措施不到位、使用不可靠	地面 110kV 变电所、南回风立井 35kV 变电所，主通风机房配电室、空气压缩机站配电室、井下中央变电所、盘区变电所、各配电点、采掘工作面配电点等地点
8	机械伤害	1. 机械伤人或损坏设备设施 2. 刮板输送机、带式输送机等设备运转部位伤人 3. 辅助运输设备碰撞绞碾伤人或损坏设备设施	空气压缩机站、带式输送机机头、机尾、井下带式输送机运输巷、采煤工作面支巷、掘进巷道等地点

9	高处坠落	未设置防护栏，未采取安全保护措施，带病作业，违章指挥，无人员监护等	作业环境高于基准面 2m 及以上场所
10	起重伤害	如井下液压支架、乳化液泵站、带式输送机、刮板输送机机等大型设备的安装、撤除、检修等 起吊机械、绳索、扣环选择不当，固定不牢 指挥或判断失误，违章操作造成人身伤害、设备损坏	矿井在大型设备、材料的起吊、装卸、搬运、安装、撤除等场所
11	压力容器爆炸	未定期检验，违章操作	空气压缩机站、储气罐、压风管路等
12	锅炉爆炸	未定期检验，违章操作，安全设施失效	地面锅炉房
13	噪声与振动	1. 没有安装消音或减震设施 2. 消音或减震设施不健全、未配备耳塞，设备故障等	空气压缩机站、水泵房、采掘工作面、风动力设备、运输设备等
14	中毒和窒息	1. 通风系统不合理，风量不足 2. 存在无风、微风和循环风	盲巷、采空区、回风巷、采掘工作面、硐室
15	物体打击	1. 支护不符合要求，倒塌伤人 2. 煤块滚落伤人 3. 大型设备倾倒伤人；设备部件崩落伤人；分层作业时，高处工器具掉落伤及下部作业人员	采掘工作面、运输顺槽、回风顺槽及其它高处作业场所
16	高温、低温	防护措施不当，通风不良	地面、井下存在高温、低温的作业场所

第五节 危险、有害因素的危险度排序

通过上述分析，该矿存在的主要灾害危险程度依次为：煤尘爆炸、顶板伤害、火灾、水害、瓦斯爆炸、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。煤矿重大危险、有害因素的综合危险等级为Ⅱ级，危险程度属很危险级。主要危险、有害因素危险度等级见表 2-5-1。

表 2-5-1 煤矿重大危险、有害因素危险度函数分析结果表

煤矿危险程度评价项目	危险程度评分结果	危险度	
煤尘爆炸危险度	21	II级	很危险
顶板伤害危险度	12	III级	比较危险
煤矿火灾危险度	10	III级	比较危险
水害危险度	10	III级	比较危险
煤矿瓦斯爆炸危险度	6	III级	比较危险
提升运输伤害危险度	/	III级	比较危险
电气伤害危险度	/	III级	比较危险
机械伤害危险度	/	IV级	稍有危险
物体打击危险度	/	IV级	稍有危险
起重伤害危险度	/	IV级	稍有危险
压力容器爆炸危险度	/	IV级	稍有危险
锅炉爆炸	/	IV级	稍有危险
高处坠落危险度	/	IV级	稍有危险
噪声与振动危险度	/	IV级	稍有危险
中毒和窒息危险度	/	IV级	稍有危险
高温、低温危险度	/	IV级	稍有危险
矿井危险度	21	II级	很危险

第六节 重大危险源辨识与分析

（一）重大危险源辨识依据

重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。根据《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T 9093-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）等，并结合该矿特点，要按《中华人民共和国安全生产法》的规定申报登记。

1. 危险化学品名称及其临界量（表 2-6-1）。

表 2-6-1 危险化学品名称及其临界量

类别	危险化学品名称和说明	临界量 (t)	类别	危险化学品名称和说明	临界量 (t)
爆炸品	叠氮化钡	0.5	易燃液体	2-丙烯腈	50
	叠氮化铅	0.5		二硫化碳	50
	雷汞	0.5		环己烷	500
	三硝基苯甲醚	5		1, 2-环氧丙烷	10
	2, 4, 6-三硝基甲苯	5		甲苯	500
	硝化甘油	1		甲醇	500
	硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）<25%]	1		汽油	200
	硝化纤维素（未改型的，或增塑的，含增塑剂<18%）	1		乙醇	500
	硝化纤维素（含乙醇≥25%）	10		乙醚	10
	硝化纤维素（含氮≤12.6%）	50		乙酸乙酯	500
	硝化纤维素（含水≥25%）	50		正己烷	500
	硝酸铵（含可燃物>0.2%，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加剂）	5			
	硝酸铵（含可燃物≤0.2%）	50			
易燃液体	苯	50			
	苯乙烯	500			
	丙酮	500			

2. 未在表 2-6-1 中列举的危险化学品类别及其临界量（表 2-6-2）。

表 2-6-2 未在表 2-6-1 中列举的危险化学品类别及其临界量

类别	危险性分类及说明	临界量 (t)
爆炸物	—不稳定爆炸物	1
	—1.1 项爆炸物	
	1.2、1.3、1.5、1.6 项爆炸物	10
	1.4 项爆炸物	50
易燃液体	—类别 1	10
	—类别 2 和 3，工作温度高于沸点	
	—类别 2 和 3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括	50

类别	危险性分类及说明	临界量（t）
	危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于 1.6MPa 等	
	—不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 2	1000
	—不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 3	5000
易燃固体	类别 1 易燃固体	200
遇水放出易燃气体的物质和混合物	类别 1 和类别 2	200
注：以上危险化学品的纯物质及其混合物应按 GB30000.2、GB30000.3、GB30000.4、GB30000.5、GB30000.7、GB30000.8、GB30000.9、GB30000.10、GB30000.11、GB30000.12、GB30000.13、GB30000.14、GB30000.15、GB30000.16、GB30000.18 的规定进行分类。		

（二）重大危险源分级标准

根据重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：

- （1）一级重大危险源：可能造成特别重大事故的。
- （2）二级重大危险源：可能造成重大事故的。
- （3）三级重大危险源：可能造成较大事故的。
- （4）四级重大危险源：可能造成一般事故的。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

- （1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。
- （2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
- （3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
- （4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（三）重大危险源识别

该矿现采用综放、综掘工艺，不使用爆炸物品。

该矿地面加油站储存有柴油，柴油最大储存量为100m³（约84t）。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（不属于W5.1和W5.2的其他易燃液体类别3，

临界量5000吨），柴油不构成矿井重大危险源。

民用爆炸物品及危险化学品不构成该矿重大危险源。

第七节 重大生产安全事故隐患判定

一、重大生产安全事故隐患判定

根据《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）对该矿可能存在的重大事故隐患进行逐项排查认定。

表2-7-1 重大事故隐患排查表

序号	隐患项目	隐患内容	是否存在	排查情况
一	超能力、超强度或者超定员组织生产	1. 矿井全年原煤产量超过矿井核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者矿井月产量超过矿井核定（设计）生产能力10%的；	否	该矿核定生产能力为1800万t/a；2024年全年累计原煤产量1979.36万t；其中月最大产量为7月份178.73万t；2025年1月~5月累计原煤产量754.42万t，其中月最大产量为1月份160.90万t；不存在全年原煤产量超过矿井设计生产能力幅度在10%以上，或者月产量超过矿井设计生产能力10%的情况。
		2. 煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的；	否	该矿下达的2025年生产计划为1800万t，未超过煤矿核定生产能力下达生产计划或者经营指标。
		3. 煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）；	否	根据不连沟煤矿提供的《矿井煤炭资源期末三量统计报表（一季度）》，截至2025年3月，矿井开拓煤量10395.6万t，可采期5.8a；准备煤量2909.9万t，可采期19.4个月；回采煤量1119.3万t，可采期7.5个月。三量可采期满足要求。
		4. 煤矿井下同时生产的水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的；	否	该矿现布置1个生产水平，一水平划分三个盘区开采，即一、二、三盘区。一、二盘区已开采完毕，生产盘区为三盘区。目前在三盘区布置2个采煤工作面、4个掘进工作面，即三盘区西翼布置F6304综放工作面、F6308辅运顺槽掘进工作面和F6308运输顺槽掘进工作面，三盘区东翼布置F6303综放工作面、F6305运输顺槽掘进工作面和F6307运输顺槽掘进工作面；同一盘区内同时作业的采掘工作面个数符合《煤矿安全规程》的要求。
		5. 瓦斯抽采不达标组织生产的；	否	该矿为低瓦斯矿井，不涉及。

		6. 煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定 20%以上的；	否	该矿制定了《井下作业限员管理制度》，规定矿井单班作业人数不得超过 450 人；综采工作面检修班不得超过 30 人，生产班不得超过 20 人；综掘工作面单班不得超过 16 人。现场检查时，未发现超定员组织生产现象。
二	瓦斯超限作业	7. 瓦斯检查存在漏检、假检情况且进行作业的；	否	现场检查时，未发现漏检、假检情况。
		8. 井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；	否	该矿为低瓦斯矿井，井下无瓦斯异常区、高瓦斯区，未出现瓦斯超限现象。
		9. 井下排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的；	否	该矿制定了排放积聚瓦斯的安全技术措施，并按规定执行。
三	煤与瓦斯突出矿井，未按照规定实施防突出措施	10. 未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；	否	该矿为低瓦斯矿井，不涉及。
		11. 未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；	否	
		12. 未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外）；	否	
		13. 未按国家规定采取防治突出措施的；	否	
		14. 未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检验和验证不达标仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据造假的；	否	
		15. 未按照国家规定采取安全防护措施的；	否	
		16. 使用架线式电机车的。	否	
四	高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行	17. 按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的；	否	该矿为低瓦斯矿井，不涉及。
		18. 未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合国家规定的；	否	该矿为低瓦斯矿井，不涉及。

五	通风系统不完善、不可靠	19. 矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；	否	查阅 2025 年 5 月上旬测风报表，矿井总风量、采掘工作面等主要用风地点风量均满足要求。
		20. 没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的；	否	回风立井安装 2 台 FBCDZ-№36/2×710 型防爆抽出式对旋轴流通风机；南回风立井安装 2 台 FBCZ№24.5/630（I）型抽出式轴流通风机；均为 1 台工作，1 台备用。
		21. 违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风的；	否	采掘工作面均采用独立通风，现场检查时，不存在串联通风的情况。
		22. 未按照设计形成通风系统，或者生产水平和采（盘）区未实现分区通风的；	否	该矿按照设计形成了通风系统，通风系统稳定可靠，矿井目前设 1 个生产水平和 1 个生产盘区，实现分区通风。
		23. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；	否	该矿开采自燃煤层，6 煤南翼回风大巷 I、II 即为盘区专用回风巷。
		24. 进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；	否	该矿进、回风井之间和主要进、回风巷之间不使用的联络巷中设置挡风墙，使用的联络巷中设置 2 道联锁的正向风门和反向风门。
		25. 盘区进、回风巷未贯穿整个盘区，或者虽贯穿整个盘区但一段进风、一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少 2 个区段构成通风系统即开掘其他巷道的；	否	盘区进、回风巷贯穿整个盘区，不存在一段进风、一段回风现象。
		26. 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；	否	掘进工作面均按照规定装备甲烷电、风电闭锁装置，使用正常。
		27. 高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，不能实现双风机、双电源且自动切换的；	否	掘进工作面局部通风机能实现双风机、双电源且自动切换。

		28. 高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。	否	不涉及。
六	有严重水患，未采取有效措施	29. 未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；	否	该矿水文地质条件中等，已查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况。
		30. 水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍，或者未配齐专用探放水设备的；	否	该矿水文地质条件中等，成立了以主要负责人任组长，总工程师为副组长，地质防治水专业技术人员为成员的防治水领导小组，配备了地测防治水副总工程师，配备专门的探放水作业队伍，配齐了专用探放水设备。
		31. 在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国家规定进行探放水的；	否	该矿在需要探放水的区域按照国家规定进行探放水。
		32. 未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；	否	未发现该矿存在擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的情况。
		33. 有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的；	否	该矿目前无有突（透、溃）水征兆的作业地点。
		34. 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；	否	该矿各井口标高均高于历年地表最高洪水位，无地表水倒灌威胁。该矿在强降雨天气期间按规定停产撤人。
		35. 建设矿井进入三期工程前，未按照设计建成永久排水系统，或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；	否	该矿为正常生产矿井，不涉及。
		36. 矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定的；	否	该矿主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量符合《煤矿安全规程》规定。
		37. 开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层，未按照国家规定消除水患威胁的。	否	井田范围内未开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层。
七	超层越界开采	38. 超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的；	否	现场检查时，不存在超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的情况。
		39. 超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采	否	现场检查时，该矿开采范围未超出《采矿许可证》载明的坐标控制范围。

		的；		
		40. 擅自开采（破坏）安全煤柱的。	否	该矿各保护煤柱均符合要求，现场检查时，无擅自开采（破坏）保安煤柱情况。
八	有冲击地压危险，未采取有效措施	41. 未按照国家规定进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的；	否	根据北京岩土工程勘察院有限公司 2023 年 8 月出具的《内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿煤岩层冲击倾向性鉴定报告》，现开采的 6 号煤层及顶、底板冲击倾向性类别均为无冲击倾向性。
		42. 有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的；	否	不涉及。
		43. 未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的；	否	不涉及。
		44. 开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的；	否	不涉及。
		45. 未制定或者未严格执行冲击地压危险区域人员准入制度的。	否	不涉及。
九	自然发火严重，未采取有效措施	46. 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未编制防灭火专项设计或者未采取综合防灭火措施的；	否	该矿现开采煤层为自燃煤层，编制了矿井防灭火专项设计，采取注浆、注氮、喷洒阻化剂等综合防灭火措施。
		47. 高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；	否	该矿为低瓦斯矿井，不涉及。
		48. 有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的；	否	该矿严格执行自然发火预测预报制度，制定了出现自然发火征兆时的安全防范措施。现场检查时，该矿无自然发火征兆。
		49. 违反《煤矿安全规程》规定启封火区的。	否	该矿不存在火区，不涉及。
十	使用明令禁止使用	50. 使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工	否	现场检查时，该矿未使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产

	或者淘汰的设备、工艺	艺目录的产品或者工艺的；		品或者工艺。
		51. 井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的；	否	现场检查时，该矿井下使用的电气设备、电缆全部为取得煤矿矿用产品安全标志的产品。
		52. 井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的；	否	该矿井下电气设备选型与矿井瓦斯等级相符，现场检查时，采区内防爆型电气设备不存在失爆情况，井下使用的无轨胶轮车均为防爆无轨胶轮车。
		53. 未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的；	否	该矿现采用综放、综掘工艺，不使用爆炸物品。
		54. 采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；	否	现有采煤工作面有2个畅通的安全出口。
		55. 高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。	否	该矿为低瓦斯矿井，开采自燃煤层，采煤工作面采用后退式采煤方法。
十一	煤矿没有双回路供电系统	56. 单回路供电的；	否	该矿具备双回路供电电源。
		57. 有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的；	否	矿井该矿具备双回路110kV供电电源，分别引自大路镇220kV变电站110kV母线侧、纳林沟110kV变电站110kV母线侧。
		58. 进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿井，以及进入三期工程的其他建设矿井，未形成两回路供电的。	否	不涉及。
十二	新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的	59. 建设项目安全设施设计未经审查批准，或者批准后做出重大变更后未经再次审批擅自组织施工的；	否	该矿未处于建设期间，不涉及。

	区域生产，或者在其他区域的生产超出设计规定的范围和规模	60. 新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）；	否	该矿不属于新建煤矿，不涉及。
		61. 改扩建矿井在改扩建区域生产的；	否	该矿未处于改扩建期间，不涉及。
		62. 改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。	否	该矿未处于改扩建期间，不涉及。
十三	煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘作业和井巷维修作业进行劳务承包	63. 煤矿未采取整体承包形式进行发包，或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的；	否	该矿为自营煤矿，未实行整体承包生产经营，不涉及。
		64. 实行整体承包的煤矿，未签订安全生产管理协议，或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的；	否	
		65. 实行整体承包的煤矿，未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的；	否	
		66. 实行整体承包的煤矿，承包方再次将煤矿转包给其他单位或者个人的；	否	
		67. 井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业（井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外）作为独立工程发包给其他企业或者个人的，以及转包井下新水平延深开拓工程的。	否	
十四	煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者	68. 改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产建设的；	否	该矿未处于改制期间，不涉及。

	在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照	69. 改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的；	否	
		70. 完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。	否	
十五	其他重大事故隐患	71. 未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员的；	否	该矿配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长；并配备了负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员。
		72. 未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围使用安全生产费用的；	否	该矿制定了 2025 年安全生产费用提取和使用计划，2025 年计划生产原煤 1800 万 t，安全生产费用提取标准为 15 元/t，计划提取安全生产费用 2.7 亿元，计划使用安全生产费用 4 亿 2069 万元；2025 年 1 月~5 月生产原煤 754.42 万 t，提取 1131631.50 万元，实际使用 18558.87 万元。安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算，按照规定的使用范围进行列支。安全生产费用提取、使用符合规定。
		73. 未按照国家规定进行瓦斯等级鉴定，或者瓦斯等级鉴定弄虚作假的；	否	该矿为低瓦斯矿井，每 2 年委托有资质的机构对矿井进行瓦斯等级鉴定。
		74. 出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故，或者被鉴定、认定为突出煤层，以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74MPa 的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在国家规定期限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）；	否	该矿未出现应立即按照突出煤层管理并在国家规定期限内进行突出危险性鉴定的情形，不涉及。
		75. 图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责	否	现场检查时，图纸资料与采掘工作面实际相符，无隐瞒采掘工作面情况；矿长、总工程师履行安全生产岗位责任制及管理制度时不存在伪造记录，弄虚作

	人)履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录,弄虚作假的;		假情况。
	76. 矿井未安装安全监控系统、通讯系统、人员位置监测系统或者系统不能正常运行,以及对系统数据进行修改、删除及屏蔽,或者煤与瓦斯突出矿井存在第七条第二项情形的;	否	该矿安装 1 套 KJ90X 型安全监控系统,建立了行政通信、调度通信和无线通信系统,安装一套 KJ366 型精确人员定位系统,现场检查时,安全监控系统、通信系统、人员位置监测系统均正常运行。
	77. 提升(运送)人员的提升机未按照《煤矿安全规程》规定安装保护装置,或者保护装置失效,或者超员运行的;	否	不涉及。
	78. 带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验,或者试验不合格入井,或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的;	否	各带式输送机的输送带入井前经第三方进行了阻燃和抗静电性能试验,性能合格;现场检查时,输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置,温度、烟雾监测装置功能正常,运行有效。
	79. 掘进工作面后部巷道或者独头巷道维修(着火点、高温点处理)时,维修(处理)点以里继续掘进或者有人员进入,或者采掘工作面未按照国家规定安设压风、供水、通信线路及装置的;	否	该矿采掘工作面按照国家规定安设了压风、供水、通信线路及装置。
	80. 露天煤矿边坡角大于设计最大值,或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的;	否	该矿采用井工开采,不涉及。
	81. 国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患。	否	截至目前,不存在国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患情况。

二、重大生产安全事故隐患判定结果

通过对照《煤矿重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第4号)逐项进行排查,现场检查时该矿不存在重大事故隐患。

第六章 安全评价结论

鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井安全现状评价是以国家有关法律、法规、规章、标准等为依据，结合生产系统和辅助系统及其配套的安全设施等实际情况，对该矿生产过程中存在的主要危险、有害因素进行了辨识，按划分的评价单元，采用安全检查表法和专家评议法对生产系统和辅助系统进行评价，对重大危险、有害因素的危险度和事故危险程度分别采用函数分析法、专家评议法进行了定性、定量评价，并根据各单元评价结果分别提出安全对策措施和建议，在分析归纳和整合的基础上，得出安全现状评价结论。

一、评价结果

通过对矿井各生产系统与辅助系统及安全管理系统的的评价，开拓开采单元、通风单元、防治水单元、电气单元、运输与提升单元等满足生产规模要求；安全管理单元、地质勘探与地质灾害防治单元、瓦斯防治单元、防灭火单元、粉尘防治单元、压风及其输送单元、安全监控、人员位置监测与通讯单元、总平面布置单元、安全避险与应急救援单元、职业病危害防治单元等辅助系统配套的安全设施、措施和设备较完善、可靠。各生产系统与辅助系统存在的主要危险、有害因素已采取了有效措施，并得到了有效控制。安全管理单元机构、人员设置合理，管理有效，系统符合要求。

综合评价认为，该矿目前安全管理系统、生产系统与辅助系统较完善，配套的安全设施较齐全，符合《煤矿安全规程》规定。

二、煤矿主要危险、有害因素排序

该矿在生产过程中，可能存在的主要危险、有害因素，按其危害程度排序为：煤尘爆炸、顶板伤害、火灾、水害、瓦斯爆炸、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、锅炉爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。煤矿重大危险、有害因素的综合危险等级为Ⅱ级，危险程度属很危险级。该矿采取了相应措施，上述主要危险、有害因素是可以预防的，并得到有效控制。

二、现场存在的问题、隐患及整改情况

1. 矿井通风系统立体示意图未绘制南回风立井。

整改落实情况：按要求修改了矿井通风系统立体示意图。

2. F6305 运输顺槽掘进工作面未设置围岩表面位移观测站。

整改落实情况：按要求设置了围岩表面位移观测站。

3. F6305 运输顺槽掘进工作面设置的粉尘传感器距巷帮不足 0.5m。

整改落实情况：按要求调整了粉尘传感器位置。

4. F6305 运输顺槽掘进工作面迎头后 50m 范围内未安装防尘水幕。

整改落实情况：按要求安设了防尘水幕。

5. 二盘区主排水泵房水仓入口处第二道挡水算子孔隙大。

整改落实情况：更换了挡水算子。

6. F6304 综放工作面运输顺槽 600m 处 1 处围岩表面位移观测站无顶板观测点。

整改落实情况：在运输顺槽 600m 处设置了围岩表面位移顶板观测点。

7. 三盘区变电所主接地极未设置标识牌。

整改落实情况：已按要求设置接地极标识牌。

1. F6304 综放工作面第 6#、7#液压支架未接实顶板。

整改落实情况：已调整支架接实顶板，并加强现场管理，支架工移架后及时升紧支架，确保支架接顶严实。

9. 三盘区水泵房防火防水门底部胶条开裂。

整改落实情况：已更换防火防水门底部胶条。

10. 一盘区水泵房 2#水泵电机缺少责任牌。

整改落实情况：已设置责任牌。

四、应重点防范的重大危险、有害因素

1. 瓦斯

该矿虽经鉴定为低瓦斯矿井，若管理不善，井下同时具备瓦斯爆炸的三个条件，就有可能发生瓦斯爆炸。

2. 煤尘

该矿开采的 6 号煤层所产生的煤尘具有爆炸危险性，若管理不善，有发生煤尘爆炸的可能。

3. 火灾

该矿开采的 6 号煤层为自燃煤层，存在发生内因火灾的可能性；井下作业场所存有可燃物，遇火源存在发生外因火灾的可能性。

4. 水害

该矿主要受地表水、底板承压水的影响。该矿 6 煤层开采后“两带”发育高度能

够导通地表，若对地表出现的塌陷、裂隙没有进行及时处理，雨季时地表水将通过这些开采塌陷、裂隙向地下渗漏或溃入井下。底板承压水富水性极不均一，若开采区域存在富水极强区域未采取治理措施，煤层底板可能存在的导水构造会导通奥灰含水层，造成矿井水灾事故。

5. 顶板

在采掘生产过程中，采煤工作面、掘进工作面、巷道、采空区、井下机电设备硐室等受矿山压力和采动的影响，采煤工作面初次来压、周期来压期间，顶板活动剧烈，可能发生冒顶、片帮等事故。该矿现开采的6煤层顶、底板抗压强度低，遇水易膨胀软化，易引起液压支架钻底支护强度降低，顶板离层失稳导致工作面发生冒顶事故。

五、应重视的安全对策措施

1. 应加强瓦斯防治工作，严格执行瓦斯检查制度。若采煤工作面回风隅角瓦斯或一氧化碳超限，应分析原因，并停产处理。瓦斯日报表应能全面真实记录井下各检查地点的瓦斯、一氧化碳等的实测值，切实做到“三对口”。

2. 应加强防尘工作，严格执行防尘管理制度，落实综合防尘措施，把粉尘浓度降至允许范围内。认真落实综合防尘责任制，定期对井下各巷道进行冲刷，防止煤尘积聚。

3. 该矿应严格按照矿井防灭火专项设计内容落实各项综合防灭火措施，结合煤层自然发火“三带”划分相关数据，持续收集、整理、分析煤层自然发火标志性气体浓度变化，有效指导采空区防灭火管理工作；并应加强防灭火预测预报工作，及时发现自然发火的预兆，采取措施进行处理。

4. 加强井下注浆、注氮管路的维护保养，确保系统正常，满足日常防灭火需要。

5. 在受采空区积水影响的区域进行采掘活动时，提前进行探放，严格落实“查全、探清、放净、验准”四步工作程序。

6. 带压开采时，充分探查底板含水层的富水性，同时考虑底板采动导水破坏带的影响。在断层及陷落柱附近进行采掘活动时，全面分析底板隔水层能够承受的水头值，必要时采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层等措施。

7. 采煤工作面回采过程中如出现地质构造、断层、顶板破碎、顶板来压、支架失稳、特殊点、异常段时，要制定针对性安全技术措施，及时处理，确保安全回采。

8. 加强对采煤工作面两顺槽顶底板和两帮压力和移近量的观测和分析，发现压力增大、巷道变形严重等问题时要编制补充措施加强支护，并及时扩修处理，以满足

安全生产要求。

六、评价结论

鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井现场评价时提出的安全隐患，经现场复查，均已整改合格。根据整改后的生产系统和辅助生产系统生产工艺、安全设备、设施、安全管理等情况，依照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》和煤矿安全生产相关法律、法规、规章、标准、规范要求，对各评价单元整合后作出评价结论如下：

1. 该矿建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、全员岗位安全生产责任制；制定了各项安全生产规章制度和操作规程。
 2. 该矿安全投入满足安全生产要求，并按照有关规定足额提取并规范使用安全生产费用。
 4. 该矿成立了安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员，满足矿井安全生产需要。
 5. 主要负责人、安全生产管理人员按规定参加了安全培训，并经考核符合要求。
 6. 该矿按规定为从业人员办理了工伤保险，并缴纳了工伤保险费。
 7. 该矿制定了应急救援预案，成立了矿山救护中队，配备了矿山救护装备、车辆和器材。
 8. 该矿每年制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划。
 9. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，均取得了特种作业操作资格证书。
 10. 该矿对从业人员进行了安全生产教育培训，并经考核合格，符合要求。
 11. 该矿制定了综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
 12. 该矿制定了矿井灾害预防和处置计划。
 13. 该矿依法取得了采矿许可证，并在有效期内。
 14. 该矿的安全设施、设备、工艺符合要求。
- (1) 该矿主斜井、副斜井、进风立井、回风立井、南回风立井作为矿井安全出口，井筒相互间距大于 30m。

水平大巷即为盘区巷道，并与井筒相连，均作为水平（盘区）安全出口；F6304

综放工作面、F6303 综放工作面均有 2 个安全出口，1 个通到进风巷，1 个通到回风巷；各安全出口畅通。

该矿在用主要巷道高度均不低于 2.0m，回采工作面两巷高度均不低于 1.8m，在用巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施以及设备安装、检修、施工需要。各巷道支护形式可靠，符合作业规程规定。

(2) 包头市安元安全生产技术服务有限公司对该矿进行了矿井瓦斯等级鉴定，鉴定结论为：低瓦斯矿井；委托包头市安元安全生产技术服务有限公司对该矿 6 号煤层进行了煤尘爆炸性鉴定和自燃倾向性鉴定，鉴定结论为：6 号煤层具有煤尘爆炸性，属自燃煤层。

(3) 该矿具有完善的独立通风系统。矿井、水平、盘区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求。回风立井安装 2 台 FBCDZ-№36/2×710 型防爆抽出式对旋轴流通风机；南回风立井安装 2 台 FBCZ№24.5/630 (I) 型抽出式轴流通风机；均为一台工作，一台备用。内蒙古安科安全生产检测检验有限公司于 2023 年 7 月对该矿回风立井主要通风机进行了性能测定，检验结论：共检测检验 12 项，合格 12 项，并出具了《检测检验报告》；陕西矿山设备检测检验有限公司于 2024 年 2 月对该矿南回风立井主要通风机进行了性能测定，检验结论：综合判定合格，并出具了《安全检验报告》。矿井目前设 1 个生产水平和 1 个生产盘区，分区通风符合规定。采煤工作面均采用“U”型通风方式，掘进工作面均采用局部通风机压入式通风。矿井通过风机反转实现反风。

(4) 该矿安装 1 套 KJ90X 型安全监控系统，传感器的设置、报警和断电符合《煤矿安全规程》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》的规定。

该矿制定了瓦斯巡回检查制度和瓦斯报表审签制度，配备了足够的瓦斯检查工和瓦斯检测仪器。

(5) 该矿建有完善的防尘洒水管路系统，防尘设施齐全，水量、水压和水质符合要求。制定了综合防尘措施，设置了隔爆设施，符合《煤矿安全规程》《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的规定。

(6) 该矿具有完善的排水系统，排水系统和设施的能力能满足目前排水要求；建立了地面防洪设施，制定综合防治水、探放水措施。符合《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》规定。

(7) 在副斜井井口北侧设置地面消防材料库；在副斜井井底设置井下消防材料

库；机电机房和硐室、带式输送机机头、采掘工作面附近的巷道中以及其他要害场所均配备了消防器材和工具；6号煤层为自燃煤层，编制了《矿井防灭火专项设计》，建立了束管监测系统、人工取样分析系统，采取注浆、注氮、喷洒阻化剂等综合防火措施。

(8) 该矿具有双回路电源线路，井下供电变压器中性点不接地。井下电气设备选型符合防爆要求，有短路、过负荷、接地、漏电等保护装置。掘进工作面局部通风机采用“双风机、双电源”方式供电，其中一路为采用专用变压器、专用电缆、专用开关的“三专供电”，且实现风电闭锁和甲烷电闭锁。符合《煤矿安全规程》规定。

(9) 各带式输送机均选用矿用阻燃输送带，具有阻燃合格证，保护装置齐全。辅助运输采用防爆无轨胶轮车，具有防爆合格证，满足井下使用要求。符合《煤矿安全规程》规定。

(10) 地面空气压缩机站安装空气压缩机，井下采掘工作面均敷设压风管路，所有工作面顺槽、采煤支巷、采区避灾线路均敷设压风管路，压风管路上设置的供气阀门间隔不大于100m。符合《煤矿安全规程》规定。

(11) 煤矿建有通信联络系统、井下人员位置监测系统。

(12) 该矿使用的安全标志管理目录内的矿用产品均有安全标志。没有使用淘汰或禁止使用的设备。

(13) 该矿建有紧急避险系统，能够在灾变时，保证矿井的救灾能力。

(14) 该矿有反映实际情况的图纸：煤矿地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控系统布置图，断电控制图，排水、防尘、压风、防灭火等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图等。采掘工作面均有符合矿井实际情况且经审批和贯彻的作业规程。

综合评价结论：通过现场调查、分析，对照安全生产许可证发放条件和相关法律法规要求，评价认为，鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，设置了安全管理机构，安全管理体系运行有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要。该矿对生产过程中存在的瓦斯、粉尘、火灾、顶板、水害等主要危险、有害因素采取了有效措施，并得到了预防和控制，编制了生产安全事故应急预案，各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施符合有关安全法律、法规的要求，具备安全生产条件。

1.