

# 富县牛武镇郭家洼煤矿 安全现状评价报告

中检集团公信安全科技有限公司

APJ-（鲁·煤）-003

二〇二五年十月



# 安全评价机构资质证书

统一社会信用代码:91370400665749438D

机构名称:中检集团公信安全科技有限公司  
注册地址:枣庄市清泉西路1号  
法定代表人:李旗  
证书编号:APJ-(鲁·煤)-003  
首次发证:2020年01月13日  
有效期至:2030年01月12日  
业务范围:煤炭开采业。\*\*\*\*\*



富县牛武镇郭家洼煤矿

# 安全现状评价报告

项目编号：CCIC-ZJGX-MK-XZ-2025-035

核定生产能力：0.30Mt/a

法定代表人：李 旗

技术负责人：朱昌元

项目负责人：彭海龙

中检集团公信安全科技有限公司

二〇二五年十月



**富县牛武镇郭家洼煤矿  
安全现状评价项目组人员**

|             | 姓 名 | 专 业   | 资质证号                 | 从业登<br>记编号      | 签 字 |
|-------------|-----|-------|----------------------|-----------------|-----|
| 项目负责人       | 彭海龙 | 机械    | 1700000000200696     | 031462          | 彭海龙 |
| 项目组成员       | 徐自军 | 采矿    | 1700000000301120     | 031320          | 徐自军 |
|             | 朱德奎 | 地质    | 1700000000301264     | 031350          | 朱德奎 |
|             | 王兆亮 | 电气    | 1600000000301034     | 029258          | 王兆亮 |
|             | 王天柱 | 安全    | 1700000000301210     | 031328          | 王天柱 |
|             | 申立华 | 通风、安全 | 20211004637000002106 | 3722029<br>3345 | 申立华 |
|             | 刘 超 | 矿建    | 1800000000300774     | 033225          | 刘超  |
| 报告编制人       | 彭海龙 | 机械    | 1700000000200696     | 031462          | 彭海龙 |
|             | 徐自军 | 采矿    | 1700000000301120     | 031320          | 徐自军 |
|             | 朱德奎 | 地质    | 1700000000301264     | 031350          | 朱德奎 |
|             | 王兆亮 | 电气    | 1600000000301034     | 029258          | 王兆亮 |
|             | 王天柱 | 安全    | 1700000000301210     | 031328          | 王天柱 |
|             | 申立华 | 通风、安全 | 20211004637000002106 | 3722029<br>3345 | 申立华 |
|             | 刘 超 | 矿建    | 1800000000300774     | 033225          | 刘超  |
| 报告审核人       | 郭同庆 | 机械    | 1500000000100083     | 020644          | 郭同庆 |
|             | 王宜泰 | 采矿    | 1800000000200742     | 033105          | 王宜泰 |
|             | 张建  | 地质    | 1500000000201034     | 025297          | 张建  |
| 过程控制负<br>责人 | 刘云琰 | 安全    | 1100000000201885     | 020599          | 刘云琰 |
| 技术负责人       | 朱昌元 | 地质    | 1600000000100176     | 014856          | 朱昌元 |

## 前言

富县牛武镇郭家洼煤矿位于陕西省延安市富县牛武镇清泉寺村，行政区划隶属延安市富县牛武镇管辖。该矿为生产矿井，企业经济类型为普通合伙企业。

该矿始建于 1995 年，原设计生产能力为 0.01Mt/a。2007 年矿井进行资源整合，资源整合项目设计生产能力 0.30Mt/a，该项目于 2009 年 5 月开工建设，2011 年 7 月基本建成。2014 年 12 月 23 日，原陕西煤矿安全监察局下发《关于富县牛武镇郭家洼煤矿资源整合安全设施竣工验收的批复》（陕煤安局发〔2014〕345 号），同意该矿 0.30Mt/a 资源整合建设项目安全设施及条件通过验收。2018 年 12 月，原延安市煤炭局对该矿资源整合项目进行综合验收，矿井正式投入生产。

该矿采用斜井单水平开拓方式，水平标高+993m，布置主斜井、副斜井、回风斜井 3 条井筒。目前开采煤层为 3 号煤层。全井田划分为 3 个盘区，由东向西分别为一盘区、二盘区和三盘区，一盘区已全部开采完毕，目前正在开采二盘区，三盘区未开采。现场勘验时该矿共布置 1 个采煤工作面、4 个掘进工作面、1 个安装工作面和 1 个回撤工作面。采煤工作面采用长壁后退式采煤法，综合机械化采煤工艺，全部垮落法管理顶板。掘进工作面均采用综掘工艺。矿井通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，主斜井、副斜井进风，回风斜井回风。

该矿现《安全生产许可证》有效期自 2023 年 1 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日。为办理《安全生产许可证》延期，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》以及其他相关法律法规的规定，富县牛武镇郭家洼煤矿（普通合伙）委托我公司对其进行安全现状评价。

我公司在签订安全评价合同后，成立了富县牛武镇郭家洼煤矿安全现状评价项目组。为保证评价工作质量，评价项目组按照《安全评价通则》《煤矿安全评价导则》《煤矿安全现状评价实施细则》等规定，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，于 2025 年 8 月 19~20 日到现场进行调查、收集资料，并结合现场实际情况，分析各生产系统和辅助系统、安全管理等存在的危险、有害因素，查找存在的问题，对各生产系统和辅助系统、安全管理等进行符合性评价，提出安全对策措施及建议，并于 2025 年 8 月 22 日到矿对评价存在问题整改情况进行复查，在确认评价存在问题均整改合格的基础上，编制了《富县牛武镇郭家洼煤矿安全现状评价报告》。

在报告编制过程中，得到了富县牛武镇郭家洼煤矿领导及有关技术人员的大力支持

持和配合，在此表示感谢。

# 目 录

**第一章 概 述..... 1**

    第一节 安全现状评价对象及范围..... 1

    第二节 安全评价目的..... 1

    第三节 安全现状评价依据..... 1

    第四节 评价程序..... 7

    第五节 煤矿基本情况..... 8

    第六节 煤矿生产条件..... 12

    第七节 煤矿生产现状..... 19

**第二章 危险、有害因素的识别与分析..... 25**

    第一节 危险、有害因素识别的方法和过程..... 25

    第二节 危险、有害因素的辨识..... 25

    第三节 危险、有害因素的危险程度分析..... 43

    第四节 危险、有害因素可能导致灾害事故类型，可能的激发条件和主要存在场所  
    分析..... 52

    第五节 危险、有害因素的危险度排序..... 55

    第六节 重大危险源辨识与分析..... 56

    第七节 重大生产安全事故隐患判定..... 58

**第三章 评价单元定性、定量分析评价..... 68**

    第一节 划分评价单元..... 68

    第二节 选择评价方法..... 69

    第三节 安全管理单元评价..... 70

    第四节 地质勘探与地质灾害防治单元评价..... 79

    第五节 开拓开采单元评价..... 84

    第六节 通风单元评价..... 98

    第七节 瓦斯防治单元评价..... 105

    第八节 防治水单元评价..... 108

    第九节 防灭火单元评价..... 119

    第十节 粉尘防治单元评价..... 124

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 第十一节 运输、提升单元评价 .....              | 129        |
| 第十二节 压风及其输送单元评价 .....             | 139        |
| 第十三节 电气单元评价 .....                 | 142        |
| 第十四节 安全监控、人员位置监测与通讯单元评价 .....     | 150        |
| 第十五节 总平面布置单元评价 .....              | 160        |
| 第十六节 安全避险与应急救援单元评价 .....          | 164        |
| 第十七节 职业病危害防治单元评价 .....            | 170        |
| <b>第四章 煤矿事故统计分析 .....</b>         | <b>176</b> |
| 第一节 矿井生产事故统计分析 .....              | 176        |
| 第二节 生产事故的致因因素、影响因素及其事故危险度评价 ..... | 176        |
| <b>第五章 安全措施及建议 .....</b>          | <b>179</b> |
| 第一节 安全管理措施及建议 .....               | 179        |
| 第二节 安全技术措施及建议 .....               | 179        |
| <b>第六章 安全评价结论 .....</b>           | <b>191</b> |
| 一、评价结果 .....                      | 191        |
| 二、煤矿主要危险、有害因素排序 .....             | 191        |
| 三、现场存在的问题、隐患及整改情况 .....           | 191        |
| 四、应重点防范的重大危险、有害因素 .....           | 192        |
| 五、应重视的安全对策措施 .....                | 193        |
| 六、评价结论 .....                      | 193        |
| <b>附 录 .....</b>                  | <b>197</b> |




26. 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）
27. 《煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件》（GB 25974.1-2010）
28. 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）
29. 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第2部分：煤矿》（KA/T 22.2-2024）

#### 四、基础资料文件

1. 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照
2. 主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证
3. 特种作业人员操作资格证
4. 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程
5. 安全管理机构成立文件
6. 应急救援预案、应急预案备案登记表、应急演练总结报告
7. 矿井灾害预防和处置计划
8. 井下劳动限员文件
9. 采掘工作面作业规程
10. 采掘工程平面图、通风系统图、安全监控布置图、断电控制图、井下通信系统图、井上下配电系统图、井下电气设备布置图等图纸
11. 主要矿用设备检测检验报告
12. 其它相关技术资料和文件等

### 第四节 评价程序

本次安全现状评价按照下列程序框图所示流程进行。安全现状评价报告基准日：  
2025年8月22日

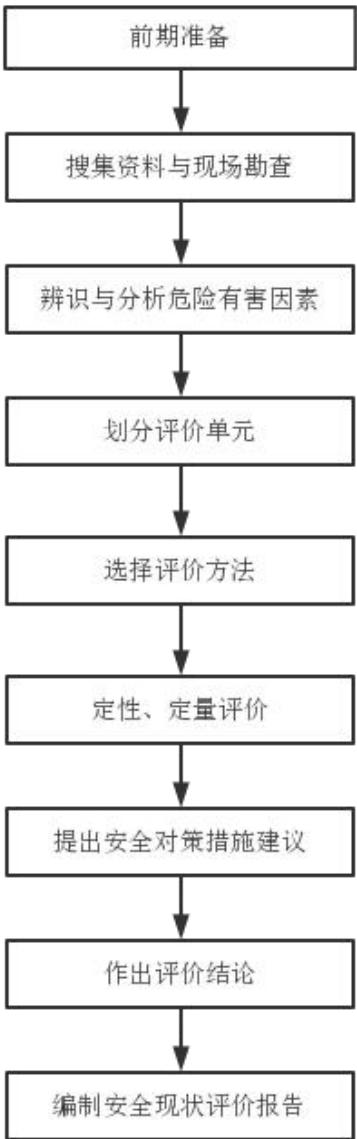

第五节 煤矿基本情况

一、概况

富县牛武镇郭家洼煤矿位于陕西省延安市富县牛武镇清泉寺村，行政区划隶属延安市富县牛武镇管辖。该矿为生产矿井，企业经济类型为普通合伙企业。

该矿始建于 1995 年，原设计生产能力为 0.01Mt/a。2007 年矿井进行资源整合，资源整合项目设计生产能力 0.30Mt/a，该项目于 2009 年 5 月开工建设，2011 年 7 月基本建成。2014 年 12 月 23 日，陕西煤矿安全监察局下发《关于富县牛武镇郭家洼煤矿资源整合安全设施竣工验收的批复》（陕煤安局发〔2014〕345 号），同意该矿 0.30Mt/a 资源整合建设项目安全设施及条件通过验收。2018 年 12 月，原延安市煤炭

局对该矿资源整合项目进行综合验收，矿井正式投入生产。

## 二、自然条件

### （一）交通位置

郭家洼煤矿位于富县东北侧 18km 的牛武镇清泉寺村，延安市 174°方位，富县 50°方位，行政区划隶属延安市富县牛武镇管辖。矿区中心点坐标（2000 大地坐标系）：X：3995338，Y：37363200。

郭家洼煤矿工业场地东侧即牛武～南泥湾公路与国道（G309）相连，距离约 3km，煤矿西距包茂高速（G65）富县进出口约 6km，向北约 75km 可达延安。郭家洼煤矿由包茂高速（G65）向南约 18km 与青兰高速（G22）相连。西延铁路富县站距离郭家洼煤矿约 11km。详见交通位置图 1-5-1。

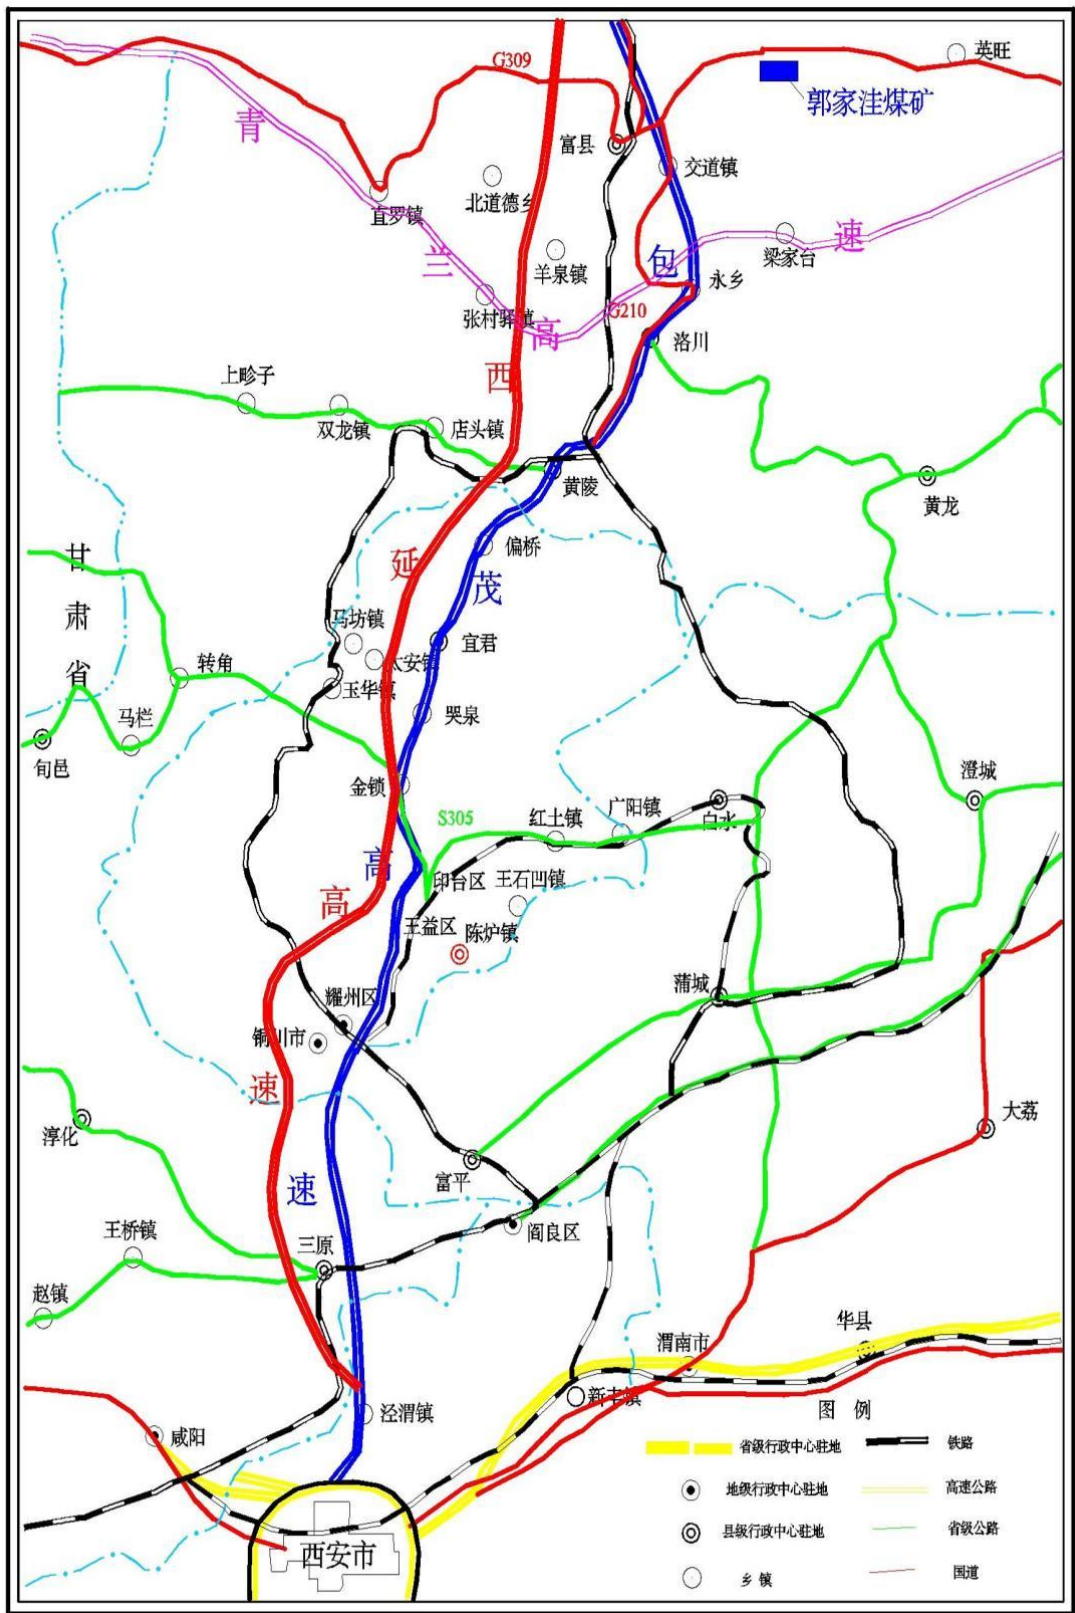


图 1-5-1 交通位置图

(二) 地形、地貌

井田地处陕北黄土高原的南部，地处洛河支流牛武川的中上游，为黄土丘陵的山间河谷地貌，地面冲沟发育，沟整纵横。海拔+1004.5m～+1237.3m，相对高差

232.8m，地面发育黄土冲沟，地貌类型为中、低山森林区，植被覆盖良好，水土流失不严重。

### （三）水系

矿区河流属洛河水系牛武川支流。牛武川河流长 35km，流域面积 428km<sup>2</sup>，年径流量 1163 万 m<sup>3</sup>，于茶坊街西注入洛河。矿区内主要河流为清泉河，该河由东北向西南流经井田，属季节性流水，秋夏两季洪水期流量较大，平时流量甚微。据调查，清泉河在煤矿范围内径流长度 1000m，汇水面积 0.5km<sup>2</sup>，该河历史最高洪水位为 +1049m。

### （四）气候

矿区所在地属大陆性季风气候，陕北黄土高原暖温带半干旱气候区，冬季寒冷干燥；春季气温快升多变，易有霜冻，降水少、多大风、风沙、浮尘天气，常有春旱；夏季温热多暴雨，雨量集中，间有伏旱，多雷阵雨天气，偶有冰雹；秋季气温速降，多雾，早霜出现，有阴雨天气。

据富县气象站资料，多年平均降水量为 567.5mm，最大降水量为 871.9mm，最小降水量为 410.7mm，一般在 410mm~640mm。受季风影响，旱季、雨季分明，降水量年内分配很不均匀，7 月~9 月份平均降雨量 333.1mm，占全年降雨量的 58.7%，且多以暴雨形式降落；降雨量日最大 140.66mm，时最大 61mm。矿区内最大冻土层厚度为 790mm，最大积雪深度 170mm。

### （五）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区动峰值加速度 0.05g，地震烈度为 VI 度区。

## 三、证照情况

采矿权人：富县牛武镇郭家洼煤矿

矿山名称：富县牛武镇郭家洼煤矿

经济类型：普通合伙企业

单位地址：陕西省延安市富县牛武镇清泉寺村

采矿许可证：C6100002009051120019521，有效期限：2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日

安全生产许可证：（陕）MK 安许证字〔2023〕0148 号，有效期：2023 年 1 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日

营业执照：统一社会信用代码 9161000067514829XB，成立日期：2000 年 10 月 16 日

执行事务合伙人：冯虎山

主要负责人：何春声

主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证：512927197010046532，有效期限：2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日

设计生产能力：30 万 t/a

企业生产经营合法性：该矿依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照。主要负责人和安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，证照齐全，生产经营合法。

第六节 煤矿生产条件

一、井田境界

根据陕西省自然资源厅 2023 年 12 月 29 日颁发的《采矿许可证》（证号：C6100002009051120019521），开采方式：地下开采，矿区面积 13.1527km²，开采深度：+1010m～+970m，有效期限：2023 年 12 月 29 日～2026 年 12 月 29 日，矿区范围拐点坐标见表 1-6-1。

表 1-6-1 郭家洼煤矿矿区范围拐点坐标一览表

| 序号 | 2000 国家大地坐标系 |             |
|----|--------------|-------------|
|    | X            | Y           |
| 1  | 3998341.21   | 37364010.51 |
| 2  | 3996890.20   | 37365594.54 |
| 3  | 3994761.17   | 37364054.53 |
| 4  | 3992843.14   | 37361834.51 |
| 5  | 3991930.13   | 37361693.51 |
| 6  | 3993430.15   | 37360068.48 |

二、地质特征

（一）地层

牛武矿区属陕北三叠纪煤田，区域地层属华北地层区陕甘宁盆地分区。郭家洼煤矿地表多被黄土（上更新统马兰组 Q<sub>3m</sub>）覆盖。含煤地层为三叠系上统瓦窑堡组（T<sub>3w</sub>）。井田发育的地层由老到新依次为：中生界三叠系上统瓦窑堡组（T<sub>3w</sub>），新生界新近系上新统静乐组（N<sub>2j</sub>），第四系中更新统离石组（Q<sub>2l</sub>），上更新统马兰组

## 第二章 危险、有害因素的识别与分析

### 第一节 危险、有害因素识别的方法和过程

#### 一、危险、有害因素识别的方法

根据矿井地质条件、开拓布局、生产及辅助系统的特点和煤矿生产的现状，按照《企业职工伤亡事故分类》《职业病危害因素分类目录》等规定，遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，综合考虑起因物、引发事故的诱导原因、致害物、伤害方式等，采用专家评议法、直观分析法等，对照有关标准、法规，对建设项目在生产过程中可能出现的危险、有害因素识别。

#### 二、危险、有害因素识别的过程

辨识该矿存在的危险、有害因素，主要以危险物质为主线，结合水文地质、生产工艺、作业条件、作业方式、使用的设备设施等情况进行综合分析，各专业人员通过现场调查、查找资料、测试取证和座谈分析等方法，对生产系统、辅助系统及作业场所可能存在的主要危险、有害因素逐项进行辨识，确定危险、有害因素存在的部位、方式，预测事故发生的途径及其变化规律，分析其触发事件及可能造成的后果。

### 第二节 危险、有害因素的辨识

经辨识，该矿在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素有：冒顶、片帮、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。

#### 一、冒顶、片帮

##### （一）冒顶、片帮灾害类型

在采掘生产过程中，采煤工作面、掘进工作面、巷道、采空区、井下机电设备硐室等受矿山压力和采动的影响，都有可能引发冒顶、片帮等灾害。

##### 1. 煤层顶底板岩性影响

该矿现开采3号煤层，3号煤层顶板多为浅灰色粉砂岩、中、细粒砂岩，夹有泥岩及砂质泥岩，老顶距煤顶只有1m~2m，直接顶多随采随落，抗压强度一般为23.1MPa~44.4MPa，平均27.5MPa，属不稳定~较稳定；底板多为灰绿色厚层状中、细粒砂岩互层，抗压强度一般为16.0MPa~20.8MPa，平均18.4MPa，属不稳定。

在矿井生产过程中，很容易在巷道底板产生积水，使得底板岩层浸水。一般岩体均具有软化性，即岩石浸水后其强度降低，这就使得巷道在同等围岩应力的条件下更容易破坏。如果巷道底板岩层为泥质胶结岩层时，遇水后产生破碎、泥化，甚至完全丧失强度。遇水膨胀性底鼓发生是由于底板岩层含有大量粘土矿物，遇水后产生膨胀和崩解，从而导致底鼓。

因此在顶板管理上应采取措施。若管理不到位，支护不及时、支护强度降低，在采掘过程中经常出现顶板离层失稳、漏顶、底鼓、支架歪架倒架等现象，有可能引发片帮、冒顶等灾害。

## 2. 构造

该煤矿地层总体为一倾向北西的单斜构造，地层倾角  $1^{\circ}$  左右，生产过程中揭露 13 条小断层，断层性质为逆断层，段距  $0.23\text{m}\sim 0.72\text{m}$ ，无岩浆活动，不影响采区的合理划分和采煤工作面的连续推进，构造复杂程度属简单类。

## 3. 采煤工作面

(1) 采煤工作面初次来压、周期来压，过断层、顶板压力大等特殊生产阶段，安全及管理措施制定不及时或落实不到位，容易发生冒顶、片帮等事故。

(2) 工作面支护设计不合理、支护材料选用不当、支护强度不够、支架（柱）或支护方式选择不合理，不能满足支护需要，易引发顶板事故。

(3) 采煤工作面端头处跨度大，工作面与巷道衔接处空顶面积大，容易引发局部冒顶事故。

(4) 工作面安装、初采、初放、撤除先支后回措施执行不好，支护强度不足，甚至空顶作业容易造成顶板事故；端头处的最后回撤容易造成压力集中，支护强度不足或支架（柱）失稳，有可能造成冒顶。

(5) 工作面出口三岔门空顶面积大，如支护质量差、支护强度不够，容易发生冒顶、片帮。

(6) 采煤工作面液压系统漏液，造成支架（柱）初撑力不足，支撑能力差，不能有效的支护顶板，容易造成冒顶事故。

(7) 采煤机割煤后移架不及时，顶板暴露时间较长，容易发生冒顶。

(8) 采煤工作面两巷施工时间较长，锚网锈蚀，超前液压支架（柱）升降破坏锚网，易发生局部冒顶。

(9) 采煤工作面过断层、构造处支架（柱）间隔大，顶板破碎时矸石漏顶，造



成局部支架（柱）失稳，易发生局部冒顶。

（10）老空区悬顶超规定，未及时进行人工强制放顶，易引发工作面摧垮型冒顶事故。

（11）若未对顶板来压规律进行有效监测，对顶板的初次来压和来压周期预报不准确，顶板离层观测不到位等易引发巷道变形和采面冒顶事故。

（12）采煤工作面安全出口控顶面积大，如支护质量差或支护强度不够，容易发生冒顶、片帮事故。

#### 4. 掘进工作面

（1）施工过程中支护不及时、临时支护未正常使用，空顶时间长、支护强度不足，未执行敲帮问顶制度，易造成冒顶事故。

（2）工作面支护设计不合理、支护材料选用不当，支护密度不够，造成支护强度不足使顶板离层，会造成顶板事故。

（3）在压力较大地段或施工空间及安全距离不符合规定的地点施工容易引发事故。

（4）巷道掘进过程中遇地质条件变化时，如未及时改变支护设计、支护强度不够、锚杆长度不足、有效锚固深度不够或没有锚在基岩内、支护不及时，容易造成大面积冒顶事故。

（5）掘进工作面在交岔点、大断面硐室和巷道开门掘进时，由于断面大，矿山压力显现明显，若不及时支护、支护材料或支护方式不当很容易造成冒顶事故。

（6）巷修地点一般是服务年限较长、受围岩采动压力影响较大、顶板离层、两帮松散的巷道。因此，在巷道更换支护材料和扩大断面时，极易片帮和冒顶，对施工人员的安全造成威胁。

（7）掘进工作面过老巷、贯通时，易发生冒顶事故。

（8）掘进工作面施工后不使用临时支护、临时支护不及时或支设不合格，空顶作业，容易造成冒顶。

（9）综掘机工作区域有人工作，超掘空顶，司机操作不熟练，遇顶板破碎时未缩小循环进尺等，易造成顶板冒顶伤人事故。

（10）打设锚杆时，锚固剂搅拌不均匀或者搅拌时间过长，都能造成锚杆锚固力不足，容易发生顶板事故。

（11）煤巷、半煤岩巷支护未使用顶板离层仪观测系统，未及时发现顶板离层冒落征兆，易造成冒顶事故。

### （三）易发生顶板事故的场所

采煤工作面较易发生冒顶事故的地点有：采煤工作面上、下两端头，上、下安全出口，工作面液压支架（柱）与煤壁衔接处，工作面支架架间处，工作面回采巷道等。

掘进工作面较易发生冒顶的地点有：掘进迎头，巷道交岔点，巷道维修施工地点、应力集中区、构造带等区域。

## 二、瓦斯

### （一）瓦斯危害类型

该矿为低瓦斯矿井，在生产中存在的瓦斯危害主要有：瓦斯爆炸、瓦斯燃烧、瓦斯窒息等。

### （二）瓦斯灾害导致事故的条件

瓦斯无色、无味、无臭，其本身无毒，但空气中瓦斯浓度较高时，氧气浓度将降低，严重时可使人窒息；瓦斯密度比空气小，扩散性比空气大 1.6 倍，故常积聚在巷道顶部、掘进工作面、顶板高冒处和采煤工作面等地点。

瓦斯爆炸必须同时具备三个条件：一是瓦斯浓度处于爆炸极限（5~16%，9.5% 爆炸最猛烈）；二是存在一定条件的引爆火源（最低点燃温度为 650~750℃）；三是混合气体氧气浓度大于 12%。

### （三）瓦斯事故的主要原因

1. 该矿正常生产时，如果采、掘工作面集中布置，可能造成风量集中，通风阻力大，用风地点风量调配困难，网络结构不合理，出现微风区域或无风区域，瓦斯不能及时排出，造成瓦斯积聚。

2. 该矿采煤工艺为综采工艺，工作面绝对瓦斯涌出量较大，当顶板冒落时，大量瓦斯从采空空间涌入采煤工作面，可能造成工作面瓦斯浓度超限。

3. 巷道贯通后，未调整通风系统或通风系统调整不到位，安全措施不落实，易发生瓦斯超限。

4. 在生产过程中，遇断层等构造带，在过构造带时，若不采取措施，在构造带附近可能出现瓦斯积聚。

5. 瓦斯检查、管理不到位，瓦斯监测监控系统不完善，若瓦斯检查制度不落实、空班漏检、无专职瓦斯检查工，不执行瓦斯巡回检查和请示报告制度等，不能及时发现瓦斯异常涌出或瓦斯超限。

6. 存在引爆火源

电火花：采掘工作面、运输巷道中电气设备失爆，电缆明接头，井下私拆矿灯、带电检修作业等产生的电火花是引起瓦斯爆炸的主要火源。

撞击摩擦火花：采掘机械、设备之间的撞击、及坚硬岩石之间的摩擦、顶板冒落时的撞击、金属工具表面之间的摩擦（撞击）等，均能产生火花引爆瓦斯。

静电火花：入井职工穿化纤衣服或井下使用高分子材料（非阻燃非抗静电的风筒布）等均能产生静电火花引爆瓦斯。

地面雷击：雷电沿金属管线传导到井下引爆瓦斯。

7. 煤尘爆炸、井下火灾、突然断电、采空区顶板冒落、瓦斯异常涌出、停风、恢复生产的程序不合理等激发条件引起瓦斯爆炸。

#### （四）易发生瓦斯危害的场所

采掘工作面及其进、回风巷道、构造带等。

### 三、粉尘

#### （一）粉尘危害及类型

在采煤、掘进、运输等各环节中，随着煤、岩体的破碎、运输会产生大量的粉尘。地面生产系统，在装卸、运输等过程中也产生粉尘。风速过大，使已沉落的粉尘重新飞扬，污染环境。

粉尘危害的主要类型有：煤尘爆炸、矽肺病、煤矽肺等职业病。

#### （二）煤尘爆炸的条件

煤尘爆炸需同时具备以下四个条件：一是煤尘具有爆炸危险性；二是具有一定浓度的浮游煤尘（下限  $30\text{g/m}^3 \sim 40\text{g/m}^3$ ，上限  $1000\text{g/m}^3 \sim 2000\text{g/m}^3$ ，爆炸威力最强浓度为  $300\text{g/m}^3 \sim 400\text{g/m}^3$ ）；三是有足够能量的引爆火源（引爆温度一般为  $700^\circ\text{C} \sim 800^\circ\text{C}$ ，引爆能量为  $4.5\text{MJ} \sim 40\text{MJ}$ ）；四是有一定浓度的氧气（氧气浓度大于 18%）。

#### （三）粉尘危害的主要原因

1. 该矿现开采的 3 号煤层产生的煤尘具有爆炸危险性，具有发生煤尘爆炸的基本条件。

2. 采煤工作面开采强度大，产生的煤尘较多，采煤机组割煤、降柱、移架，综掘机组割煤是主要产尘源，若采掘工作面防尘设施不完善，无喷雾洒水装置；采掘机组内、外喷雾装置水压达不到要求，采煤工作面在割煤、移架时，防尘设施设置不全或水压不足，工作面降尘效果差，易引起煤尘灾害。

3. 矿井通风不合理，未能及时根据采掘工作面接续情况调整风量、控制风速，

风速过大，会将沉积的粉尘吹起，风速过小，不能及时排出粉尘。

4. 井下带式输送机在运行中突然断带引起煤尘飞扬，遇有明火等激发因素，引发煤尘爆炸。

5. 电气设备失爆，漏电、接地、过流保护失效，静电火花，机械摩擦火花等能引起煤尘（瓦斯）爆炸。

#### （四）易发生粉尘危害的场所

采掘工作面及其回风巷道、有沉积煤尘的巷道、运煤转载点等。

### 四、火灾

#### （一）火灾类型

该矿现开采的3号煤层为自燃煤层，且最短自然发火期较短，存在发生内因火灾的可能性；井下作业场所存有可燃物，遇火源存在发生外因火灾的可能性。井下发生火灾不仅会造成煤炭资源的损失、设备设施的破坏，同时火灾能产生大量有害气体，使作业人员中毒和窒息，严重时，可导致瓦斯（煤尘）爆炸等。

#### （二）内因火灾

##### 1. 引发内因火灾条件

煤炭自燃是煤～氧复合作用的结果。煤层有自燃倾向性；有一定含氧量的空气使煤炭氧化；在氧化过程中产生的热量蓄积不散，达到煤的自燃点，引起煤层自燃。

##### 2. 内因火灾致因分析

（1）内因火灾多发生于采空区、煤柱、回采工作面停采线或裂隙发育的煤层，空气进入破碎煤体，煤中固定碳被氧化，产生热量，热量能够积聚，温度升高达到发火条件时，产生明火，形成火灾。

（2）若采煤工作面在停产期间未采取措施或措施采取不到位，超过煤层最短自然发火期，增加了煤层自燃的可能性。

（3）该矿采用综采工艺，在回采过程中随着采空区顶板的冒落，采空区内遗煤将增多且以破碎状态存在。

（4）若采空区或废弃巷道密闭构筑质量不合格，或密闭变形漏风，起不到隔绝风流的作用，在矿井通风负压的作用下，形成通风回路，增加采空区供氧量，加剧了煤的高温氧化和自燃。

（5）若没有采取预防性综合防灭火措施或措施落实不到位；通风管理不善，采空区漏风大等，一旦具备自燃条件，容易发生煤炭自燃。

### 3. 易发生内因火灾的主要场所

采空区、采煤工作面切眼和停采线、断层破碎带处巷道、煤巷高冒区、保护煤柱等。

### （三）外因火灾

#### 1. 导致外因火灾的条件

外因火灾必须同时具备 3 个基本条件：火源（热源）、可燃物、充足的氧气（空气）。井下存有大量的可燃物，如电气设备和其他可燃物等，可能引发外因火灾。

#### 2. 外因火灾的主要原因

（1）明火引燃可燃物导致火灾。

（2）电火花引燃可燃物导致火灾。电气设备性能不良、管理不善，如电机、变压器、开关、接线三通、电缆等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花，引燃可燃物，如润滑油、浸油棉纱等导致火灾。

（3）静电火花引燃可燃物导致火灾。设备、设施、服装或工具表面电阻超过 300MΩ时，产生静电火花引起火灾。

#### 3. 外因火灾可能发生的场所

井口及周围、井筒、井底车场、运输巷道等；机电硐室、易燃物品材料库或堆放场所；电气设备集中区等。

## 五、水害

该矿井水文地质类型为中等型。水害的主要类型有：大气降水、地表水、含水层水、断裂构造水、采空区积水、老空水、封闭不良钻孔水、相邻矿井水等。

### （一）大气降水

矿区所在地区属中纬度半干旱大陆性气候，多年平均降水量为 567.5mm，降雨集中在 6 月～8 月份，暴雨季节约 7 月至 8 月。由于年降雨量小于蒸发量，加之矿区地形沟谷切割严重，地表泄水条件较好，不利于大气降水在地表的滞留，大气降水有少量下渗补给露头含水层，其余大部降水以面流和片流的形式很快排泄到沟谷流走，因此，大气降水对地下含水层的补给条件较差。矿井涌水量较稳定，基本上不受季节或雨季大气降水的影响，大气降水是矿井充水的间接补给水源。

### （二）地表水

矿区所在地区河流属洛河水系牛武川支流。地表沟壑纵横，地表水贫乏。该矿区内主要河流为清泉河，由东北向西南流经井田，汇入洛河支流牛武川河，属季节性流

水，秋夏两季洪水期流量较大，平时流量甚微。该矿唯一可采煤层为 3 号煤层，实测煤层开采形成的导水裂隙带高度为 6.60m~7.24m。该矿区属较稳定的薄煤层，煤层埋深约 20m~245m 左右，大于导水裂隙带最大高度。因此，地表水体一般不能构成矿井充水的直接水源，但在矿井北部沟谷内和河床至煤层顶板变薄区域等，雨季地表水量增大，矿井涌水量也随之增加。除此之外，地表水还与地下含水层有水力联系，从而构成矿井充水的间接水源。雨季地表水对矿井安全生产影响较大。

该矿工业场地北侧、主斜井井底车场上方、煤层变薄区域牛 5 钻孔东侧及回风斜井东南侧各有 1 处鱼塘。鱼塘距现采掘区域较远，对矿井安全生产影响较小。

### （三）含水层水

该矿地质构造简单，3 号煤层的直接充水含水层为顶板砂岩裂隙水，多以渗出、滴出的方式充入巷道，矿井建设至今，该矿实际涌水量约 5m<sup>3</sup>/h，富水性弱，地下水补给条件差。第四系黄土及松散层孔隙潜水，排泄条件较好，常以泉水的形式排泄于沟中，其富水性弱。基岩裂隙承压水单位涌水量小于 0.01L/s·m，富水性弱。

顶板砂岩裂隙水为矿井直接充水水源，但富水性较弱，充水强度低。

### （四）断裂构造水

该矿地质构造复杂程度属简单型，井下未发现较大断层。在井筒施工过程中，发现两处小断层，在主斜井井口往下 52m 处发育正断层 F1，辅助运输石门 200m 处发育逆断层 F2，断距一般小于 5m。受其影响，断层附近煤层顶板、底板渗水增大。该矿生产期间采掘揭露数条小断层，均为逆断层，断距小于 1.5m。小型的断层周边通常汇集了岩层中的地下水，使矿井涌水量增大，但由于其规模较小，导水、储水能力较弱，涌水量有限。断裂构造水对矿井安全影响较小。

### （五）采空区积水

郭家洼煤矿整合以来开采一盘区和二盘区。开采范围主要分布于大巷以北地区，该区工作面为俯采或近水平状开采，工作面无煤柱布置，采空区无大量积水条件。回采后采空区均进行了封闭，密闭墙留有放水管，均未见出水现象，采空区目前无大量积水。根据矿方提供的矿井充水性图，矿井存在两处采空区积水，积水区一位于 1102 工作面，积水面积 493m<sup>2</sup>，积水量 197.2m<sup>3</sup>，积水区二靠近井田西北部边界，积水面积 84m<sup>2</sup>，积水量 50.4m<sup>3</sup>。

根据该矿委托陕西中能起航能源科技有限责任公司编制的《富县牛武镇郭家洼煤矿地面物探勘察成果报告》，郭家洼井田范围内共发现 5 处低阻异常区域，分别对其

编号为 DZ-01、DZ-02、DZ-03、DZ-04、DZ-05。DZ-01 区域面积：10593m<sup>2</sup>，低阻异常区标高：+1020m；DZ-02 区域面积：6859m<sup>2</sup>，低阻异常区标高：+1022m；DZ-03 区域面积：5676m<sup>2</sup>，低阻异常区标高：+1023m，DZ-04 区域面积：4130m<sup>2</sup>，低阻异常区标高：+1021m；DZ-05 区域面积：207735m<sup>2</sup>，低阻异常区标高：+1050m～+1100m。

该矿现采掘区域距离采空积水区较远，但距离物探异常区较近，该矿受采空区积水影响较大。

### （六）老空水

该矿所在地区开采年代久远，井田内及周边有废弃煤窑多处。井田内废弃井筒（老窑）有寨子沟平峒、牛武村斜井、原郭家洼斜井以及矿井主斜井附近的徐家塔斜井。井田外东北部及东南部有老张沟立井、仓沟斜井、篓子沟竖井、埝沟平峒。因为老窑整顿关闭时间较长，巷道和老窑采空区基本被泥沙和积水充填。据调查，这些老窑采空区分布范围基本清楚，其内有不同程度积水，以静储量为主。井田内寨子沟平峒、牛武村斜井、原郭家洼斜井 3 个老窑采空区总积水量 3.49 万 m<sup>3</sup>。井田内废弃井筒 6 个，为牛武村 2 个斜井、原郭家洼主斜井和回风立井、寨子沟平峒、徐家塔斜井。这些井口采用炸毁填平，无止水作用，地下水可通过其进入采空区，由于井口较高，地表水一般不会涌入井下，但可导通含水层至采掘工作面。老空区积水将是矿井的重要充水水源，对矿井安全生产威胁较大。

### （七）封闭不良钻孔水

井田范围内以往仅施工 3 个钻孔，分别为牛 1、牛 2、牛 5。其中牛 2、牛 5 钻孔位于煤层不可采区，不予考虑。牛 1 钻孔位于井田中部，以往资料中从未提及钻孔的封闭情况，勘探未提及封孔情况，故按封闭不良钻孔管理，但该钻孔位于徐家塔村庄保护煤柱内，对煤矿安全生产不构成威胁。

该矿在 2024 年 3 月至 4 月施工的 BK1、BK2 为封闭不良钻孔，其中 BK1 孔位于井田南部边界，牛武村斜井老空区和村庄保护煤柱内；BK2 位于矿井三盘区（东翼），距离现采掘区域较远，不在未来 3 年规划范围内。这两个封闭不良钻孔目前对煤矿安全生产不构成威胁。

该矿在 2025 年 5 月施工的 FXGJW-1、FXGJW-2、FXGJW-3 钻孔分别位于南运输大巷保护煤柱内、南运输大巷保护煤柱内、回风斜井保护煤柱内，对煤矿安全生产不构成威胁。

该矿井田范围内桃家庄东侧约 50m 处有桃家庄水源井，取水水源为地下水，取水用途为生活用水，井深 700m。该水源井距现采掘区域较远，后期采掘接近水源井之前，应提前采取防治措施。井田内无油气井分布。

#### （八）相邻矿井水

该矿周边有华恒和复兴煤矿，后者已关闭。复兴煤矿与郭家洼煤矿相邻区已开采，与郭家洼煤矿三盘区相邻，距离现采掘区域较远；郭家洼煤矿一盘区与华恒煤矿的三盘区相邻，郭家洼煤矿一盘区回采结束，现已封闭。相邻矿井水对该矿安全生产影响较小。

#### （九）易发生水害的场所

工业场地、采掘工作面、采空区等。

### 六、提升、运输伤害

#### （一）带式输送机运输危险、有害因素分析

该矿主运输系统采用带式输送机连续运输，带式输送机运行过程中可能出现的主要危险、有害因素有：输送带火灾，断带、撕带，输送带打滑、飞车以及输送机伤人等。

##### 1. 输送带火灾事故

- （1）未使用阻燃输送带。
- （2）带式输送机包胶滚筒的胶料的阻燃性和抗静电性不符合要求。
- （3）输送带与驱动滚筒、托辊之间打滑，输送带与堆煤或输送机底部的堆积物产生摩擦，都有可能引起输送带着火。
- （4）带式输送机着火后的有毒、有害气体顺着风流进入作业地点，对作业人员生命健康及矿井安全构成威胁。

##### 2. 输送带断带、撕裂事故

- （1）选用的输送带抗拉强度偏小，或者输送带接头的强度偏低。
- （2）启动、停车及制动时应力变化过大，引起断裂。
- （3）输送带长期运行，超载、疲劳、磨损、破损。
- （4）防跑偏装置缺失或失效，输送机运行过程中，输送带单侧偏移较多，在一侧形成褶皱堆积或折迭，受到不均衡拉力或被夹伤及刮伤等，造成输送带断裂或撕裂。
- （5）物料中夹杂着坚硬的固体或长条形杆状物将输送带划伤。这种损伤经常发生在输送机的物料装载点，一般有两种情况：一是利器压力性划伤；二是利器穿透性



划伤。

(6) 输送带断带后造成煤尘飞扬，遇有火源等突发事件，可引起煤尘爆炸。

### 3. 输送带打滑、飞车事故

(1) 输送带张紧力不够、张紧装置故障。

(2) 输送带严重跑偏，被卡住。

(3) 环境潮湿或输送带拉湿料，造成输送带和滚筒摩擦力不够。

(4) 输送带负载过大。

(5) 尾部滚筒轴承损坏而不能正常运转或上下托辊轴承因损坏而不能转动的太多，使输送带与滚筒或上下托辊间的阻力增大。

(6) 带式输送机制动器、逆止器缺失或选型不当，容易发生输送带飞车事故。

### 4. 输送机伤人事故

(1) 巷道内照明设施未按要求装设。

(2) 人员违章乘坐输送带。

(3) 带式输送机各项安全保护装置装设不全或失效。

(4) 机头、机尾处外露旋转构件、漏煤口未安设防护栏或装设不合理。

(5) 井下行人经常跨越带式输送机处未设过桥，行人违章跨越带式输送机。

(6) 输送机巷道行人侧宽度不够或人行道上堆积杂物。

(7) 未严格按规定操作和检修，带式输送机突然运转造成卷人事故。

## (二) 平巷轨道运输主要危险、有害因素分析

该矿井下平巷的材料、设备部分采用电机车运输。平巷轨道运输系统主要危险、有害因素主要是电机车运输和人力推车。

平巷轨道运输系统主要危险、有害因素识别与分析：

1. 行人不按规定、要求行走，在轨道间或轨道上行走，或者在巷道狭窄侧行走；行人安全意识差，与矿车抢道或扒车，均易发生运输事故。

2. 轨道运输巷无人行道，或者人行道宽度、高度不符合要求，在人行道上堆积材料，造成人行道不畅。

3. 人力推车时，在轨道坡度小于或等于 5‰时，同向推车的间距不得小于 10m，坡度大于 5‰时，不得小于 30m，且不得在矿车两侧推车。当巷道坡度大于 7‰时，严禁人力推车，严禁放飞车，否则易引发撞人、撞压事故。

4. 人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故。

## 5. 井下防爆电机车在运行过程中发生机械伤害事故。

(1) 行人不按规定要求行走，大巷内无躲避硐室，或者在巷道狭窄侧行走；行人安全意识差，均易发生运输事故。

(2) 电机车制动器失效，紧急情况下制动失灵，造成跑车伤人事故。

(3) 电机车超速、超载运行，造成运输伤害事故。

(4) 电机车灯、闸、喇叭等装设不全或损坏等，在拐弯处造成撞人事故。

(5) 车架事故。由于电机车掉道和受撞击等原因，造成车架变形或接口脱焊。

(6) 撒砂系统事故。由于连杆缺油操作不灵活；砂子硬结，不流动；砂管歪斜，砂子流不到轨面上。

(7) 轮对事故。轮对受到剧烈的撞击后，轮毂产生裂纹或圆根部松动，或轮碾面磨损超过 5mm 而引起机车掉道。

(8) 机车未使用国家规定的防爆设备，运行中产生火花导致爆炸事故发生。

### (三) 斜井轨道提升系统危险、有害因素辨识与分析

主斜井采用提升绞车担负辅助提升运输配合运输物料、设备等。

#### 1. 斜巷提升绞车轨道串车提升运输主要危险、有害因素识别与分析：

(1) 过卷、过放：重载提升、维修调试不当、闸间隙超限、制动力矩不满足要求等。

(2) 断绳：提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重，钢丝绳连接装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁，未使用保险绳，钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等，都有可能造成断绳跑车事故。

(3) 过速：负载超重，制动系统缺失、闸块与制动轮接触面积不足、制动力不足等。

(4) 井筒、巷道变形：地质条件变化，井筒变形或底鼓，造成轨道位移、变形，造成矿车掉道，或钩头将轨道拉坏等。

(5) 巷道安全距离小，轨道铺设不规范、不标准，矿车掉道造成设备、巷道破坏，撞坏斜巷内的电缆、排水管路。

(6) 没有制定或不认真执行斜巷提升、运输管理制度，现场秩序混乱，未执行“行车不行人，行人不行车”规定，造成设备损坏、人员伤亡。

(7) 矿车运行期间，人员在上下车场随意走动，发生矿车碰撞人员事故。

(8) 信号不动作或误动作，给操作人员或行人错误信号，造成司机误操作或行人误入提升设备正在运行的巷道。

(9) 跑车、甩车事故的危险有害因素分析

- 1) 制动力矩、闸间隙不符合规定值，不能可靠地制动。
- 2) 制动装置、传动系统疲劳、变形、失效、闸瓦磨损严重，制动装置的接触面积小于规定值，造成不能可靠地制动。
- 3) 防过卷装置失效。
- 4) 钢丝绳的连接装置、插销不闭锁，未使用保险绳；钩头、三环链、插销的安全系数不符合规定。
- 5) 防跑车装置不合格；未安装或安装不当；起不到防跑车的作用。
- 6) 各种机械、电气安全保护装置失效。
- 7) 斜巷轨道敷设质量差。
- 8) 在轨道斜巷的上部车场未挂钩下放或过早摘钩。
- 9) 倾斜井巷提升，没有或不执行行车不行人制度，管理混乱。
- 10) 提升绞车设备状态不完好，制动闸失灵，绞车固定不牢，超载运行。
- 11) 使用或未按规定及时更换落后、淘汰、失爆的机电设备。
- 12) 井巷未设置“一坡三挡”装置或装置不健全，不能有效阻拦矿车或人车，易发生跑车事故。
- 13) 提升绞车安装基础不牢，提升运输过程中提升设备被拉动或脱离基础，造成跑车或提升设备刷蹭设备或伤及人员。

**(四) 架空乘人装置主要危险、有害因素识别与分析**

该矿在副斜井安装 1 部架空乘人装置，担负人员运输任务，担负人员运输任务。架空乘人装置存在断绳、掉绳、人员滑落、挤伤事故，导致事故发生的危险有害因素如下：

(1) 造成断绳事故的危险有害因素分析

- 1) 钢丝绳选型不当造成安全系数不满足规程要求；
- 2) 钢丝绳腐蚀严重、径缩率超限；断丝、磨损超过规定；钢丝绳有急弯、挤压、撞击变形，遭受猛烈拉力而未及时更换；
- 3) 超速、超载运行，紧急制动。

(2) 钢丝绳掉绳的危险有害因素分析

- 1) 张紧装置选型不合适、出现故障或运行过程中张紧力不足;
- 2) 轮系装置选型不匹配或出现故障;
- 3) 架空乘人装置未安设防掉绳保护装置;
- 4) 架空乘人装置安装质量不标准;
- 5) 乘坐人员在吊椅上来回摆动;
- 6) 乘坐人员未在指定位置下车, 下车时身体未与座椅分离。

### (3) 人员摔伤、挤伤、滑落事故的危險有害因素分析

- 1) 没有制定架空乘人装置管理制度, 管理混乱, 抢上抢下, 易造成人员滑倒摔伤、挤伤事故;
- 2) 斜巷架空乘人装置在人员上下地点的前方, 若未安设越位停车装置, 易发生乘坐人员滑落、摔伤、挤伤等事故;
- 3) 吊杆和牵引钢丝绳之间的抱锁器不牢固, 自动脱落, 易发生乘坐人员滑落、摔伤等事故;
- 4) 导向轮处未设防护栏, 易发生人员挤伤等事故;
- 5) 蹬坐中心至巷道一侧的距离小于 0.7m、运行速度过大、乘坐间距小于 5m 等, 易发生乘坐人员滑落、挤伤等事故;
- 6) 驱动装置没有安设制动器;
- 7) 在运行中人员没有坐稳, 引起吊杆摆动, 手扶牵引钢丝绳, 触及临近的相关物体。

## 七、电气伤害危险、有害因素的危險性分析

由电气设备和设施缺陷(选型不当、容量或分断能力不足、电缆过载、未使用阻燃电缆等)可能引发的电气事故: 电源线路倒杆、断线、过负荷、短路、停电、人员触电、电击、电伤、电气设备起火、电火花、防爆电气设备失爆等, 且电气火花有可能点燃瓦斯, 造成火灾或瓦斯、煤尘爆炸事故。

1. 该矿供电线路采用架空线引入, 架空电源线路可能发生的事故因素主要是断线、倒杆、架空线路共振、线路连接处松动或拉脱等事故。

### 2. 塌陷对架空线路的影响

采动地表塌陷对输电线路的影响, 主要由于地表的移动、变形和曲率变化, 造成架空导线与地面之安全距离减少, 或使架空导线绷紧拉断, 同时地表下沉还会导致线杆歪斜, 甚至损坏, 影响线路输电畅通和安全。

3. 过电压和消防隐患的危险性分析：雷雨时节因雷击产生过电压、放电产生火花或将设备和电缆击穿，甚至短路。放电产生的火花或短路的火源将易燃物（电缆、控制线、残留少量的油、油污等）点燃，引发火灾，变配电室内未装设机械通风排烟装置及无足够的灭火器材，处理事故困难，导致事故扩大，造成全矿停电、停风、停产。

4. 开关断路器容量不足的危险性分析：因开关、断路器遮断容量较小，短路情况下不能可靠分断，瞬间因短路故障产生大量的热能而烧毁设备及电缆，引发火灾事故，造成部分场所或全矿停电、停风、停产，严重时能导致人员伤亡，财产损失。

5. 变压器容量不足，电源线路缺陷的危险性分析：变压器容量不足，一台发生事故时，其余变压器不能保证矿井一、二级负荷供电。矿井电源线路未按当地气象条件设计，遇大风、雪、覆冰、冻雨、极度低温、沙尘暴等恶劣气候，线路强度不足，易造成倒杆、断线，引起线路故障；线路线径过细或矿井实际运行负荷过大，导致线路压降过大或载流量超过线路允许值；上述原因均可造成全矿停风、停产，井下作业人员会因停风而有生命危险，造成财产损失和人员伤亡。

6. 继电保护装置缺陷的危险性分析：未装设继电保护装置或采用不符合规定的产品，出现越级跳闸、误动作造成无故停电，扩大事故范围。

7. 闭锁缺陷的危险性分析：未装设开关柜闭锁装置或装置失效，造成误操作、短路、人员伤亡。

#### 8. 井下电气火花事故的危险性分析

（1）井下使用的电气设备安装、维修不当，造成失爆（如防爆腔（室）密封不严、防爆面、密封圈间隙不符合要求等），在开关触点分—合或其它原因产生电火花时，可能点燃瓦斯，造成火灾或引起瓦斯爆炸事故。

（2）井下带电电缆由于外力原因破损、拉脱、电缆绝缘下降易造成系统短路、接地，引发电气火花，电气火花有可能造成点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

（3）电气设备保护失效，当出现过流、短路、接地等电气事故时拒动，使设备、电缆过载、过热引发电气火花，有可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

#### 9. 井下人员触电事故的危险性分析

（1）绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地棒、绝缘拉杆等保安器具破损、绝缘程度降低，耐压等级不匹配，验电笔指示不正确。

（2）闭锁装置不全、失效、警示标志不清，人员误入。

(3) 电气设备保护装置失效，设备、电缆过流、过热不能断电，使其绝缘程度下降或破损。

(4) 接地系统缺损、缺失，保护接地失灵，设备外壳、电缆外皮漏电。

(5) 使用不符合规定的电气设备。

(6) 非专职电工操作电气设备；违章带电检修、搬迁电气设备；私自停送电；没有漏电保护，人员沿上下山行走时手扶电缆等可能造成的触电事故。

#### 10. 井下大面积停电事故的危险性分析

(1) 电气设备、电缆发生短路事故时，电气保护装置拒动或动作不灵敏，造成越级跳闸。

(2) 分列运行的双回路供电系统，违章联络运行，当一段母线发生短路事故，引起另一段母线同时掉闸，造成双回路停电。

(3) 应采用双回路供电的区域，采用单回路供电。

#### 11. 雷击入井事故的危险性分析

(1) 经地面引入井下的供电线路，防雷设施不完善或装置失灵。

(2) 由地面入井的管路在井口处未装或安装少于两处集中的接地装置接地不良。

#### 12. 静电危害事故的危险性分析

井下能产生静电的设备和场所很多，破碎机在破碎煤、岩石的过程中，可能在煤壁、岩壁上产生静电；带式输送机的输送带与煤、滚筒、托辊快速摩擦产生静电；各类排水、通风、压气管路，由于内壁与高速流动的流体相摩擦，使外壁上产生大量的静电电荷。非导体材料、管道静电积聚导致的静电电压，最高可达 300V 以上。静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，造成爆炸和火灾事故；人体因受到静电电击的刺激，可能引发二次事故，如坠落、跌伤等。

#### 13. 单相接地电容电流的危害的危险性分析

矿井电网的单相接地电容电流达到 20A 时，如不加以限制，弧光接地可能引起接地点的电气火灾，甚至引发矿井瓦斯、煤尘爆炸事故。

#### 14. 谐波及其危害的危险性分析

矿井电力系统中主要的谐波源是采用晶闸管供电且具有非线性特性的变流设备。谐波的危害主要有：使电网电压波形发生畸变，致使电能品质变坏；使电气设备的铁损增加，造成电气设备过热，性能降低；使电介质加速老化，绝缘寿命缩短；影响控制、保护和检测装置的工作精度和可靠性；谐波被放大，使一些具有容性的电气设备

（如电容器）和电气材料（如电缆）发生过热而损坏；对弱电系统造成严重干扰，甚至可能在某一高次谐波的作用下，引起电网谐振，造成设备损坏。

## 八、机械伤害

在操作提升运输设备、采掘设备、移动设备或在机械周围工作时，外露的转动或往复运动部件防护设施不齐全或不起作用，机械设备不完好，在操作、检修、维护过程中，对设备性能不熟悉，未执行操作规程，个人防范意识不强，容易发生对操作及周围人员的人身伤害。

## 九、起重伤害

矿井在大型设备、材料的起吊、装卸、搬运、安装、撤除等过程中（如井下液压支架、移动变电站、乳化液泵站、带式输送机、刮板机及大型设备的安装、撤除、检修等），起吊机械、绳索、扣环选择不当，固定不牢，指挥或判断失误，甚至违章操作，易造成人身伤害、设备损坏。

## 十、压力容器爆炸

矿井压力容器主要有：空气压缩机油气分离器、储气罐、供风管道等。

受压容器发生爆炸事故，不但使整个设备遭到破坏，而且会破坏周围的设备和建筑物，并可能造成人员伤亡事故。

1. 安全阀、释压阀、压力开关失效、压力调节器、超温开关故障，机体和排气温度升高、压力超限（超过额定压力 1.1 倍），超温、超压保护拒动，空气压缩机在高温、高压下运行，导致主机及承压元件爆炸。

2. 未选用专用压缩机油（压缩机油闪点低于 215℃），油过滤器堵塞、粉尘颗粒随气流碳化、主机排气室温升过高，引发空气压缩机燃烧甚至爆炸。

3. 未定期对主机、承压元件检查、检验，连接螺丝松动，电动机与联轴器连接松动，销轴磨损超限，或承压元件暗伤，受压能力降低，造成主机及承压元件因震动、撞击而损坏。

4. 空气压缩机设备运转不平衡、运转摩擦、振动和撞击以及电气设备电磁力、电磁脉冲而引起的噪声又未加限制，导致操作人员听觉疲劳，精神烦躁，精力不集中而导致操作失误而酿成事故。

5. 空气滤清器过滤不好，使微小颗粒吸入主机，通过长期运行，主机、储气罐、管路等承压部位的四壁积碳过多，由于机体运动产生火花，静电放电产生火花，可能使四壁积碳自燃，积碳的自燃可能转化为爆炸。

## 十一、高处坠落

供电线塔、风机扩散器顶部等各类高于基准面 2m 及以上的操作平台、建筑物等均可能发生高处坠落，造成人员伤亡和设备损坏。

1. 在对供电线路进行检修和维护时，自我防护不当，高空、悬空作业未按要求佩戴安全带、安全帽；外线电工作业，攀爬线杆、杆塔，登高检查、检修，不按规定佩戴安全带或安全带不合格，发生外线电工坠落伤亡事故。

2. 保护设施缺陷。使用登高工具不当；高处作业时安全防护设施损坏；使用安全保护装置不完善或缺失。

3. 高处作业安全管理不到位，无措施施工、违章作业。

4. 井下水仓入口未设置防护栅栏或防护栅栏网孔过大，发生人员坠落伤亡事故。

5. 煤仓顶部未设防护栏或防护栏设置不健全、破损，人员靠近作业时发生坠落事故。

存在高处坠落危害的场所为通风机扩散器、煤仓顶部、水仓入口、煤仓及各类操作平台高出基准面 2m 及以上的建筑物等均可能发生高空坠落事故。

## 十二、物体打击

采掘工作面、运输行人巷道、其它高处作业场所等均可能发生物体打击，造成人员伤亡和设备损坏。

1. 支护不符合要求，倾倒伤人。

2. 煤块滚落伤人。

3. 大型设备倾倒伤人。

4. 高处设备、工具掉落，砸伤人员或损坏设备。

## 十三、噪声与振动

噪声主要来源于机械设备的运转，由振动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和气体动力噪声。噪声不但损害人的听力，还对心血管系统、神经系统、消化系统产生有害影响。振动对人体各系统均可产生影响，按其作用于人体的方式，可分为全身振动和局部振动。在煤矿生产过程中，常见的是局部振动（亦谓手传振动）。表现出对人体组织的交替压缩与拉伸，并向四周传播。人员长期在以上环境中工作，导致操作人员听觉疲劳、精神烦躁、精力不集中，引起操作失误。

## 十四、中毒和窒息

井下有毒、有害气体：煤矿井下的有毒、有害气体主要有一氧化碳、氮氧化合物、



二氧化硫、硫化氢、氨等，它对人体都是有害的，如果超过一定浓度，还会造成人员中毒或窒息甚至死亡。

可能发生中毒和窒息的场所主要包括：采掘工作面、盲巷、通风不良的巷道，采空区等。

### 十五、高温、低温

夏季炎热，很容易使人体内热量积聚，出现中暑；由于出汗多，造成人体水分和无机盐等大量丧失，若未及时补充水分，就会造成人体内严重脱水和水盐平衡失调，导致工作效率降低，事故率升高。冬季严寒，由于极度低温，会引起地面工作人员局部冻伤。

## 第三节 危险、有害因素的危险程度分析

通过该矿危险、有害因素的辨识与分析，该矿在生产过程中，可能存在的危险、有害因素有：冒顶、片帮、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、起重伤害、压力容器爆炸、高处坠落、物体打击、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。

为了便于对危险度分级，对瓦斯、煤尘、火灾、水害、顶板重大危险、有害因素采用函数分析法，其它危险、有害因素采用专家评议法进行评价。

### 一、瓦斯重大危险、有害因素危险度评价

该矿为低瓦斯矿井，瓦斯危险度采用函数分析法进行评价。

矿井瓦斯爆炸评价函数为： $W_{\text{瓦}}=c(d+e+f+g+h+i+j+k)$

式中：c——矿井瓦斯等级因子；

d——矿井瓦斯管理因子；

e——瓦斯检查工素质因子；

f——井下栅栏管理因子；

g——爆破工素质因子；

h——机电设备失爆率因子；

i——井下通风管理因子；

j——领导执行安全第一方针因子；

k——采掘面通风状况因子。

各因子取值见表 2-3-1。

表 2-3-1 矿井瓦斯爆炸危险度评价计算因子取值表

| 序号 | 评估因子          | 矿井实际情况                                    | 因子取值 | 实际取值 |
|----|---------------|-------------------------------------------|------|------|
| 1  | 矿井瓦斯等级因子 (c)  | 1. 煤与瓦斯突出矿井                               | 3    | 1    |
|    |               | 2. 高瓦斯矿井或存在瓦斯异常区                          | 2    |      |
|    |               | 3. 低瓦斯矿井                                  | 1    |      |
| 2  | 矿井瓦斯管理因子 (d)  | 1. 瓦斯管理制度混乱 (瓦斯检查制度、局部通风机管理制度等有一条不符合规定)   | 3    | 1    |
|    |               | 2. 瓦斯管理制度完善, 但有部分条款不符合瓦斯等级管理制度            | 2    |      |
|    |               | 3. 瓦斯管理制度完善, 符合《煤矿安全规程》的要求, 但有少数次要项目不落实   | 1    |      |
|    |               | 4. 全部符合瓦斯等级管理制度                           | 0    |      |
| 3  | 瓦斯检查工素质因子 (e) | 1. 检查员未经培训就上岗、有填假瓦斯日报等违章行为                | 3    | 1    |
|    |               | 2. 检查员当中有未经培训就上岗者; 或检查员在检测中有漏检的现象         | 2    |      |
|    |               | 3. 全员虽经过培训, 但部分人员掌握不牢固或责任心不强              | 1    |      |
|    |               | 4. 瓦斯检查工全部经培训, 责任心强, 素质好                  | 0    |      |
| 4  | 栅栏管理因子 (f)    | 1. 井下盲巷、报废巷或采空区存在没打栅栏、挂警示牌                | 3    | 1    |
|    |               | 2. 井下盲巷、报废巷或采空区个别没打栅栏、挂警示牌                | 2    |      |
|    |               | 3. 井下所有盲巷、报废巷或采空区虽均打上栅栏、警示牌, 但个别质量不符合有关规定 | 1    |      |
| 5  | 爆破工素质因子 (g)   | 1. 工作面爆破作业中存在“三违”现象, 未执行“一炮三检”            | 3    | 0    |
|    |               | 2. 存在未经培训考核合格的爆破工                         | 2    |      |
|    |               | 3. 虽经培训, 但责任心不强, 有疏忽行为                    | 1    |      |
|    |               | 4. 爆破作业安全符合规定或不进行爆破作业                     | 0    |      |
| 6  | 机电设备失爆因子 (h)  | 1. 井下固定设备, 移动设备均有失爆                       | 3    | 0    |
|    |               | 2. 井下固定设备有失爆, 通风欠佳                        | 2    |      |
|    |               | 3. 井下固定设备有失爆, 但通风良好                       | 1    |      |
|    |               | 4. 井下所有设备无失爆                              | 0    |      |
| 7  | 井下通风管理因子 (i)  | 1. 井下通风混乱                                 | 3    | 1    |
|    |               | 2. 井下通风系统合理, 风量分配合理, 但部分通风设施质量不符合要求       | 2    |      |
|    |               | 3. 通风良好, 极个别环节违反规定                        | 1    |      |
|    |               | 4. 通风管理完全符合规程规定                           | 0    |      |

| 序号 | 评估因子            | 矿井实际情况               | 因子取值 | 实际取值 |
|----|-----------------|----------------------|------|------|
| 8  | 领导执行安全第一方针因子(j) | 1. 未执行安全第一方针         | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 贯彻执行安全第一方针, 有较大偏差 | 2    |      |
|    |                 | 3. 贯彻执行安全第一方针有疏忽情况   | 1    |      |
|    |                 | 4. 全面贯彻执行安全第一方针      | 0    |      |
| 9  | 采掘面通风状况因子(k)    | 1. 通风状况差             | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 通风状况一般            | 2    |      |
|    |                 | 3. 通风状况较好            | 1    |      |
|    |                 | 4. 通风状况良好            | 0    |      |

表 2-3-2 矿井瓦斯爆炸危险性级别

| 序号 | 函数分值(分) | 危险性程度级别 |      | 表示符号     |
|----|---------|---------|------|----------|
| 1  | >30     | I级      | 极危险  | $W_{瓦1}$ |
| 2  | >20~≤30 | II级     | 很危险  | $W_{瓦2}$ |
| 3  | >5~≤20  | III级    | 比较危险 | $W_{瓦3}$ |
| 4  | ≤5      | IV级     | 稍有危险 | $W_{瓦4}$ |

将表 2-3-1 中各项因子实际取值代入瓦斯爆炸评价函数公式得:

$$W_{瓦}=1 \times (1+1+1+0+0+1+1+1)=6$$

根据表 2-3-2, 该矿矿井瓦斯危险度等级为III级, 比较危险。

## 二、煤尘重大危险、有害因素危险度评价

该矿 3 号煤所产生的煤尘有爆炸危险性, 对煤尘危害危险度采用函数分析法进行评价。

煤尘爆炸评价函数为:  $W_{尘}=c(d+e+f+g+h+i+j)$

式中: c——矿井煤尘爆炸性因子;

d——综合防尘措施因子;

e——阻隔爆设施因子;

f——巷道煤尘管理因子;

g——掘进工作面防尘因子;

h——采煤工作面防尘因子;

i——井下消防和洒水系统因子;

j——领导执行安全第一方针因子;

各因子取值见表 2-3-3。

表 2-3-3 矿井煤尘爆炸危险性评价因子取值表

| 序号 | 评价因子             | 因子取值条件                                                 | 因子取值 | 实际取值 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 矿井煤尘爆炸性<br>(c)   | 1. 干燥无灰基挥发分含量 $\geq 25$                                | 3    | 3    |
|    |                  | 2. 干燥无灰基挥发分含量 $\geq 15$                                | 2    |      |
|    |                  | 3. 干燥无灰基挥发分含量 $\geq 10$                                | 1    |      |
|    |                  | 4. 干燥无灰基挥发分含量 $< 10$                                   | 0    |      |
| 2  | 综合防尘措施<br>(d)    | 1. 年度综合防尘措施不符合矿井实际, 或无年度综合防尘措施                         | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 有年度综合防尘措施, 但措施不健全, 或落实不力                            | 2    |      |
|    |                  | 3. 有年度综合防尘措施, 但落实不全                                    | 1    |      |
|    |                  | 4. 有年度综合防尘措施, 且全部落实                                    | 0    |      |
| 3  | 隔爆设施<br>(e)      | 1. 隔爆设施安设位置不正确, 或数量不足                                  | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 隔爆设施安设符合规定, 但未按规定检查、维护                              | 2    |      |
|    |                  | 3. 隔爆设施符合规定, 但检查、维护不力                                  | 1    |      |
|    |                  | 4. 隔爆设施符合《煤矿安全规程》规定                                    | 0    |      |
| 4  | 巷道煤尘管理<br>(f)    | 1. 巷道煤尘管理制度不健全, 或不符合矿井实际, 或落实不力                        | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 巷道煤尘沉积严重                                            | 2    |      |
|    |                  | 3. 巷道个别地点有煤尘沉积                                         | 1    |      |
|    |                  | 4. 巷道煤尘管理符合《煤矿安全规程》规定                                  | 0    |      |
| 5  | 掘进工作面防尘<br>(g)   | 1. 掘进工作面防尘措施不健全, 或不符合矿井实际或落实不力                         | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 掘进机内外喷雾水压不足、喷雾不能正常使用等措施有 2 项未落实                     | 2    |      |
|    |                  | 3. 掘进机内外喷雾水压不足、喷雾不能正常使用等措施有 1 项未落实                     | 1    |      |
|    |                  | 4. 符合《煤矿安全规程》规定                                        | 0    |      |
| 6  | 采煤工作面防尘<br>(h)   | 1. 采煤工作面防尘措施不健全, 或不符合矿井实际, 或落实不力                       | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 采煤机内、外喷雾, 架间喷雾, 转载点喷雾、净化风流水幕、工作面及回风巷洒水冲尘等措施有 2 项未落实 | 2    |      |
|    |                  | 3. 采煤机内、外喷雾, 架间喷雾, 转载点喷雾、净化风流水幕、工作面及回风巷洒水清尘等措施有 1 项未落实 | 1    |      |
|    |                  | 4. 综合防尘措施符合《煤矿安全规程》规定                                  | 0    |      |
| 7  | 井下消防和洒水系统<br>(i) | 1. 井下消防洒水管路系统不健全, 或系统水源不可靠                             | 3    | 1    |
|    |                  | 2. 井下消防洒水管路系统不合理, 或未设置足够的消火栓和三通                        | 2    |      |
|    |                  | 3. 井下消防洒水管路系统洒水点设置不合理, 或洒水点漏设                          | 1    |      |

| 序号 | 评价因子          | 因子取值条件                         | 因子取值 | 实际取值 |
|----|---------------|--------------------------------|------|------|
|    |               | 4. 井下消防洒水管路系统符合《煤矿安全规程》规定      | 0    |      |
| 8  | 领导执行安全第一方针(j) | 1. 安全生产责任制、安全生产管理制度不健全且不实用     | 3    | 1    |
|    |               | 2. 安全生产责任制、安全生产管理制度不规范, 贯彻落实不力 | 2    |      |
|    |               | 3. 安全生产责任制和安全生产管理制度齐全, 贯彻不力    | 1    |      |
|    |               | 4. 安全生产责任制、安全生产管理制度齐全规范、落实到位   | 0    |      |

表 2-3-4 矿井煤尘爆炸危险性级别

| 序号 | 函数分值(分) | 危险性程度级别 |      | 表示符号            |
|----|---------|---------|------|-----------------|
| 1  | >30     | I级      | 极危险  | $W_{\text{尘}1}$ |
| 2  | >20~≤30 | II级     | 很危险  | $W_{\text{尘}2}$ |
| 3  | >5~≤20  | III级    | 比较危险 | $W_{\text{尘}3}$ |
| 4  | ≤5      | IV级     | 稍有危险 | $W_{\text{尘}4}$ |

将表 2-3-3 中各项因子实际取值代入评价函数公式得:

$$W_{\text{尘}}=3 \times (1+1+1+1+1+1+1)=21$$

根据表 2-3-4, 该矿煤尘爆炸危险度等级为II级, 很危险。

### 三、火灾重大危险、有害因素危险度评价

该矿 3 号煤层为自燃煤层, 采用函数分析法对火灾危险度进行评价。

火灾危险度评价函数为:  $W_{\text{火}}=m(e+g+h+k+l+n+j)$

式中: m——矿井可燃物因子;

e——机电工人素质因子;

g——爆破工素质因子;

h——机电设备失爆率因子;

k——机电设备和硐室的安全保护装备因子;

l——井下消防和洒水系统因子;

n——预防煤层自然发火因子;

j——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见下表 2-3-5。

表 2-3-5 矿井火灾危险度评价计算因子取值表

| 序号 | 评估因子 | 矿井实际情况 | 因子取值 | 实际取值 |
|----|------|--------|------|------|
|----|------|--------|------|------|

| 序号 | 评估因子               | 矿井实际情况                                                         | 因子取值 | 实际取值 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 矿井可燃物 (m)          | 1. 容易自燃煤层                                                      | 3    | 2    |
|    |                    | 2. 自燃煤层                                                        | 2    |      |
|    |                    | 3. 煤层不自燃, 但井下有可燃物                                              | 1    |      |
|    |                    | 4. 煤层不自燃, 井下及井口无可燃物                                            | 0    |      |
| 2  | 机电工人素质因子 (e)       | 1. 机电工人操作中有“三违”事件, 或者未经培训就上岗现象                                 | 3    | 1    |
|    |                    | 2. 机电工人当中文盲或者工龄在 1 年以下 (含 1 年) 的占总数的 20%~30%, 或安全活动无计划、无签到、无记录 | 2    |      |
|    |                    | 3. 机电工人经过了专业培训, 但部分人员业务知识掌握不牢固或责任心不强                           | 1    |      |
|    |                    | 4. 符合规程要求                                                      | 0    |      |
| 3  | 爆破工素质 (g)          | 1. 工作面爆破过程中存在“三违”现象                                            | 3    | 0    |
|    |                    | 2. 个别爆破工未经过专业培训                                                | 2    |      |
|    |                    | 3. 爆破工经过了专业培训, 但部分人员业务知识掌握不牢固或责任心不强                            | 1    |      |
|    |                    | 4. 井下无爆破作业                                                     | 0    |      |
| 4  | 机电设备失爆率 (h)        | 1. 固定设备移动设备均有失爆                                                | 3    | 0    |
|    |                    | 2. 井下固定设备有失爆, 通风较佳                                             | 2    |      |
|    |                    | 3. 固定设备有失爆, 通风良好                                               | 1    |      |
|    |                    | 4. 所有设备都无失爆                                                    | 0    |      |
| 5  | 机电设备和硐室的安全保护装备 (k) | 1. 无安全保护装置                                                     | 3    | 1    |
|    |                    | 2. 部分保护装置缺失                                                    | 2    |      |
|    |                    | 3. 保护装置齐全, 维护不及时                                               | 1    |      |
|    |                    | 4. 各种保护齐全, 维护及时                                                | 0    |      |
| 6  | 井下消防和洒水系统 (l)      | 1. 未设消防和洒水系统                                                   | 3    | 1    |
|    |                    | 2. 消防和洒水系统不完善                                                  | 2    |      |
|    |                    | 3. 建立消防洒水系统, 个别地点未洒水                                           | 1    |      |
|    |                    | 4. 井下消防系统建立完善                                                  | 0    |      |
| 7  | 预防煤层自然发火 (n)       | 1. 未制定预防煤层自然发火措施                                               | 3    | 1    |
|    |                    | 2. 有预防煤层自然发火措施, 预防措施落实较差                                       | 2    |      |
|    |                    | 3. 有预防煤层自然发火措施, 预防措施落实较好                                       | 1    |      |
|    |                    | 4. 预防煤层自然发火措施完善并全面落实                                           | 0    |      |
| 8  | 领导执行安全第一           | 1. 未执行安全第一方针                                                   | 3    | 1    |
|    |                    | 2. 贯彻执行安全第一方针, 有较大偏差                                           | 2    |      |

| 序号 | 评估因子  | 矿井实际情况              | 因子取值 | 实际取值 |
|----|-------|---------------------|------|------|
|    | 方针（j） | 3. 贯彻执行安全第一方针，有疏忽情况 | 1    |      |
|    |       | 4. 全面贯彻执行安全第一方针     | 0    |      |

表 2-3-6 矿井火灾危险性级别

| 序号 | 函数分值（分） | 危险性程度级别 |      | 表示符号     |
|----|---------|---------|------|----------|
| 1  | >30     | I级      | 极危险  | $W_{火1}$ |
| 2  | >20~≤30 | II级     | 很危险  | $W_{火2}$ |
| 3  | >5~≤20  | III级    | 比较危险 | $W_{火3}$ |
| 4  | ≤5      | IV级     | 稍有危险 | $W_{火4}$ |

将表 2-3-5 中各项因子实际取值代入评价函数公式得：

$W_{火}=2\times (1+0+0+1+1+1+1)=10$

根据表 2-3-6，火灾危险度等级为III级，比较危险。

四、水害重大危险、有害因素危险度评价

该矿井水文地质类型为中等型。对矿井水害危险、有害因素的危险度采用函数分析法进行评价。

矿井水害危险度评价函数为： $W_{水}=q(r+s+t+u+v+x+j)$

式中：q——矿井水文地质构造状况因子；

r——矿井水文地质资料因子；

s——矿井探水因子；

t——矿井水灾预防计划因子；

u——矿井排水能力因子；

v——工人对防治水知识掌握情况因子；

x——防水煤柱留设因子；

j——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见表 2-3-7。

表2-3-7 矿井水害危险度评价计算因子取值表

| 序号 | 评估因子     | 矿井实际情况                    | 因子取值 | 实际取值 |
|----|----------|---------------------------|------|------|
| 1  | 水文地质构造状况 | 1. 矿井水文地质复杂；或矿井周边老窑多有突水危险 | 3    | 2    |
|    |          | 2. 水文地质中等                 | 2    |      |

| 序号 | 评估因子            | 矿井实际情况                                             | 因子取值 | 实际取值 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|------|------|
|    | (q)             | 3. 水文地质构造简单；矿井周边无小煤窑开采。                            | 1    |      |
| 2  | 水文地质资料 (r)      | 1. 水文地质资料和图纸不符合《煤矿防治水细则》有关规定，或未对矿井周边小煤窑积水进行调查。     | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 水文台账不全，但有矿井涌水量观测成果台账和周围小煤窑积水台账，有已采区积水台账         | 2    |      |
|    |                 | 3. 台账和图纸齐全，但资料管理不好。如资料丢失、新资料不及时填写，不按期分析等           | 1    |      |
|    |                 | 4. 符合《煤矿防治水细则》和《煤矿安全规程》要求                          | 0    |      |
| 3  | 矿井探水 (s)        | 1. 矿井防探水计划不符合《煤矿安全规程》的有关规定，或防探水工作不符合《煤矿防治水细则》的有关规定 | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 对有水害危险的地区有预测和探水计划，但因某种原因而未做到有疑必探                | 2    |      |
|    |                 | 3. 能做到有疑必探，但未及时研究所得资料，未制定防水措施                      | 1    |      |
|    |                 | 4. 符合《煤矿防治水细则》和《煤矿安全规程》要求                          | 0    |      |
| 4  | 矿井水灾预防计划 (t)    | 1. 无水灾预防计划                                         | 2    | 1    |
|    |                 | 2. 水灾预防计划不全面                                       | 1    |      |
|    |                 | 3. 水灾预防计划完善                                        | 0    |      |
| 5  | 矿井排水能力 (u)      | 1. 排水能力不能满足突水要求                                    | 2    | 0    |
|    |                 | 2. 排水能力满足突水，备用能力不足                                 | 1    |      |
|    |                 | 3. 排水能力和备用能力都能满足                                   | 0    |      |
| 6  | 工人对治水知识掌握情况 (v) | 1. 工人未掌握防治水知识                                      | 2    | 1    |
|    |                 | 2. 工人部分掌握防治水知识                                     | 1    |      |
|    |                 | 3. 工人完全掌握防治水知识                                     | 0    |      |
| 7  | 防水煤岩柱留设 (x)     | 1. 未留设防水煤柱                                         | 2    | 0    |
|    |                 | 2. 留设防水煤柱不符合要求                                     | 1    |      |
|    |                 | 3. 防水煤柱符合要求                                        | 0    |      |
| 8  | 领导执行安全第一方针 (j)  | 1. 未执行安全第一方针                                       | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 贯彻执行安全第一方针，有较大偏差                                | 2    |      |
|    |                 | 3. 贯彻执行安全第一方针有疏忽情况                                 | 1    |      |
|    |                 | 4. 全面贯彻执行安全第一方针                                    | 0    |      |

表 2-3-8 矿井水害危险性级别

| 序号 | 函数分值 (分) | 危险性程度级别 |     | 表示符号     |
|----|----------|---------|-----|----------|
| 1  | >30      | I级      | 极危险 | $W_{水1}$ |



| 序号 | 函数分值（分）            | 危险性程度级别 |      | 表示符号     |
|----|--------------------|---------|------|----------|
| 2  | $>20 \sim \leq 30$ | II级     | 很危险  | $W_{水2}$ |
| 3  | $>5 \sim \leq 20$  | III级    | 比较危险 | $W_{水3}$ |
| 4  | $\leq 5$           | IV级     | 稍有危险 | $W_{水4}$ |

将表 2-3-7 中各项因子实际取值代入评价函数公式得：

$$W_{水}=2 \times (1+1+1+0+1+0+1)=10$$

根据表 2-3-8，水害危险度等级为III级，比较危险。

### 五、顶板重大危险、有害因素的危险度评价

该矿现开采 3 号煤层，对矿井顶板危险度采用函数分析法评价。

煤矿顶板灾害危险度评价函数为： $W_{顶}=a(b+c+d+e+j)$

式中 a——煤矿地质构造因子；

b——顶板岩石性质因子；

c——掌握顶板规律因子；

d——机械化程度和支护方式因子；

e——采掘工人技术素质因子；

j——领导执行安全第一方针因子。

各因子取值见表 2-3-9。

表 2-3-9 顶板灾害危险度评价计算因子取值表

| 序号 | 评估因子            | 煤矿实际情况                                               | 因子取值 | 实际取值 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 煤矿地质构造因子<br>(a) | 1. 矿井地质构造复杂程度属于复杂、极复杂或强冲击地压煤层；                       | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 矿井地质构造复杂程度属于中等或冲击地压中等煤层；                          | 2    |      |
|    |                 | 3. 矿井地质构造复杂程度属于简单；                                   | 1    |      |
|    |                 | 4. 井田范围内无断层、无褶皱，无陷落柱                                 | 0    |      |
| 2  | 顶板岩石性质因子<br>(b) | 1. 直接顶板属于不稳定或坚硬顶板，或老顶周期来压显现极强烈                       | 3    | 3    |
|    |                 | 2. 直接顶属于中等稳定，或老顶周期来压显现强烈                             | 2    |      |
|    |                 | 3. 直接顶稳定，或老顶周期来压显现明显                                 | 1    |      |
|    |                 | 4. 属于容易控制的顶板                                         | 0    |      |
| 3  | 掌握顶板规律因子<br>(c) | 1. 没有矿压观测资料、煤矿顶板压力规律叙述没有科学根据，作业规程中支架选型和工作面放顶步距没有科学根据 | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 矿压观测资料不全，但已经掌握无断层，无褶皱影响下的压                        | 2    |      |

| 序号 | 评估因子            | 煤矿实际情况                                    | 因子取值 | 实际取值 |
|----|-----------------|-------------------------------------------|------|------|
|    |                 | 力规律，在地质条件复杂的情况下，作业规程中的技术措施没有科学依据          |      |      |
|    |                 | 3. 能掌握顶板压力规律，作业规程有科学依据，但班组个别作业人员未掌握顶板压力规律 | 1    |      |
|    |                 | 4. 顶板管理水平高，能够有效控制顶板                       | 0    |      |
| 4  | 机械化程度和支护方式因子（d） | 1. 手工作业，坑木支护                              | 3    | 0    |
|    |                 | 2. 炮采（掘）木支护                               | 2    |      |
|    |                 | 3. 炮采（掘）金属支护                              | 1    |      |
|    |                 | 4. 综采综掘                                   | 0    |      |
| 5  | 采掘工人技术素质因子（e）   | 1. 工作中有“三违”或有未经培训上岗的现象                    | 3    | 2    |
|    |                 | 2. 工人经过培训，但部分工人业务知识掌握不牢固或责任心不强            | 2    |      |
|    |                 | 3. 工人优良，符合要求                              | 0    |      |
| 6  | 领导执行安全第一方针因子（j） | 1. 未执行安全第一方针                              | 3    | 1    |
|    |                 | 2. 贯彻执行安全第一方针，有较大偏差                       | 2    |      |
|    |                 | 3. 贯彻执行安全第一方针，有疏忽情况                       | 1    |      |
|    |                 | 4. 全面贯彻执行安全第一方针                           | 0    |      |

表 2-3-10 煤矿顶板灾害危险性级别

| 序号 | 函数分值（分） | 危险性程度级别 |      | 表示符号     |
|----|---------|---------|------|----------|
| 1  | >30     | I级      | 极危险  | $W_{顶1}$ |
| 2  | >20~≤30 | II级     | 很危险  | $W_{顶2}$ |
| 3  | >5~≤20  | III级    | 比较危险 | $W_{顶3}$ |
| 4  | ≤5      | IV级     | 稍有危险 | $W_{顶4}$ |

将表 2-3-9 中各项因子实际取值代入顶板灾害评价函数公式得：

$$W_{顶}=1\times(3+1+0+2+1)=7$$

根据煤矿顶板灾害危险性级别表 2-3-10，顶板灾害危险度等级为Ⅲ级，比较危险。

## 第四节 危险、有害因素可能导致灾害事故类型，可能的激发条件和主要存在场所分析

通过上述危险、有害因素的识别，该矿生产过程主要危险、有害因素及存在场所

见表 2-4-1。

表 2-4-1 主要危险、有害因素及存在场所

| 序号 | 导致事故类型 | 可能的激发条件和作用规律                                                                                                                     | 存在场所                                                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 冒顶、片帮  | 1. 井下巷道失修变形<br>2. 井下巷道支护不规范<br>3. 违章进入工作面采空区<br>4. 工作面片帮垮落<br>5. 超前支护不符合要求或未进行超前支护<br>6. 空顶、无支护作业<br>7. 过应力集中区未制定安全技术措施并进行顶板预裂工作 | 采掘工作面和井下巷道、硐室                                              |
| 2  | 瓦斯爆炸   | 1. 瓦斯超限，可能发生瓦斯爆炸、中毒和窒息事故<br>2. 采煤工作面风量不足，不能有效排除瓦斯；瓦斯抽采系统使用不及时，导致瓦斯集聚<br>3. 存在火源<br>4. 采煤工作面采空区顶板冒落，瓦斯从采空区涌入采煤工作面等                | 采掘工作面、回风巷道、硐室、采空区、巷道高冒区                                    |
| 3  | 煤尘爆炸   | 1. 防尘设施不完善<br>2. 巷道中沉积的粉尘扬起，达到爆炸极限，存在火源<br>3. 瓦斯爆炸引起煤尘爆炸                                                                         | 采掘工作面、转载点、运输巷道等产尘点                                         |
| 4  | 火灾     | 1. 煤层自燃<br>2. 外因火源<br>3. 电火花引起火灾<br>4. 采空区浮煤自燃                                                                                   | 内因火灾：采煤工作面切眼、停采线，煤巷高冒区，保护煤柱，采空区等；外因火灾：机电硐室、带式输送机巷、地面厂房、井口。 |
| 5  | 水灾     | 1. 排水设备选型不合理、排水能力不足、设备故障、供配电不可靠等<br>2. 防治水设备设施不全<br>3. 地表雨季洪水、含水层水、采空区积水、老空水、封闭不良钻孔水、相邻矿井水等突入井下                                  | 工业场地、采掘工作面、采空区等                                            |
| 6  | 提升运输伤害 | 带式输送机制动失灵、输送带断带、挤压、输送带火灾；井下电机车在运行过程中发生车辆伤害事故；提升绞车制动失灵、断绳、行车同时行人等；架空乘人装置断绳、掉绳、人员滑落、挤伤事故等。                                         | 带式输送机机头、机尾、斜井井筒、井下带式输送机运输巷道、轨道巷道、架空乘人装置运输巷道、采煤工            |

|    |        |                                                                                                                                                 |                                                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                 | 作面支巷、掘进巷道等地点。                                                         |
| 7  | 触电事故   | 1. 使用非防爆产品或电气设备失爆。中性点接地变压器为井下供电<br>2. 无绝缘用具或绝缘用具装备不符合要求。不使用绝缘用具或使用不规范<br>3. 安全装备选型不合理、装备不到位、性能检验不及时、设置使用不规范<br>4. 违章指挥、违章操作、无监护人员或安全措施不到位、使用不可靠 | 地面 10kV 变电所、空气压缩机配电点、主通风机房配电点、主、副斜井配电点、井下中央变电所、采区变电所、各配电点、采掘工作面配电点等地点 |
| 8  | 机械伤害   | 1. 机械伤人或损坏设备设施<br>2. 刮板输送机、带式输送机等设备运转部位伤人<br>3. 辅助运输设备碰撞绞碾伤人或损坏设备设施                                                                             | 空气压缩机站、带式输送机机头、机尾、井下带式输送机运输巷、采煤工作面顺槽、掘进巷道等地点                          |
| 9  | 起重伤害   | 如井下液压支架、移动变电站、乳化液泵站、带式输送机、刮板输送机等大型设备的安装、撤除、检修等<br>起吊机械、绳索、扣环选择不当，固定不牢<br>指挥或判断失误，违章操作造成人身伤害、设备损坏                                                | 矿井在大型设备、材料的起吊、装卸、搬运、安装、撤除等场所                                          |
| 10 | 压力容器爆炸 | 未定期检验，违章操作                                                                                                                                      | 空气压缩机房、储气罐、压风管路等                                                      |
| 11 | 高处坠落   | 未设置防护栏，未采取安全保护措施，带病作业，违章指挥，无人员监护等                                                                                                               | 作业环境高于基准面 2m 及以上场所                                                    |
| 12 | 物体打击   | 1. 支护不符合要求，倒塌伤人<br>2. 煤块滚落伤人<br>3. 大型设备倾倒伤人；设备部件崩落伤人；分层作业时，高处工器具掉落伤及下部作业人员                                                                      | 采掘工作面、胶带顺槽、进风顺槽及其它作业场所                                                |
| 13 | 噪声与振动  | 1. 没有安装消音或减震设施<br>2. 消音或减震设施不健全、未配备耳塞，设备故障等                                                                                                     | 空气压缩机房、水泵房、采掘工作面、风动力设备、运输设备等                                          |
| 14 | 中毒和窒息  | 1. 通风系统不合理，风量不足<br>2. 存在无风、微风和循环风                                                                                                               | 盲巷、采空区、回风巷、采掘工作面、硐室                                                   |

|    |       |             |                   |
|----|-------|-------------|-------------------|
| 15 | 高温、低温 | 防护措施不当，通风不良 | 地面、井下存在高温、低温的作业场所 |
|----|-------|-------------|-------------------|

第五节 危险、有害因素的危险度排序

通过上述分析，该矿存在的主要灾害危险程度依次为：煤尘爆炸、火灾、水害、顶板伤害、瓦斯爆炸、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。煤矿重大危险、有害因素的综合危险等级为Ⅱ级，危险程度属很危险级。主要危险、有害因素危险度等级见表 2-5-1。

表 2-5-1 煤矿重大危险、有害因素危险度函数分析结果表

| 煤矿危险程度评价项目 | 危险程度评分结果 | 危险度 |      |
|------------|----------|-----|------|
| 煤尘爆炸危险度    | 21       | Ⅱ级  | 很危险  |
| 火灾危险度      | 10       | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 水害危险度      | 10       | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 顶板灾害危险度    | 7        | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 瓦斯爆炸危险度    | 6        | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 提升运输伤害危险度  | /        | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 电气伤害危险度    | /        | Ⅲ级  | 比较危险 |
| 机械伤害危险度    | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 物体打击危险度    | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 起重伤害危险度    | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 压力容器爆炸危险度  | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 高处坠落危险度    | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 噪声与振动危险度   | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 中毒和窒息危险度   | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 高温、低温危险度   | /        | Ⅳ级  | 稍有危险 |
| 矿井危险度      | 21       | Ⅱ级  | 很危险  |

## 第六节 重大危险源辨识与分析

### （一）重大危险源辨识依据

重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。根据《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T9093-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等，并结合该矿特点，要按《中华人民共和国安全生产法》的规定申报登记。

#### 1. 危险化学品名称及其临界量（表 2-6-1）。

表 2-6-1 危险化学品名称及其临界量

| 类别   | 危险化学品名称和说明                              | 临界量<br>(t) | 类别   | 危险化学品名称和说明 | 临界量<br>(t) |
|------|-----------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 爆炸品  | 叠氮化钡                                    | 0.5        | 易燃液体 | 2-丙烯腈      | 50         |
|      | 叠氮化铅                                    | 0.5        |      | 二硫化碳       | 50         |
|      | 雷汞                                      | 0.5        |      | 环己烷        | 500        |
|      | 三硝基苯甲醚                                  | 5          |      | 1, 2-环氧丙烷  | 10         |
|      | 2, 4, 6-三硝基甲苯                           | 5          |      | 甲苯         | 500        |
|      | 硝化甘油                                    | 1          |      | 甲醇         | 500        |
|      | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）<25%]                   | 1          |      | 汽油         | 200        |
|      | 硝化纤维素（未改型的，或增塑的，含增塑剂<18%）               | 1          |      | 乙醇         | 500        |
|      | 硝化纤维素（含乙醇≥25%）                          | 10         |      | 乙醚         | 10         |
|      | 硝化纤维素（含氮≤12.6%）                         | 50         |      | 乙酸乙酯       | 500        |
|      | 硝化纤维素（含水≥25%）                           | 50         |      | 正己烷        | 500        |
|      | 硝酸铵（含可燃物>0.2%，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加剂） | 5          |      |            |            |
|      | 硝酸铵（含可燃物≤0.2%）                          | 50         |      |            |            |
| 易燃液体 | 苯                                       | 50         |      |            |            |
|      | 苯乙烯                                     | 500        |      |            |            |
|      | 丙酮                                      | 500        |      |            |            |

#### 2. 未在表 2-6-1 中列举的危险化学品类别及其临界量（表 2-6-2）。

## 第六章 安全评价结论

富县牛武镇郭家洼煤矿安全现状评价是以国家有关法律、法规、规章、标准等为依据，结合生产系统和辅助系统及其配套的安全设施等实际情况，对该矿生产过程中存在的主要危险、有害因素进行了辨识，按划分的评价单元，采用安全检查表法和专家评议法对生产系统和辅助系统进行评价，对重大危险、有害因素的危险度和事故危险程度分别采用函数分析法、专家评议法进行了定性、定量评价，并根据各单元评价结果分别提出安全对策措施和建议，在分析归纳和整合的基础上，得出安全现状评价结论。

### 一、评价结果

通过对矿井各生产系统与辅助系统及安全管理系统的评价，开拓开采单元、通风单元、防治水单元、电气单元、运输与提升单元等满足生产规模要求；安全管理单元、地质勘探与地质灾害防治单元、瓦斯防治单元、防灭火单元、粉尘防治单元、压风及其输送单元、安全监控、人员位置监测与通讯单元、总平面布置单元、安全避险与应急救援单元、职业病危害防治单元等辅助系统配套的安全设施和设备较完善、可靠。各生产系统与辅助系统存在的主要危险、有害因素已采取了有效措施，并得到了有效控制。安全管理单元机构、人员设置合理，管理有效，系统符合要求。

综合评价认为，该矿目前安全管理系统、生产系统与辅助系统较完善，配套的安全设施较齐全，符合《煤矿安全规程》规定。

### 二、煤矿主要危险、有害因素排序

该矿在生产过程中，可能存在的主要危险、有害因素，按其危害程度排序为：煤尘爆炸、火灾、水害、顶板伤害、瓦斯爆炸、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、压力容器爆炸、高处坠落、噪声与振动、中毒和窒息、高温、低温等。煤矿重大危险、有害因素的综合危险等级为Ⅱ级，危险程度属很危险级。该矿采取了相应措施，上述主要危险、有害因素是可以预防的，并得到有效控制。

### 三、现场存在的问题、隐患及整改情况

1.中央变电所至西翼变电所穿墙电缆标识牌错将 MYJV<sub>22</sub> 型的电缆标为 MYJD 型。

整改落实情况：已更换中央变电所至西翼变电所穿墙电缆标识牌。

2.中央变电所的灭火器未定期进行日常检查。

整改落实情况：中央变电所的灭火器已定期进行日常检查。

3. 中央水泵房 1#水泵盘根处漏水。

整改落实情况：已更换中央水泵房 1#水泵盘根，无漏水现象。

4. 中央泵房水仓内的主接地极未设置标识管理牌板。

整改落实情况：中央泵房水仓内的主接地极已设置标识管理牌板。

5. 副斜井架空乘人机头配电室门口处缺少挡鼠板。

整改落实情况：副斜井架空乘人机头配电室门口处已增设挡鼠板。

6. 地面空气压缩机有储气罐未张贴检验合格证、备案登记证。

整改落实情况：地面空气压缩机有储气罐已张贴检验合格证、备案登记证。

7. 中央水仓入口处沉淀池淤泥较多，未及时清理。

整改落实情况：已清理中央水仓入口处沉淀池内的淤泥。

8. 二盘区西翼皮带机头存放的消防桶锈蚀开裂，未及时更换。

整改落实情况：已更换二盘区西翼皮带机头损坏的消防桶。

9. 二盘区西翼联络巷风门刮地，不方便开关。

整改落实情况：二盘区西翼联络巷风门已维修，能方便开关。

10. 二盘区西翼联络巷第一道风门语音报警装置故障，风门打开时无语音提示。

整改落实情况：已对二盘区西翼联络巷第一道风门语音报警装置进行维修，风门打开时具有语音提示功能。

11. 地面 10kV 变电所入口处缺少“非工作人员严禁入内”警示牌。

整改落实情况：地面 10kV 变电所入口处已增设“非工作人员严禁入内”警示牌。

#### 四、应重点防范的重大危险、有害因素

1. 瓦斯

该矿为低瓦斯矿井，若管理不善，具备瓦斯爆炸的三个条件时，可能发生瓦斯爆炸。

2. 煤尘

该矿开采的 3 号煤层所产生的煤尘具有爆炸危险性，若管理不善，有发生煤尘爆炸的可能。

3. 火灾

该矿开采的 3 号煤层为自燃煤层，达到自然发火条件存在发生内因火灾的可能性；井下作业场所存有可燃物，遇火源存在发生外因火灾的可能性。

4. 水害事故



该矿所在地区开采年代久远，井田内及周边有废弃煤窑多处。废弃井筒（巷道）和老窑采空区基本被泥沙和积水充填，其内有不同程度积水，以静储量为主。废弃煤窑井口采用炸毁填平，无止水作用。同时，该矿存在采空积水区及地面物探异常区。若采掘作业时若未执行探放水规定，一旦导通老窑水及采空区积水将造成矿井突水事故。该矿井田范围内有清泉河由东北向西南流经井田，且煤层埋深最低处约20m，三叠系上统瓦窑堡组含水层在沟谷局部有出露，地表水可能成为矿井的直接充水水源，因此雨季地表水可能造成矿井突水事故。

## 5. 顶板

在采掘生产过程中，采煤工作面、掘进工作面、巷道、采空区、井下机电设备硐室等受矿山压力和采动的影响，采煤工作面初次来压、周期来压期间，顶板活动剧烈，可能发生冒顶、片帮等事故。

## 五、应重视的安全对策措施

1. 严格落实采掘工作面作业规程制定的各类防尘措施，加强防尘设施维护，及时冲尘，杜绝煤尘积聚，防治煤尘爆炸事故发生。

2. 加强对自然发火监测系统的管理，建立监测结果台账，连续监测采空区气体成分变化，安排专人及时分析防火数据，发现异常立即汇报，并采取相应措施。

3. 加强注浆、喷洒阻化剂设备及管路的维护保养，确保系统正常，满足防灭火需要。

4. 该矿所在地区开采年代久远，井田内及周边有废弃煤窑多处，其内有不同程度积水。因此必须严格执行“有掘必探”的防治水措施，工作面回采前采用两种以上的物探方法进行探查，并进行钻探验证，根据物探和钻探结果编制水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，做到不安全不回采、采取措施确保安全后方可回采。

5. 雨季前及汛期期间重点巡查清泉河，疏通河道，避免河水堵塞。在清泉河附近的工作面回采过程中，如遇到涌水量增大等情况，应立即停止生产，撤出人员。尽量避开雨水充足时间回采清泉河附近的工作面，以减小地表水对安全生产工作的影响。

6. 采掘工作面生产过程中如出现地质构造、断层、顶板破碎、顶板来压、支架失稳、特殊点、异常段时，要制定针对性安全技术措施，及时处理，确保安全回采。

## 六、评价结论

富县牛武镇郭家洼煤矿现场评价时提出的安全隐患，经现场复查，均已整改合格。

根据整改后的生产系统和辅助生产系统生产工艺、安全设备、设施、安全管理等情况，依照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》和煤矿安全生产相关法律、法规、规章、标准、规范要求，对各评价单元整合后作出评价结论如下：

1. 该矿建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、全员岗位安全生产责任制；制定了各项安全生产规章制度和各工种操作规程。
2. 该矿安全投入满足安全生产要求，并按照有关规定足额提取并规范使用安全生产费用。
3. 该矿成立了安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员，满足矿井安全生产需求。
4. 该矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员均经培训，考核合格后持证上岗。
5. 该矿按规定参加了工伤保险，为从业人员缴纳了工伤保险费。
6. 该矿制定了应急救援预案，矿山救援工作由富县牛武煤区矿山救护队承担。
7. 该矿每年制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划。
8. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，均取得了特种作业操作资格证书。
9. 该矿对从业人员进行了安全生产教育培训，并经考核合格，符合要求。
11. 该矿制定了综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12. 该矿制定了矿井灾害预防和处理计划。
13. 该矿依法取得了采矿许可证，并在有效期内。
14. 该矿的安全设施、设备、工艺符合要求。

(1) 该矿有主斜井、副斜井和回风斜井 3 条井筒作为矿井安全出口，井筒间距均大于 30m。该矿在主斜井、副斜井井筒落底后沿延伸方向布置主要运输石门和辅助运输石门至井田中部；南北向布置南运输大巷和南回风大巷，分别与主要运输石门和辅助运输连接；另布置南运矸大巷连接南运输大巷和主要运输石门、矸石仓，均作为水平安全出口。南运输大巷、南回风大巷兼作二盘区的盘区巷道，另外在二盘区西翼布置二盘区西翼运输大巷、二盘区西翼回风大巷作为二盘区西翼的盘区巷道，均作为二盘区安全出口。井下现有水平和生产盘区，均有 2 个便于行人的安全出口。2414 综

采工作面有 2 个安全出口，1 个通到进风巷，1 个通到回风巷；各安全出口畅通。

（2）陕西省煤炭科学研究有限责任公司对该矿进行了矿井瓦斯等级鉴定，鉴定结论为：低瓦斯矿井；中煤科工集团沈阳研究院有限公司对该矿 3 号煤层进行了煤尘爆炸性、煤自燃倾向性鉴定，鉴定结论为：有煤尘爆炸性、II 类自燃煤层。

（3）该矿具有完整的独立通风系统。矿井、水平、盘区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求。回风斜井安装 2 台 FBCDZ№26/2×160 型防爆对旋抽出式轴流通风机。委托中检集团公信安全科技有限公司对主要通风机进行了性能测定，检验结论：所检项目合格，并出具了《煤矿在用主通风机系统安全检验报告》。生产水平和盘区实行分区通风。采煤工作面采用“U”型通风方式，掘进工作面使用局部通风机进行通风。矿井通过风机反转实现反风。

（4）该矿安装 1 套 KJ350X 型安全监测监控系统，传感器的设置、报警和断电符合《煤矿安全规程》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》的规定。

该矿制定了瓦斯巡回检查制度和瓦斯报表审阅制度，配备了足够数量的瓦斯检查工和瓦斯检测仪器。

（5）该矿建有完善的防尘洒水管路系统，防尘设施齐全，水量、水压和水质符合要求。制定了综合防尘措施，按规定设置了隔爆设施，符合《煤矿安全规程》《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的规定。

（6）该矿具有完善的排水系统，排水系统和设施的能力能满足目前排水要求；建立了地面防洪设施，制定综合防治水、探放水措施。符合《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》规定。

（7）该矿制定了井上、下防火措施；建立了井上、下消防材料库；编制了矿井防灭火专项设计，建立了束管监测系统和人工采样检测系统，采用注浆、喷洒阻化剂等综合防灭火措施。

（8）该矿工业场地 10kV 变电所、主通风机房均具有双回路电源线路，井下供电变压器中性点不接地。井下电气设备选型符合防爆要求，有短路、过负荷、接地、漏电等保护装置。掘进工作面局部通风机采用“双风机、双电源”方式供电，其中一回路电源采用专用开关、专用电缆、专用变压器供电，为“三专”供电，实现风电闭锁和甲烷电闭锁。符合《煤矿安全规程》规定。

（9）各带式输送机均选用矿用阻燃输送带，具有阻燃合格证，保护装置齐全。架空乘人装置经检验合格，并使用检验合格的钢丝绳，各种保护齐全；满足井下使用

要求。符合《煤矿安全规程》规定。

(10) 地面空气压缩机站安装空气压缩机，井下采掘工作面均敷设有压风管路，采掘工作面等地点安设有压风供气阀门。符合《煤矿安全规程》规定。

(11) 煤矿建有通信联络系统、井下人员位置监测系统。

(12) 该矿使用的安全标志管理目录内的矿用产品均有安全标志。没有使用淘汰或禁止使用的设备。

(13) 该矿建有紧急避险系统，能够在灾变时，保证矿井的救灾能力。

(14) 该矿有反映实际情况的图纸：煤矿地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控系统布置图，断电控制图，排水、防尘、压风、防灭火等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图等。采掘工作面均有符合矿井实际情况且经审批和贯彻的作业规程。

**综合评价结论：**通过现场调查、分析，对照安全生产许可证发放条件和相关法律法规要求，评价认为，富县牛武镇郭家洼煤矿建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，设置了安全管理机构，安全管理体系运行有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要。该矿对生产过程中存在的瓦斯、粉尘、火灾、顶板、水害等主要危险、有害因素采取了有效措施，并得到了预防和控制，编制了《生产安全事故应急预案》，各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施符合有关安全法律、法规、《煤矿安全规程》的要求，具备安全生产条件。

